





Consulta 4a.3 - Zona Santa Croce

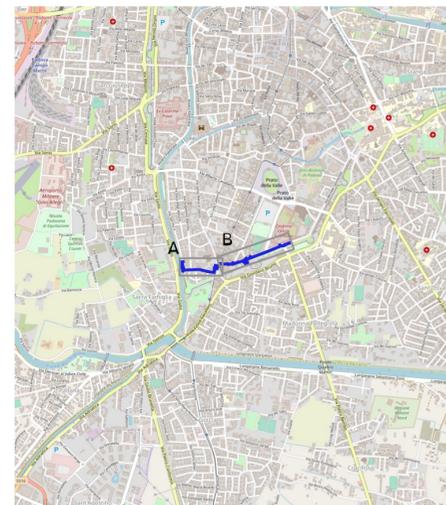

Legenda stato di fatto

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- △ Ostacolo
- ⓘ Semaforo
- Ⓜ Fermata autobus
- Ⓞ Riferimento scheda
- Ⓜ Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile

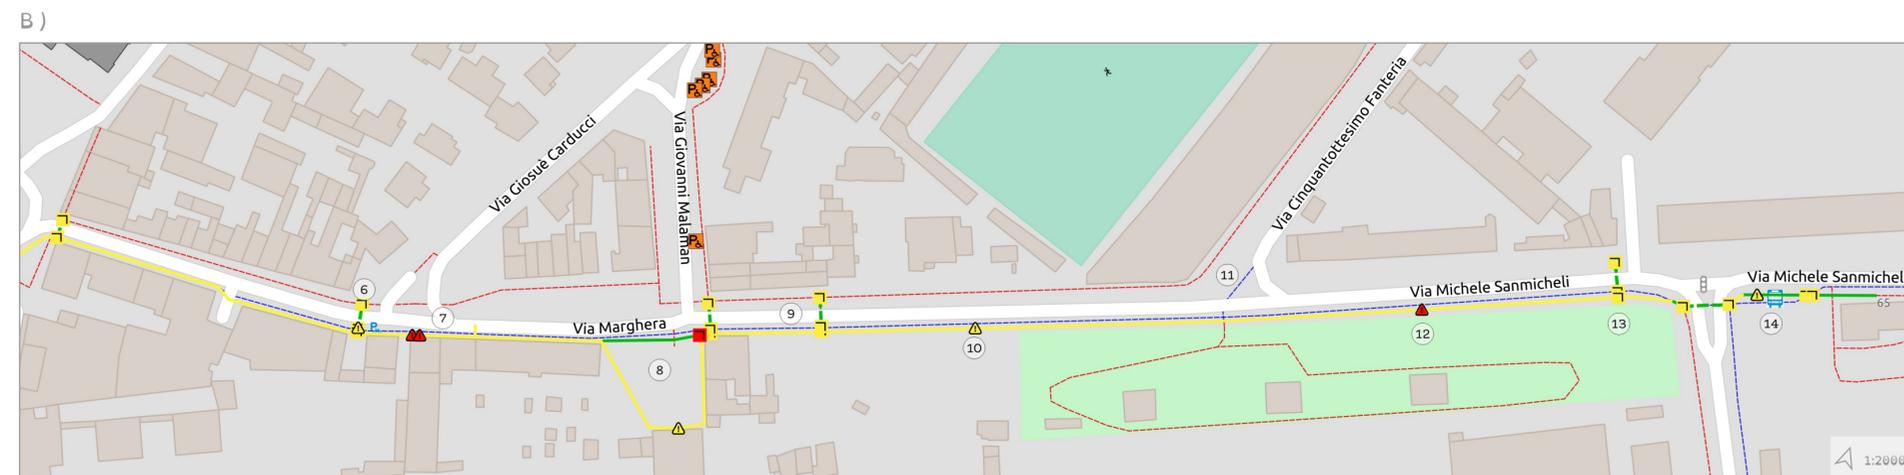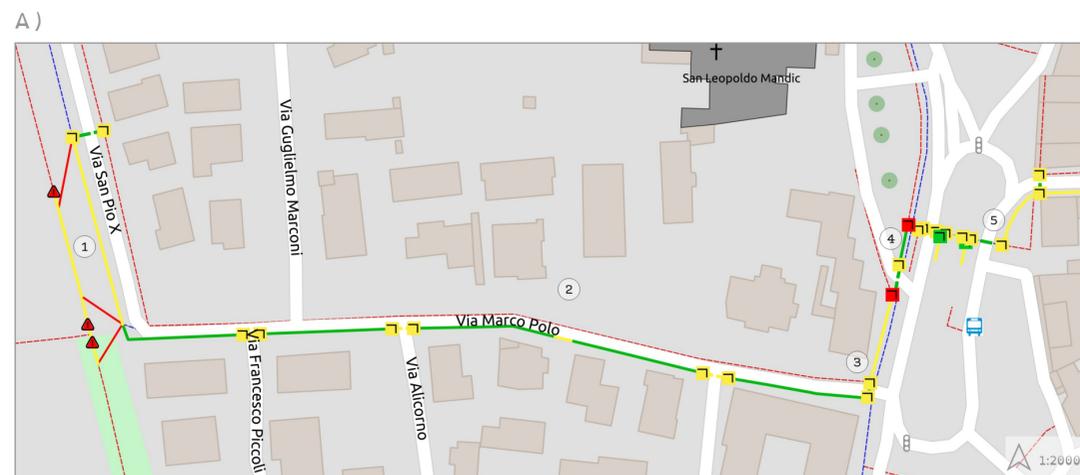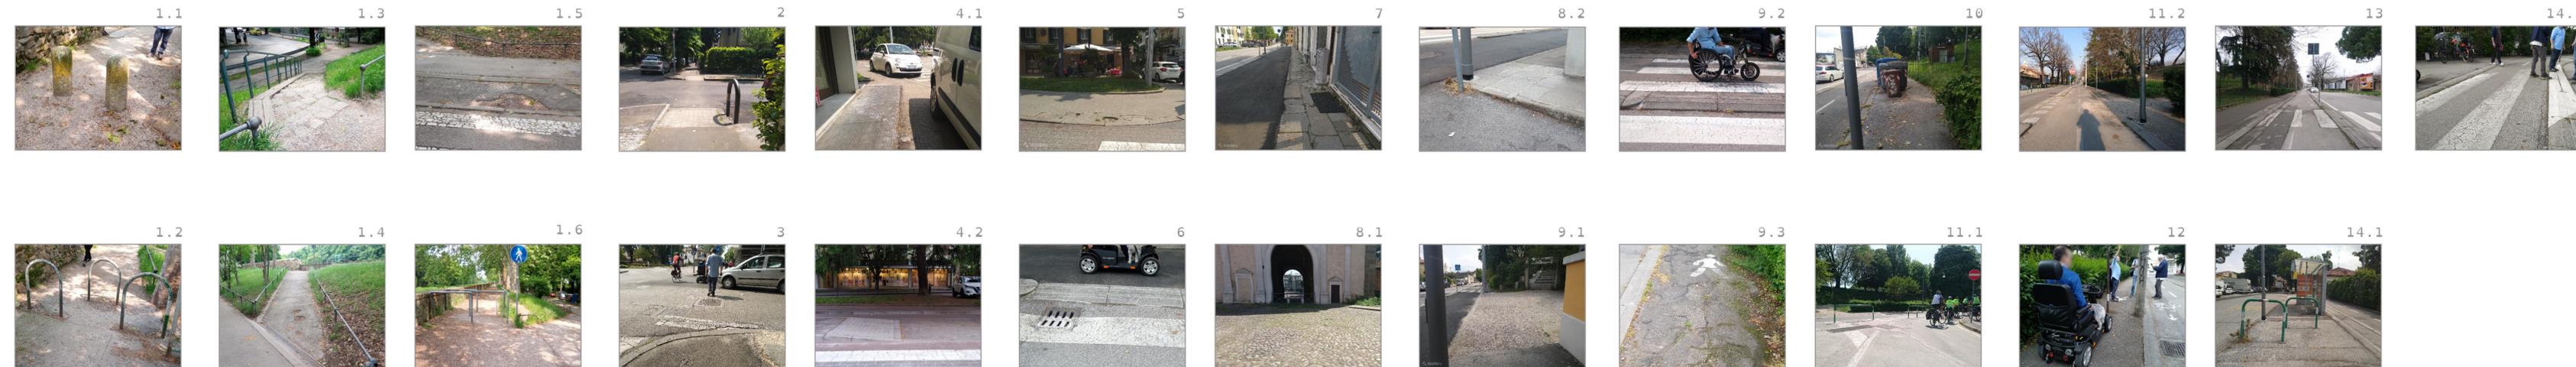

N. rif.	Criticità
1	All'imbocco del ponte: dissuasori in cemento a sinistra e archetti a destra con larghezza 80-85 cm. Attualmente per salire sull'argine sono presenti due scalinate e una salita ripida (inclinazione longitudinale > 8%) e inclinazione trasversale 10%, tutte non accessibili. Al piede della salita, sul lato ovest dell'attraversamento: scalino di 2 cm e circa 3 mq di pavimentazione dissetata nei pressi del raccordo. Sulla sommità: archetti dissuasori per biciclette ostacolano manovre per sedia a ruote.
2	Attraversamenti pedonali Via Marco Polo privi di segnaletica orizzontale. Tratto di marciapiede con pendenza trasversale 3%. Attraversamento pedonale Via Marco Polo, lato nord con scalino 2 cm e raccordo con superficie dissetata. Segnaletica carente.
3	Paleria su marciapiede difficilmente intercettabile per ipovedenti. Tratto di marciapiede su Piazzale Santa Croce con pendenza trasversale 2%.
4	Scivolo lato sud dell'attraversamento pedonale: inclinazione longitudinale (12%) e trasversale (5%) e mancanza di pavimentazione tattile. Parcheggio improprio delle auto. Attraversamento di piazzale Santa Croce: sbarco su pista ciclabile e scalino di 15 cm per salire sul marciapiede.
5	Attraversamento piazzale Santa Croce, marciapiede lato ovest con superficie dissetata per circa 5 mq. Paleria su marciapiede difficilmente intercettabile per ipovedenti.
6	Percorso promiscuo ciclo-pedonale. Attraversamento pedonale: su lato sud scalino di 2 cm su raccordo tra pista ciclabile e carreggiata; caditoia inadeguata; su lato nord scalino di 2 cm.
7	Su tutto il tratto con pista ciclabile fino a Porta Santa Croce: marciapiede stretto, con elevata inclinazione trasversale (5-8%), superficie in lastre sconnesse, con ostacoli che restringono il passaggio (cestino, armadio sottoservizi).

N. rif.	Criticità
8	Assenza di collegamento accessibile con via Malaman: superficie in acciottolato. Angolo a nord-est: scalino di 4 cm sul marciapiede all'ingresso della piazza. Tratto con pendenza trasversale 5%.
9	Da ovest a est sul marciapiede: Tratto di marciapiede con ghiaia sciolta; Attraversamento pedonale con cordolo tra pista ciclabile e carreggiata. Sul lato nord scalino di 2 cm. 15 m di marciapiede dissetato.
10	Bidoni della raccolta rifiuti sul marciapiede. Paleria su marciapiede difficilmente intercettabile per ipovedenti. Tratto di marciapiede con pendenza trasversale 4%.
11	Mancanza di attraversamento ciclo-pedonale da Via 58° Fanteria verso marciapiede e pista ciclabile lato sud. In corrispondenza al vialetto di ingresso ai giardini Appiani la ghiaia scende sul marciapiede.
12	Palo della segnaletica stradale in mezzo al marciapiede.
13	Scalino di 2 cm tra marciapiede e pista ciclabile e cordolo tra pista ciclabile e carreggiata.
14	A ovest della fermata dell'autobus: archetti dissuasori troppo ravvicinati; marciapiede che attraversa la pista ciclabile con 2 scalini di circa 2 cm.