
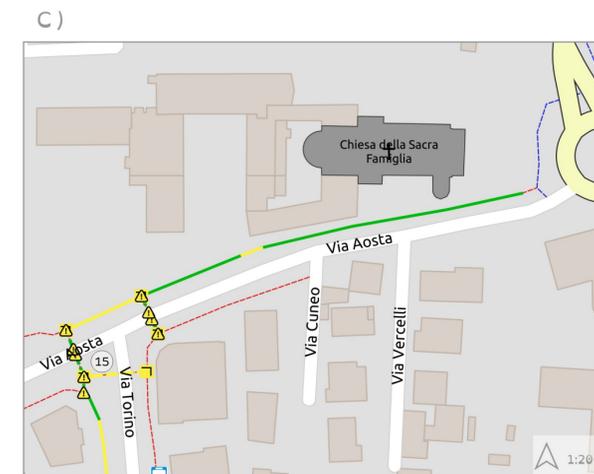
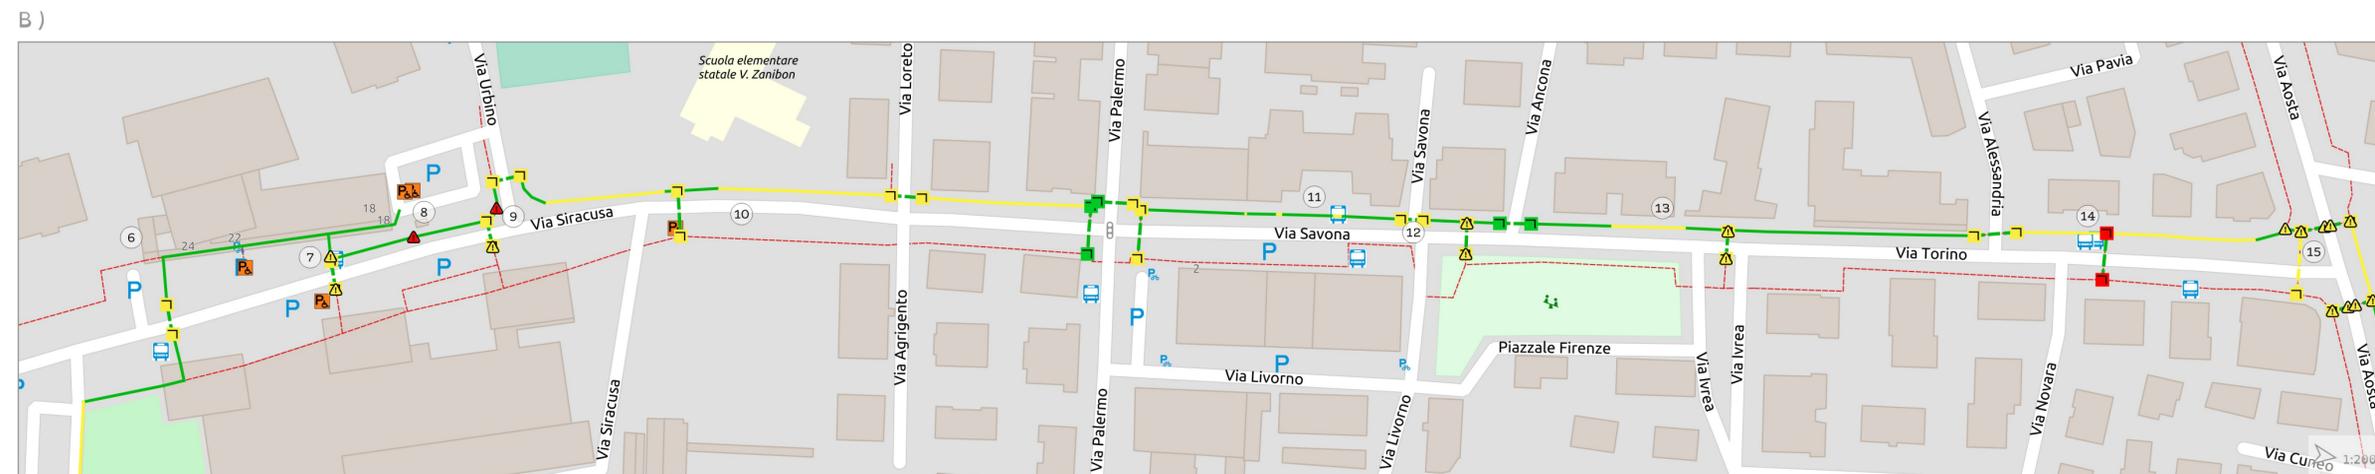
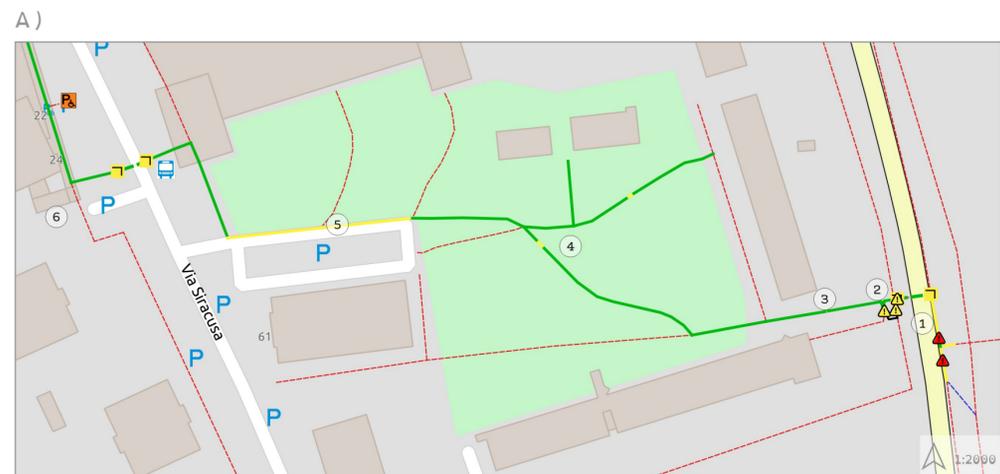


Consulta 5b.1 - Zona Sacra Famiglia

Legenda

- Marciapiede
- - - Attraversamento pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- ⚠ Ostacolo
- 🚦 Semaforo
- 🚌 Fermata autobus
- 📄 Riferimento scheda
- 🅐 Parcheggio disabili

Verde: accessibilità buona
 Giallo: accessibilità limitata
 Rosso: non accessibile

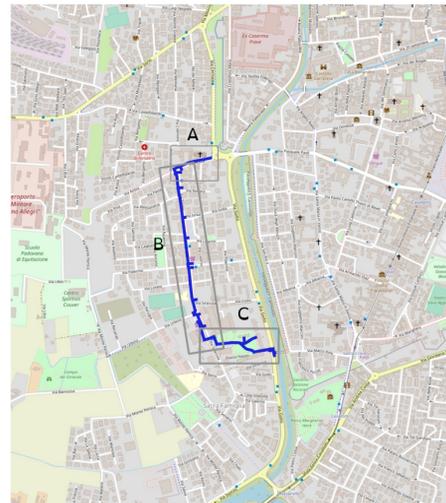

N. rif.	Criticità
1	Archetti dissuasori in posizione troppo ravvicinata; scalino su accesso al Ponte Goito; tratto di marciapiede sconnesso; assenza di guida naturale e di segnalazione per raggiungere il semaforo. Illuminazione carente. Nei pressi, al Ponte del Sostegno: semaforo privo di segnalazione acustica e raccordi privi di segnalazioni tattilo-plantari.
2	Passaggio pedonale con strettoia dovuta a vasca di cemento
3	Scalino di assestamento lungo il marciapiede
4	Tratti di pavimentazione in betonelle disestata a causa di radici
5	Nella piazza attualmente utilizzata per il parcheggio, manca l'individuazione del percorso pedonale di collegamento tra Piazza Napoli e Via Siracusa
6	Raccordi strada/marciapiede senza pavimentazione tattile; assenza di segnalazione dal portico all'attraversamento pedonale e di segnalazione della fermata. Illuminazione carente su tratto di Via Siracusa di fronte a Piazza Napoli
7	Raccordo marciapiede/carreggiata con scalino maggiore di 1 cm. Assenza di segnalazione dal portico all'attraversamento pedonale. Paletti dissuasori difficilmente intercettabili con bastone.
8	Discontinuità del percorso pedonale e mancanza di collegamento con il parcheggio; ostacolo su marciapiede (palo e cestino). Rampa di collegamento portico-parcheggio con pendenza eccessiva.
9	Ostacolo (paletto) su marciapiede; attraversamento pedonale con passaggi disallineati; segnaletica verticale (due pali) che ostacola il passaggio sul marciapiede ang. Via Siracusa-Via Urbino. Mancanza segnaletica verticale attraversamento Via Urbino; raccordo con scalino maggiore di 1 cm Via Urbino. Tratto di marciapiede Via Siracusa con pendenza trasversale 3%.
10	Lato est dell'attraversamento: parcheggio disabili in posizione impropria sullo spazio destinato all'attraversamento. Raccordo disestato a causa di radici. Agli incroci con Via Loreto e Via Palermo: raccordi da sistemare. Incrocio con Via Palermo semaforizzato. Illuminazione carente. Tratti di marciapiede Via Siracusa con pendenza trasversale da 2.5% a 3.5%.
11	Brevi tratti di marciapiede disestato. Incrocio Via Palermo-Via Siracusa semaforizzato, ma privo di segnalatore acustico. Illuminazione carente
12	Seivolo di raccordo marciapiede-carreggiata inclinato verso il centro dell'incrocio. Raccordo con scalino maggiore di 2 cm. Paletti dissuasori difficilmente intercettabili con bastone.
13	Marciapiede disestato per circa 20 m. Paletti dissuasori difficilmente intercettabili con bastone.
14	Tratto di marciapiede alto 20 cm. Fermata autobus su tratto disestato e poco visibile. Attraversamento pedonale con raccordi superiori a 2,5 cm e tratto di marciapiede disestato. Tratto di marciapiede a nord della fermata con pendenza trasversale 4.5%.
15	Attraversamenti pedonali che si intersecano all'angolo ovest tra Via Torino e Via Aosta. Paletti dissuasori e paleria difficilmente intercettabili con bastone. Pavimentazione disestata su attraversamento. Tratto di marciapiede lato est della rotonda con pendenza trasversale 2%, più a est in Via Aosta 7%.

stato di fatto

5b
1