



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Parcheggio e Avancorpo Ex Foro Boario in Prato della Valle. Abbattimento di due piante di platano in via 58° Fanteria (n. inv. 9 e 14);
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
D.Lgs. N 42/2004 ;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11giugno 2012.Comunicazione di interventi su piante di platano.

340365

6/10/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di
Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- al Quartiere n. 1 centro
Sede

Nell'ambito dei lavori è emersa la necessità di abbattere due platani al fine di realizzare i varchi di accesso e uscita del parcheggio nell'ambito del progetto, e successive varianti, di sistemazione funzionale di Piazza Rabin (vedi Del. di Giunta Com. n 864 del 17.12.2015 allegata) redatto dalla Società di Progetto "Parcheggio e Immobiliare Prato della Valle srl". Le piante non evidenziano sintomi attribuibili al Cancro Colorato del platano.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012.Se al momento dell'abbattimento si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004. Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9 - 14	platano	Realizzazione accessi e uscite del parcheggio	Come tavola allegata	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : Del. Di G.C. n 864 del 17.12.2015, foto e tavola.

Ufficio Alberature : Dott. Claudia Alzetta -. 0498204483; Diego Gennaro -. 4469 -

DA

CA



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/0864 DEL 17/12/2015

L'anno 2015, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 12.00 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BITONCI MASSIMO	Sindaco	P	
2	MOSCO ELEONORA	Vice Sindaco	P	
3	SAIA MAURIZIO	Assessore	P	
4	BOTTON PAOLO	Assessore	P	
5	RAMPAZZO CINZIA	Assessore	P	
6	GRIGOLETTO STEFANO	Assessore	P	
7	BUFFONI MARINA	Assessore		A
8	CAVATTON MATTEO	Assessore	P	
9	LUCIANI ALAIN	Assessore	P	
10	SODERO VERA	Assessore	P	

OGGETTO: PROJECT FINANCING: PARCHEGGIO INTERRATO, RECUPERO FUNZIONALE AVANCORPO EX FORO BOARIO, PARCHEGGIO AUTOCORRIERE E SISTEMAZIONE FUNZIONALE PIAZZA RABIN. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI SUPERFICIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Massimo BITONCI, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura di evidenza pubblica ex art.155 D. Lgs. 163/06 la concessione di cui al Project Financing in oggetto è stata aggiudicata all'ATI composta da Parcheggi Italia spa, Cavagnis Costruzioni srl, Flli Gallo srl poi costituitasi, ex art. 156 D. Lgs. 163/06, in società di progetto denominata "Parcheggio e Immobiliare Prato della Valle srl";
- con delibera di Giunta Comunale numero 107 del 15.3.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere in oggetto;
- il concessionario ha presentato il progetto esecutivo composto dagli elaborati di cui all'elenco allegato. Tale progetto tiene conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale relative all'abbandono dell'ipotesi di realizzazione del park interrato (vedi revoca del Piano Particolareggiato esistente disposta con delibera numero 863 del 17.12.2015) e del permanere dell'interesse per il restauro/ristrutturazione e correlata gestione dell'Avancorpo dell'ex Foro Boario, della riqualificazione dell'intera area di Piazza Rabin e dei relativi parcheggi di superficie per auto e per pullman, nonché della loro gestione;

VISTA la nota del settore Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano n. 336802 del 17-12-2015 con la quale si precisa che:

- l'importo complessivo dei lavori - ritenuto congruo, come risulta dal quadro economico generale allegato (elaborato Nde_06), è pari a € 6.897.671,74, comprensivi di oneri per la Sicurezza, pari ad € 330.482,76; le somme per altre prestazioni - righe A - B - C1 - C2 del quadro economico generale - ammontano a € 1.296.669,24 , di cui € 615.782,05 per spese tecniche; il costo totale del progetto è quindi pari ad € 8.194.340,98;
- il progetto esecutivo in esame, relativamente all'Avancorpo e aree esterne di pertinenza, ha ottenuto i pareri autorizzativi dei seguenti Organi:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso: Autorizzazioni prot. n. 23990 del 22/08/2012 - prot. n. 11513 del 3/05/2013;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Padova: Parere preventivo di conformità -Pratica VV.F. n. 52555 prot. n. 26076/2011 del 6/12/2011;
- per quanto riguarda gli altri pareri, già acquisiti in sede di approvazione del progetto definitivo e relativi all'Avancorpo e parti esterne di competenza, tenuto conto di entità e natura delle piccole variazioni subentrate nel corso della progettazione esecutiva, non si è ritenuto necessario inoltrare ulteriori richieste di parere;
- le altre cifre esposte per altre prestazioni nei righe D - E, sempre del quadro economico generale (elaborato Nde_06) saranno dimostrate e valutate in altra sede (vedi punto seguente sub 1);
- si procede all'approvazione in linea tecnica del suddetto progetto esecutivo fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai seguenti punti:
 1. approvazione e sottoscrizione di Accordo Transattivo e/o Convenzione novellata a cura degli organismi comunali preposti previa acquisizione dei pareri di legge;
 2. acquisizione del Parere della Soprintendenza sulla sistemazione delle aree esterne/parcheggio di superficie;
 3. approvazione del Piano Economico Finanziario correlato al costo investito ed anche ai tempi di Concessione;

DATO atto che per l'Amministrazione l'approvazione in linea tecnica del presente progetto ha l'obiettivo di dare indirizzo alla successiva predisposizione del Piano Particolareggiato, da parte degli uffici competenti, che preveda la sistemazione a parcheggio dell'area includente il fabbricato in disuso e da demolire - ex sede della scuola di ciclismo "Faggin" e della Federazione ciclistica italiana - oltre alla demolizione della Tribuna Appiani (lato Est) con successiva sistemazione dell'area (previsione di percorso ciclabile e pedonale che porti verso le Mura - Porta S. Croce - ecc.);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 dal Capo Settore Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano nella sopra citata nota;

DELIBERA

1. di approvare, fermo restando il rispetto delle condizioni in premessa illustrate, in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dal concessionario relativo al parcheggio di superficie, recupero funzionale Avancorpo ex foro Boario, parcheggio autocorriere e sistemazione funzionale di Piazza Rabin in premessa descritto;
2. di dare atto che l'approvazione in linea tecnica del presente progetto ha l'obiettivo di dare indirizzo alla successiva predisposizione del Piano Particolareggiato, da parte degli uffici competenti, che preveda la sistemazione a parcheggio dell'area includente il fabbricato in disuso e da demolire - ex sede della scuola di ciclismo "Faggin" e della Federazione ciclistica italiana - oltre alla demolizione della Tribuna Appiani (lato Est) con successiva sistemazione dell'area (previsione di percorso ciclabile e pedonale che porti verso le Mura - Porta S. Croce);
3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Delibera n. 2015/0864

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21/12/2015 al 04/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 31/12/2015.

IL CAPO SETTORE
SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2015 al 04/01/2016. L'addetto: Anna Ceccarello

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

17/12/2015

Il Capo Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato
Paolo Castellani

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

17/12/2015

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

17/12/2015

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.



7 T MW 24



8 T MW 25



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Cavalcavia Brusegana (n. inv. 39). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

340587

6/10/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 39 risulta compromessa. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
39	tilgio	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	platano	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Dh

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manifatto lampione vicinanza altro/albero/ rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellistica/paeria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi ingiati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> avvertizie <input type="checkbox"/> avvcigerli <input type="checkbox"/> carpofori - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> iniezione* <input type="text" value="-"/> insetti lignivori - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciebolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input checked="" type="checkbox"/> carie su grosse branche <input checked="" type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> ossudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligate <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione Impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** pianta compromessa <input type="checkbox"/> CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRIC: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text"/> FREQUENZA <input type="text"/> INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori - cavità <input type="text" value=""/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> ossudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	NOTE In abbattimento perché pianta compromessa.		

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	Indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE		<i>Cavalcavia Brusegana</i>						
CODALBERO		0019						
-	R01	11/09/2017	17	240	10	40	0	contrafforte
-	R02	11/09/2017	18	320	5	40	0	contrafforte
-	R03	11/09/2017	19	120	5	35	0	colletto
-	R04	11/09/2017	20	55	5	35	0	contrafforte

Measurement020




Measurement017



Measurement018




Measurement019

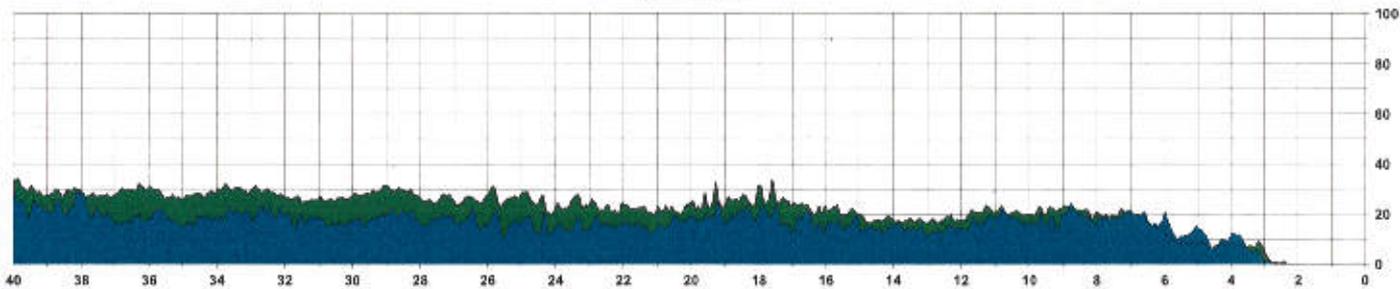



CAV. BRUSEGANA no 1KW 39

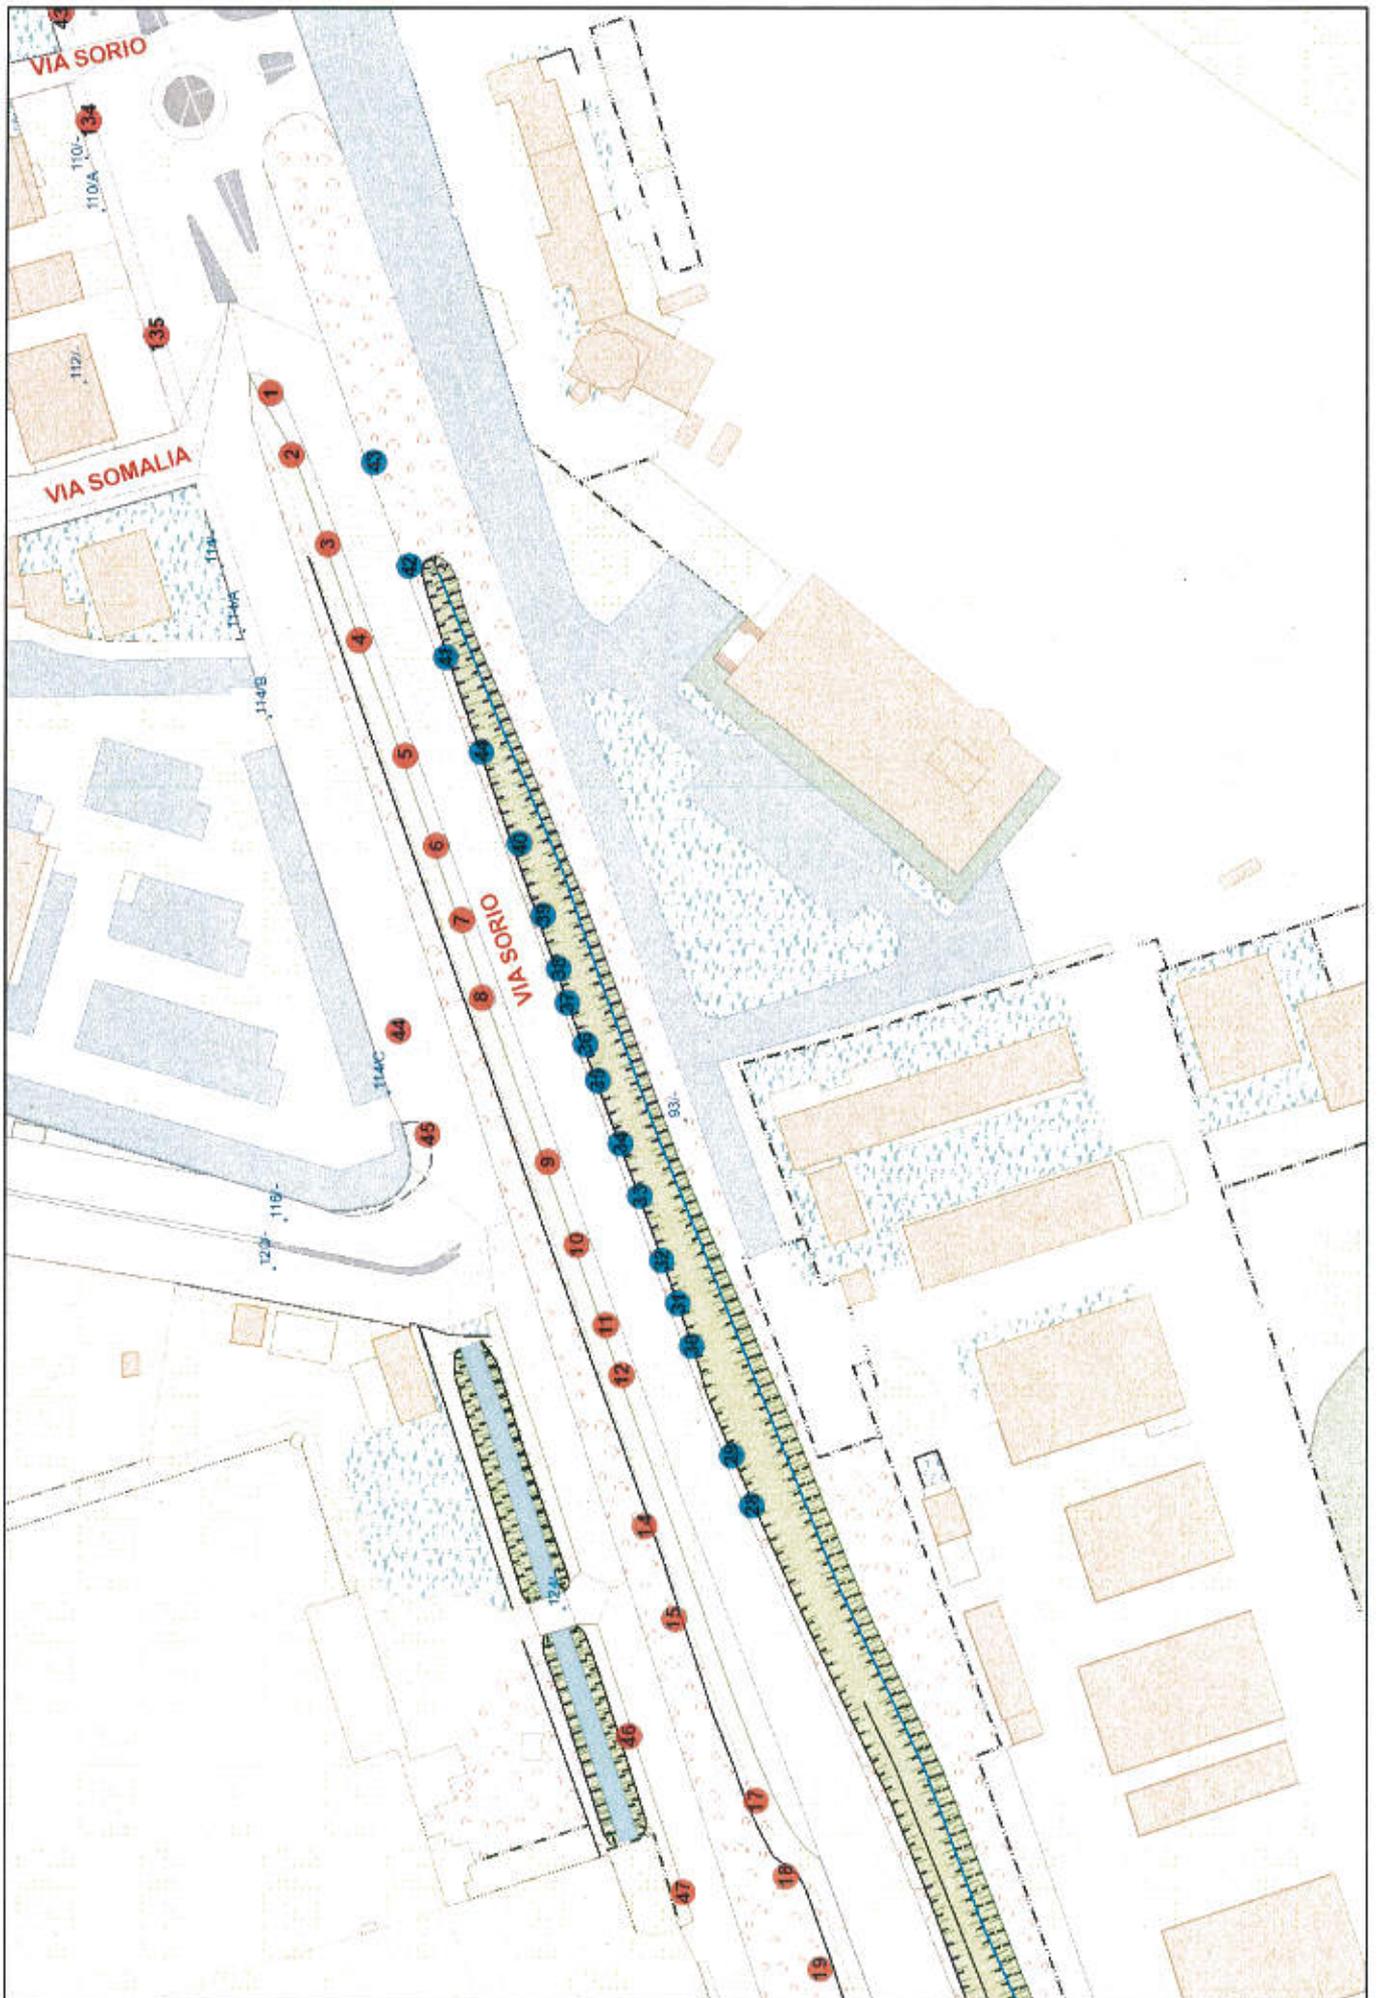



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Servizio Manutenzione Verde
 Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
 C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di due piante di platano in via Gradenigo (n. inv.7 e 17):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
D.Lgs. N 42/2004 ;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11giugno
2012.Comunicazione di interventi su piante di platano.

3349.45

3/10/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di
Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- al Quartiere n. 1 centro
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di due piante di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento. Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012.Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2. Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004. Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
7 - 17	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
 Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
 Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria


D6



GRADENIGO n° 1607



GRADENIGO N° 14U 17

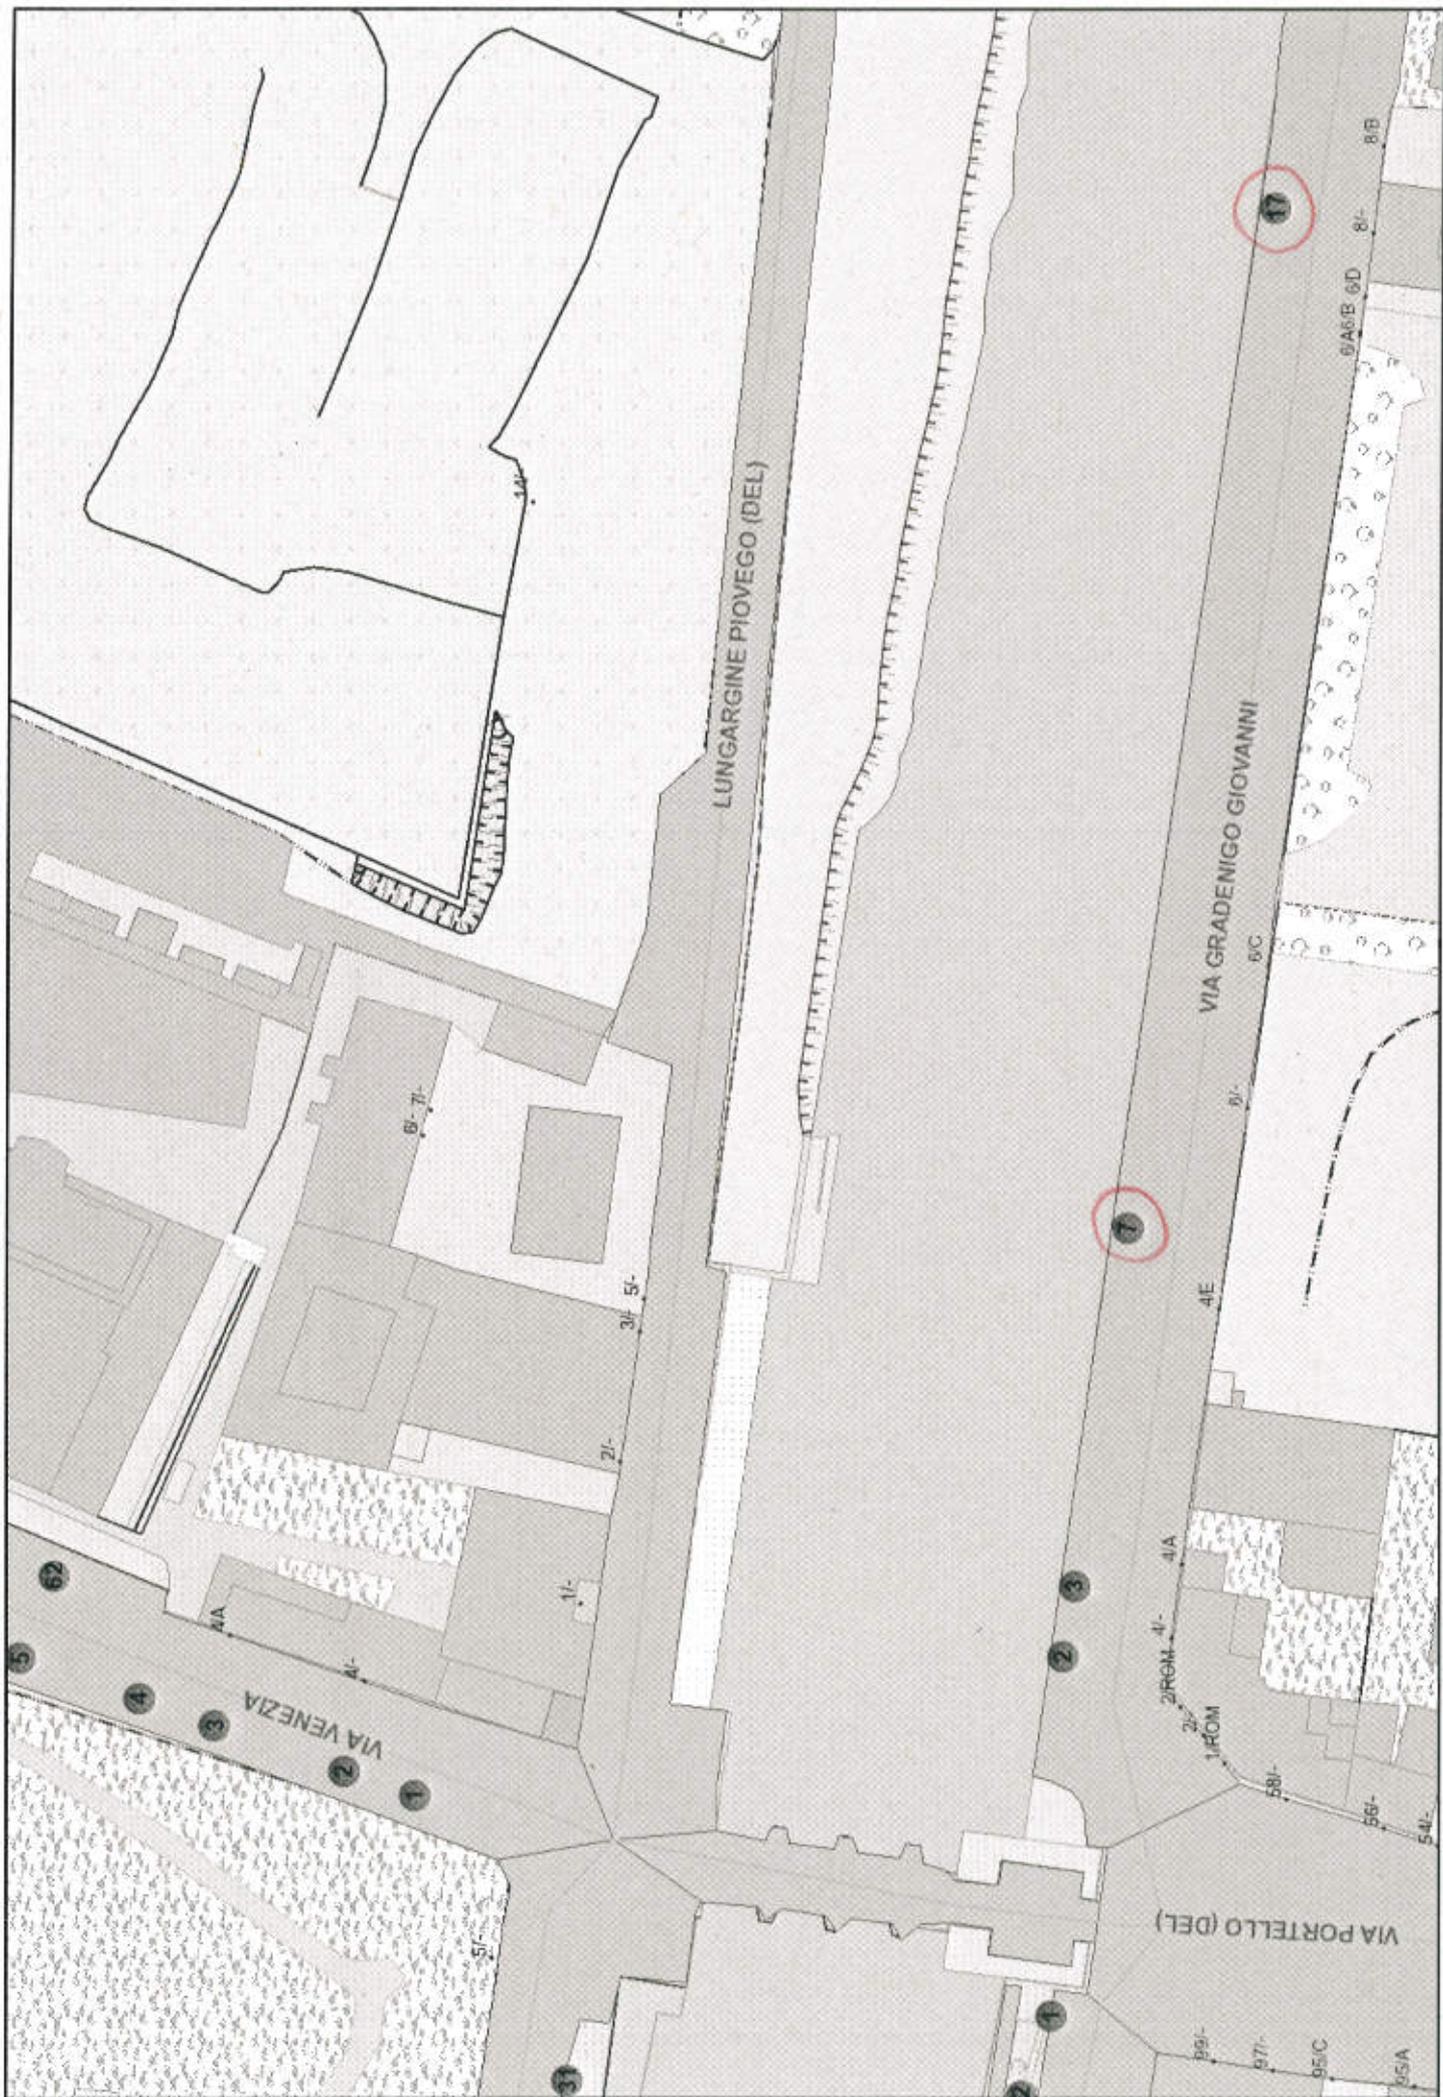



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
 C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di quattro piante di platano in via San Pio X (n. inv. 167- 195-199-201):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
D.Lgs. N 42/2004 ;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11giugno
2012.Comunicazione di interventi su piante di platano.

334824 3/10/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e per le Provincie di
Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- al Quartiere n. 4 sud est
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di quattro piante di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento. Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012.Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2. Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n 42/2004. Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
167- 195- 199-201	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Sophora	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie disponibili. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
 Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
 Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria


Ufficio Alberature : Dott. Claudia Alzetta - 0498204483; Diego Gennaro - 4469 -

df

A



P10 x no 140 167

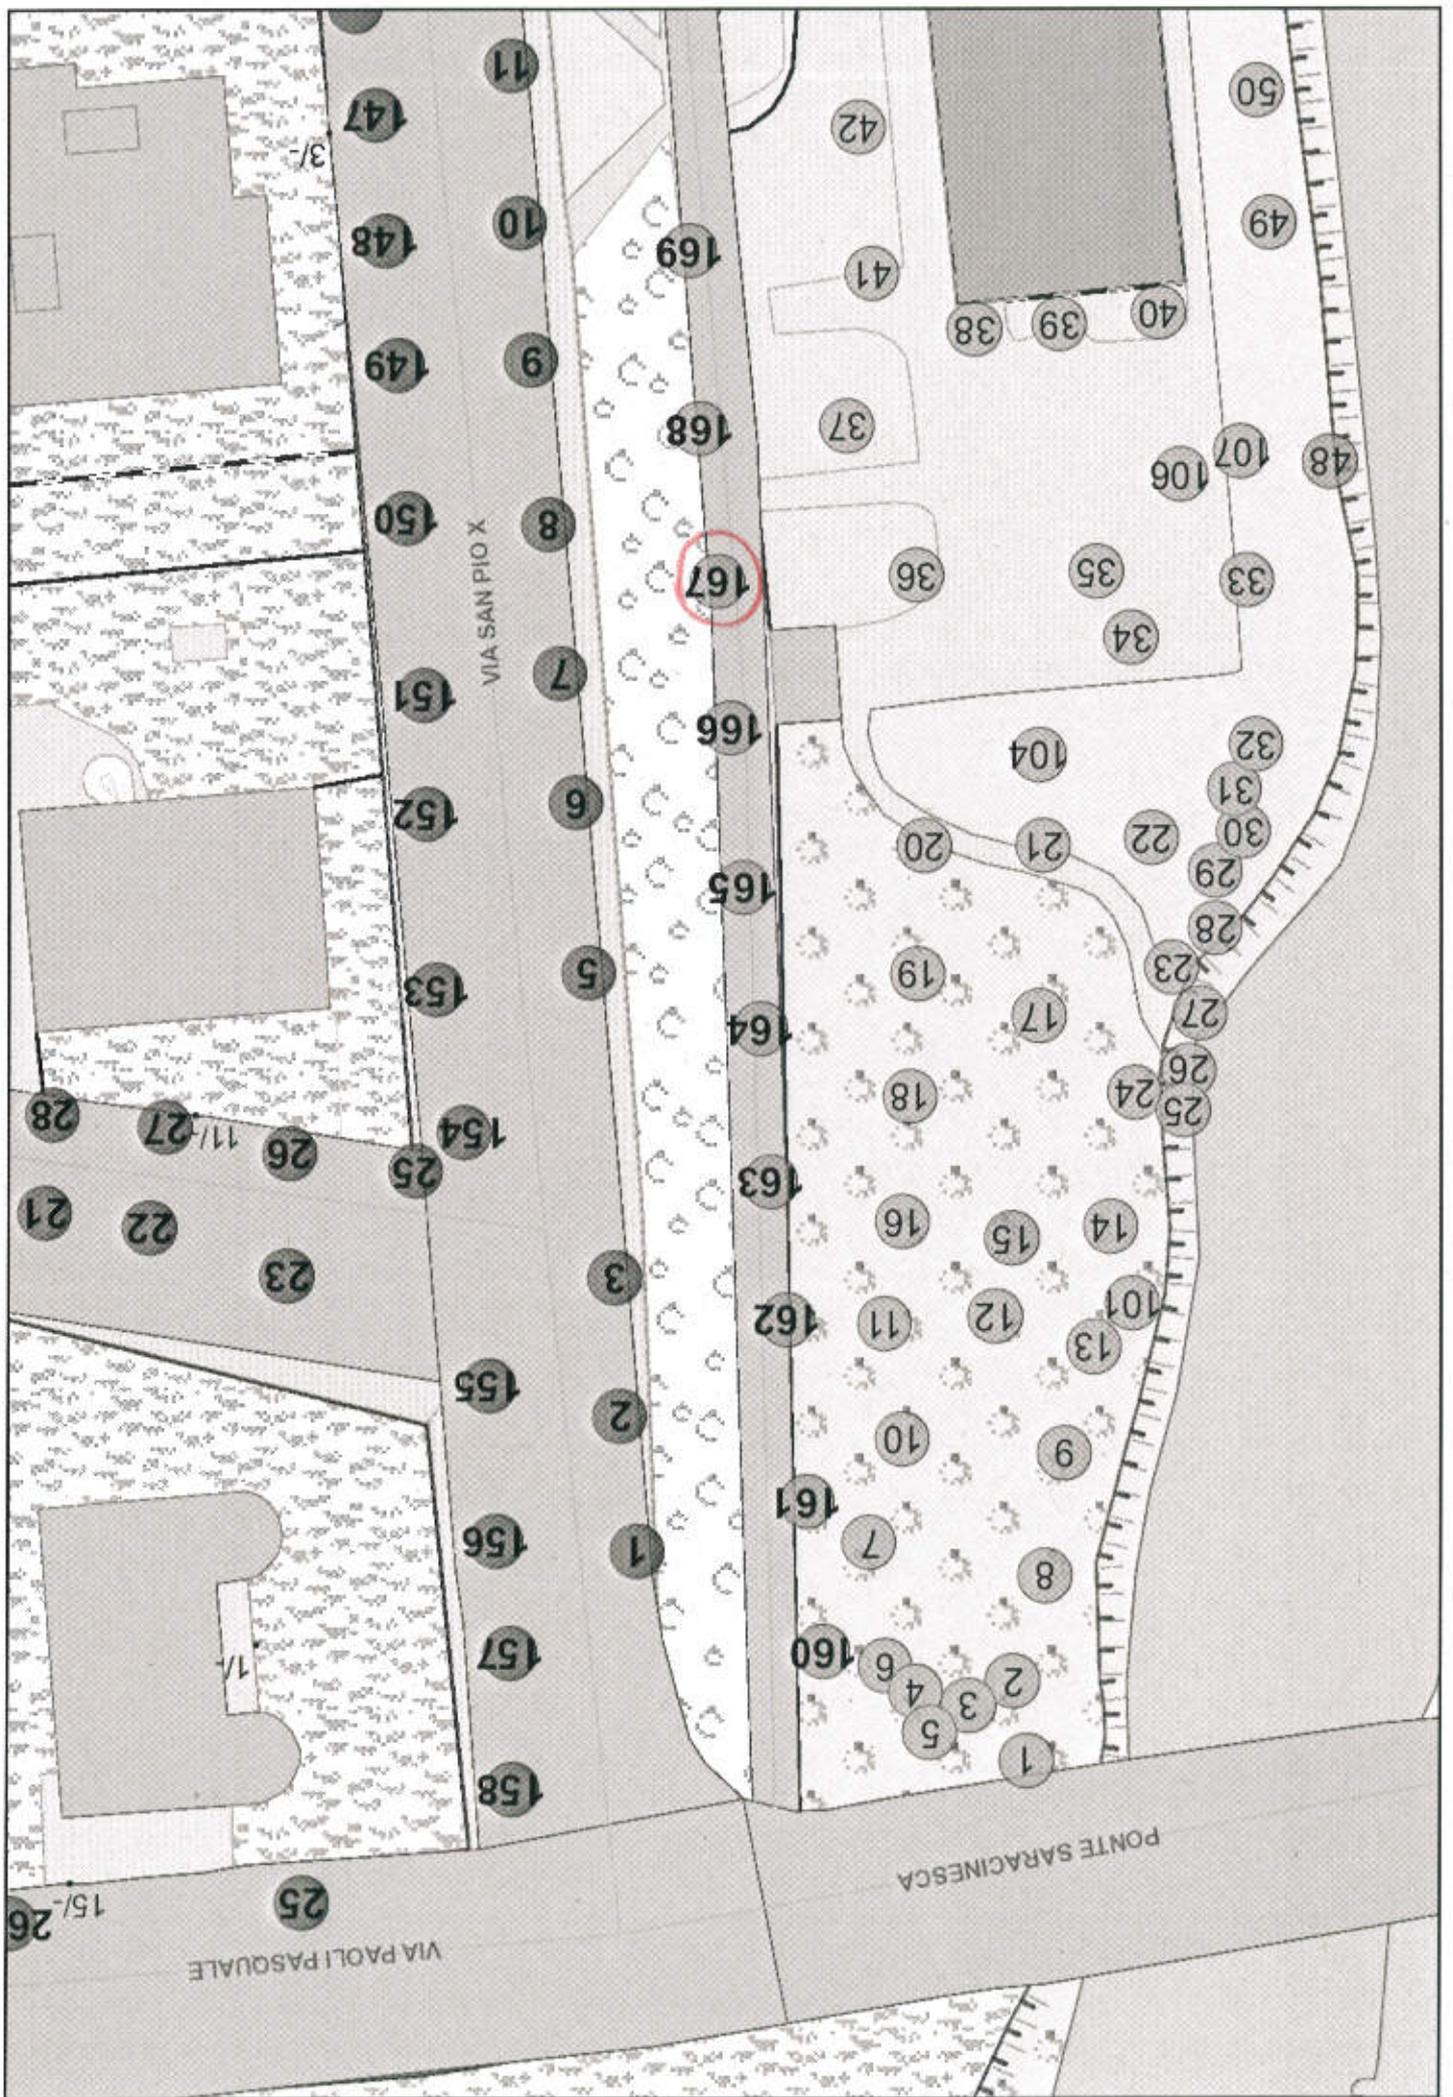




P10 x 10 LW 195



P10 X nº INV 199



P10 x no 1NU 201

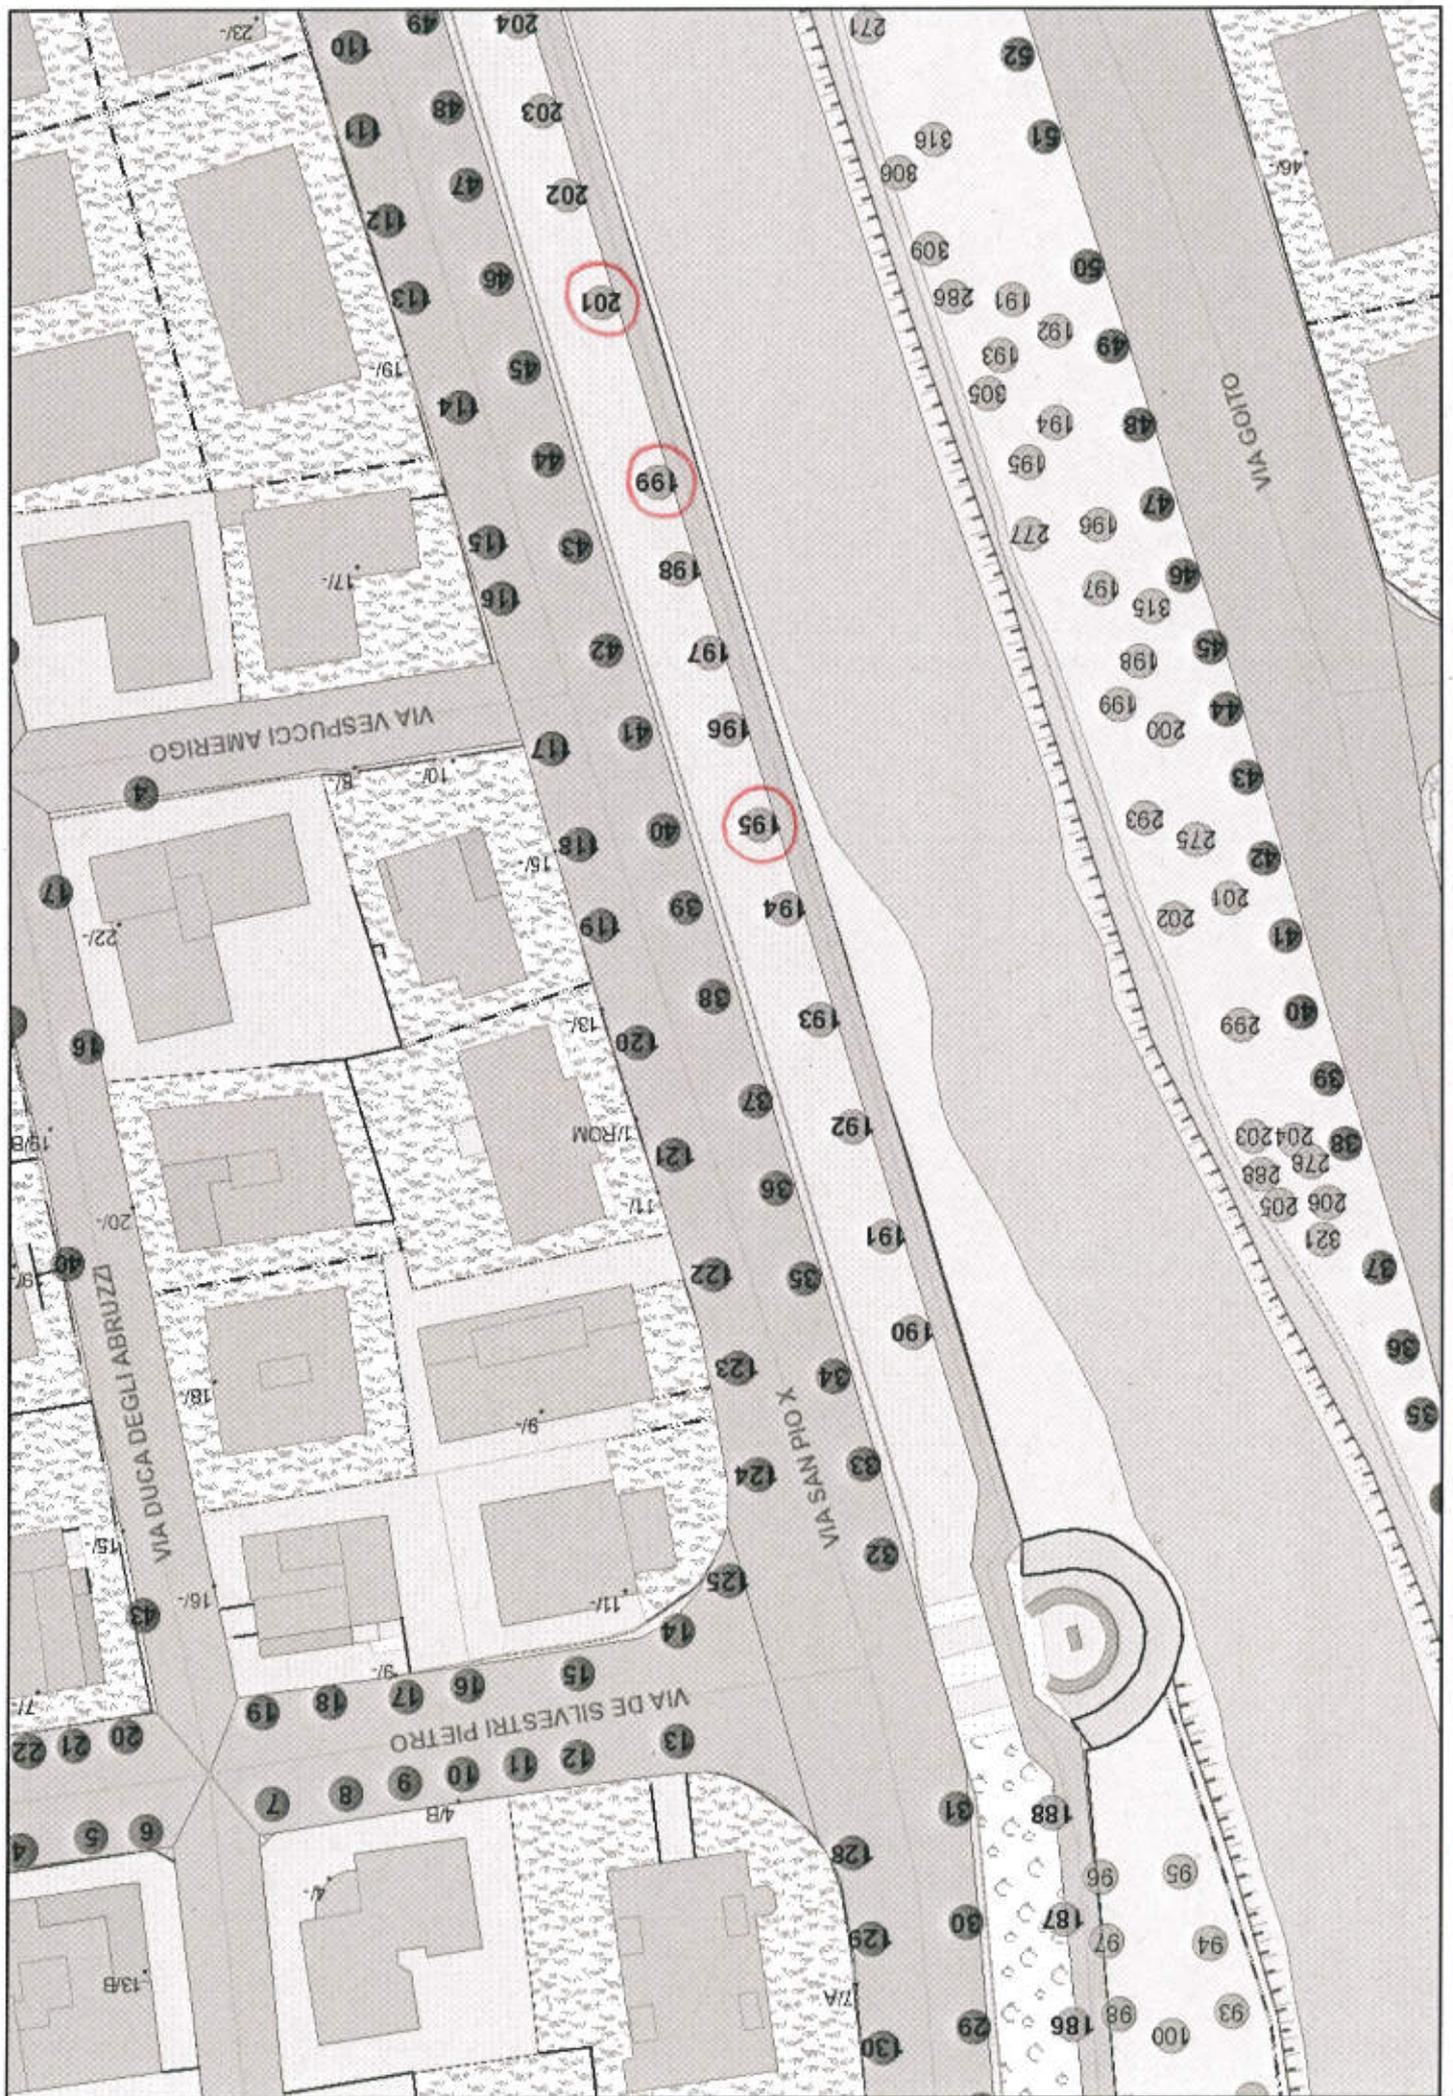



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di due piante di platano in via F. D'Acquapendente (n. inv. 9-60):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

334792

3/10/17

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it

all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di due piante di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9-60	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Prevista (specie da valutare)	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.


IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria

dg
CA




D'ACQUAPENDENTE n° INV 9

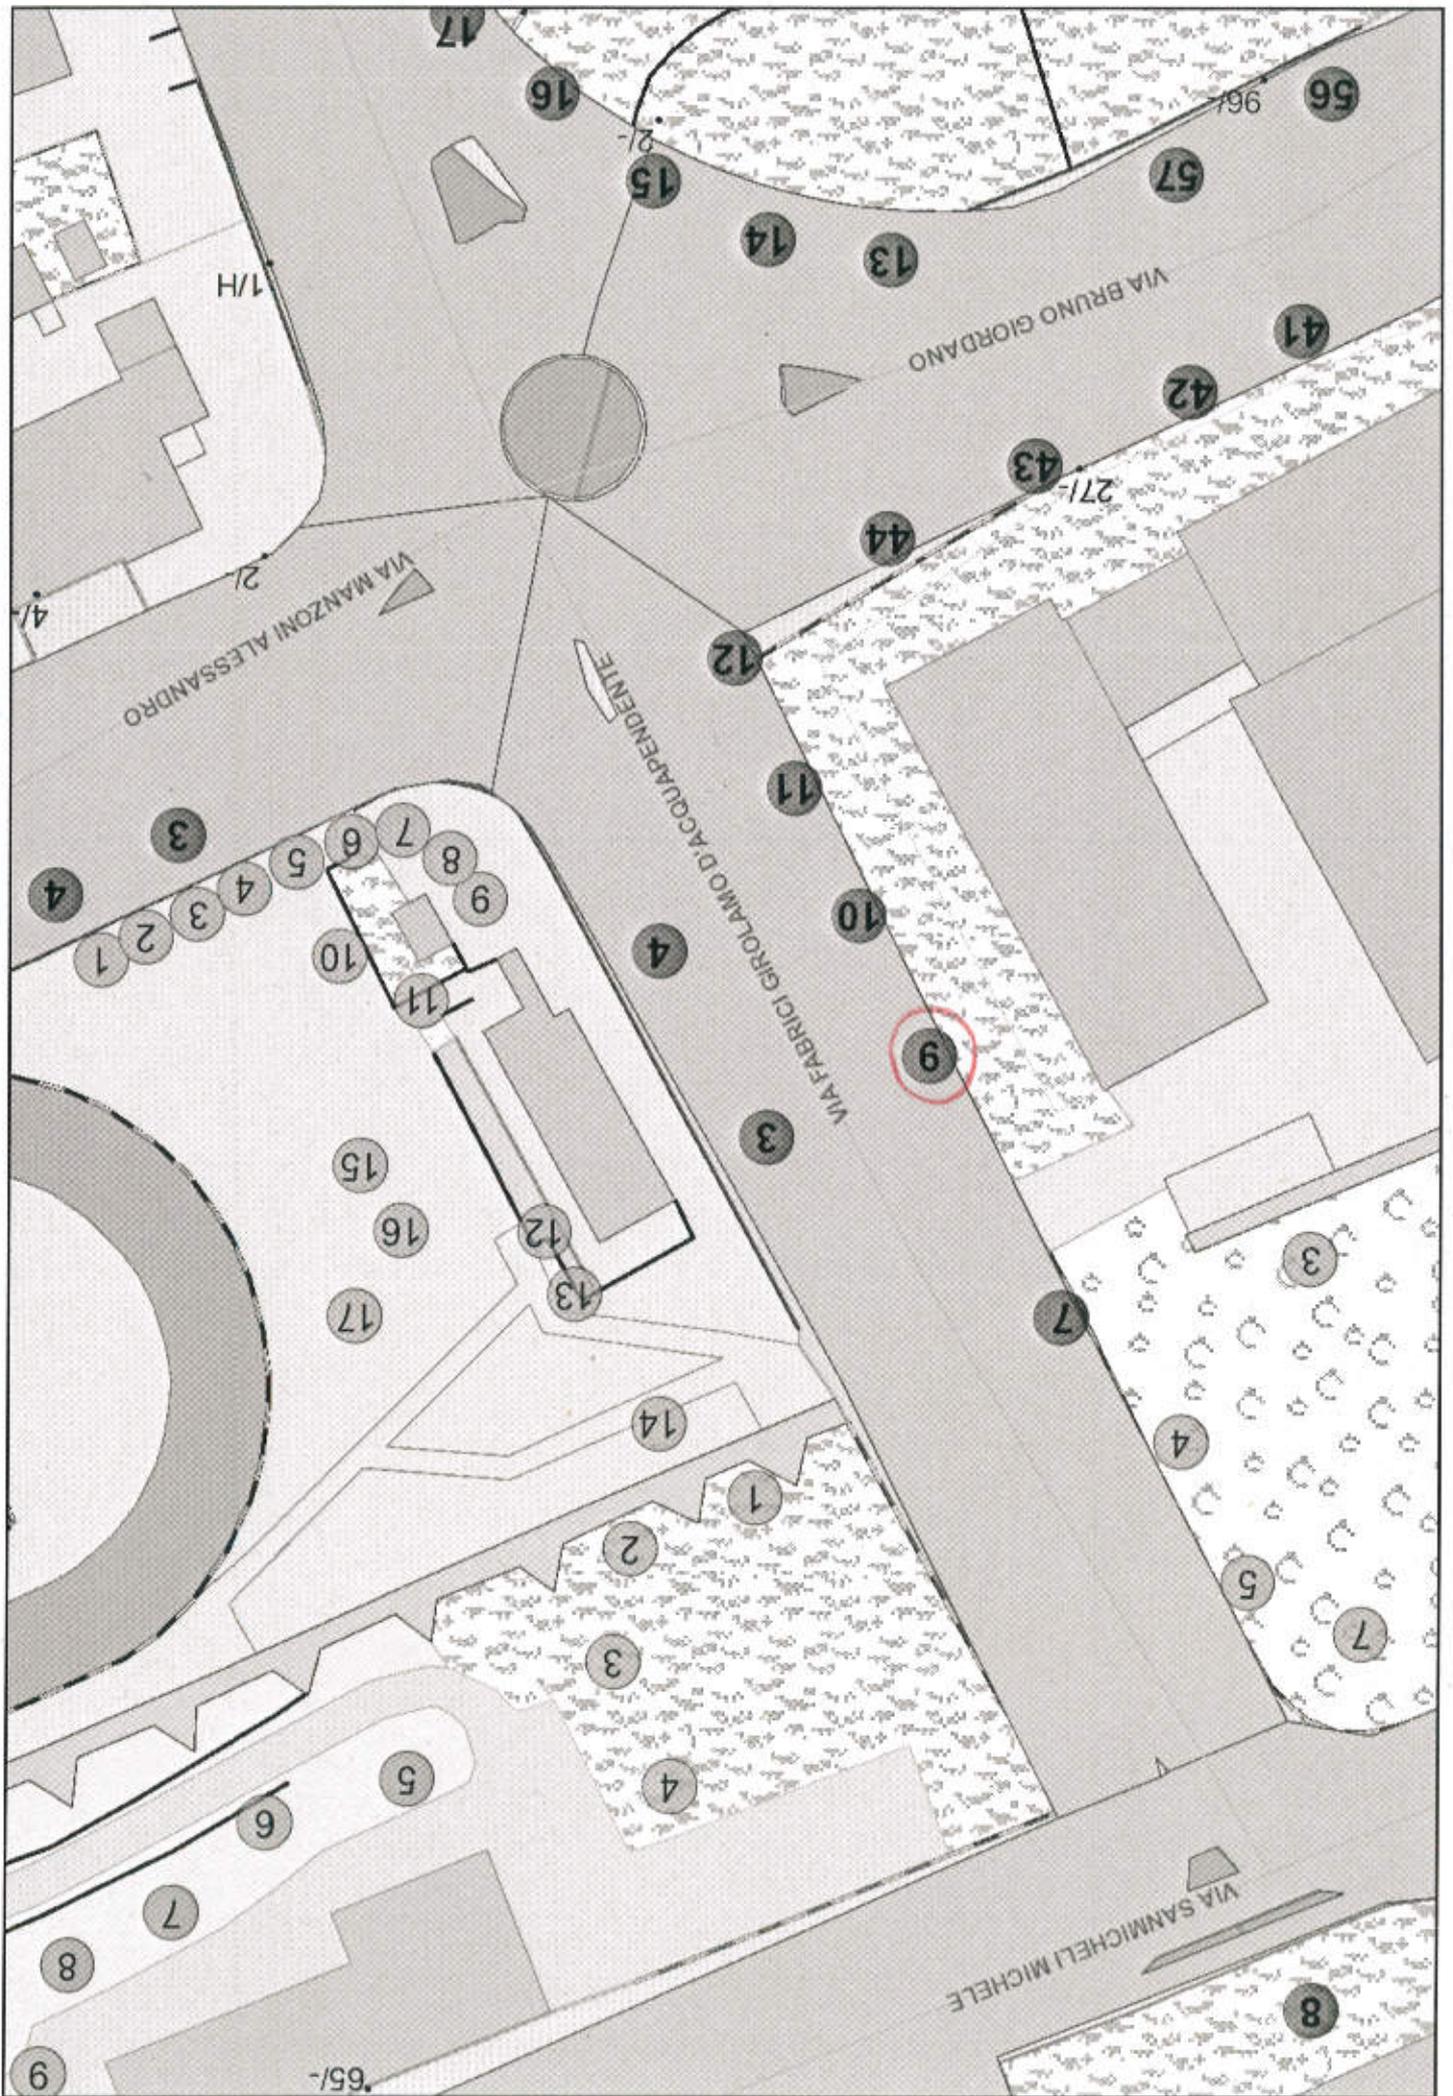



D' ACQUAPENDENTE no 1111 60

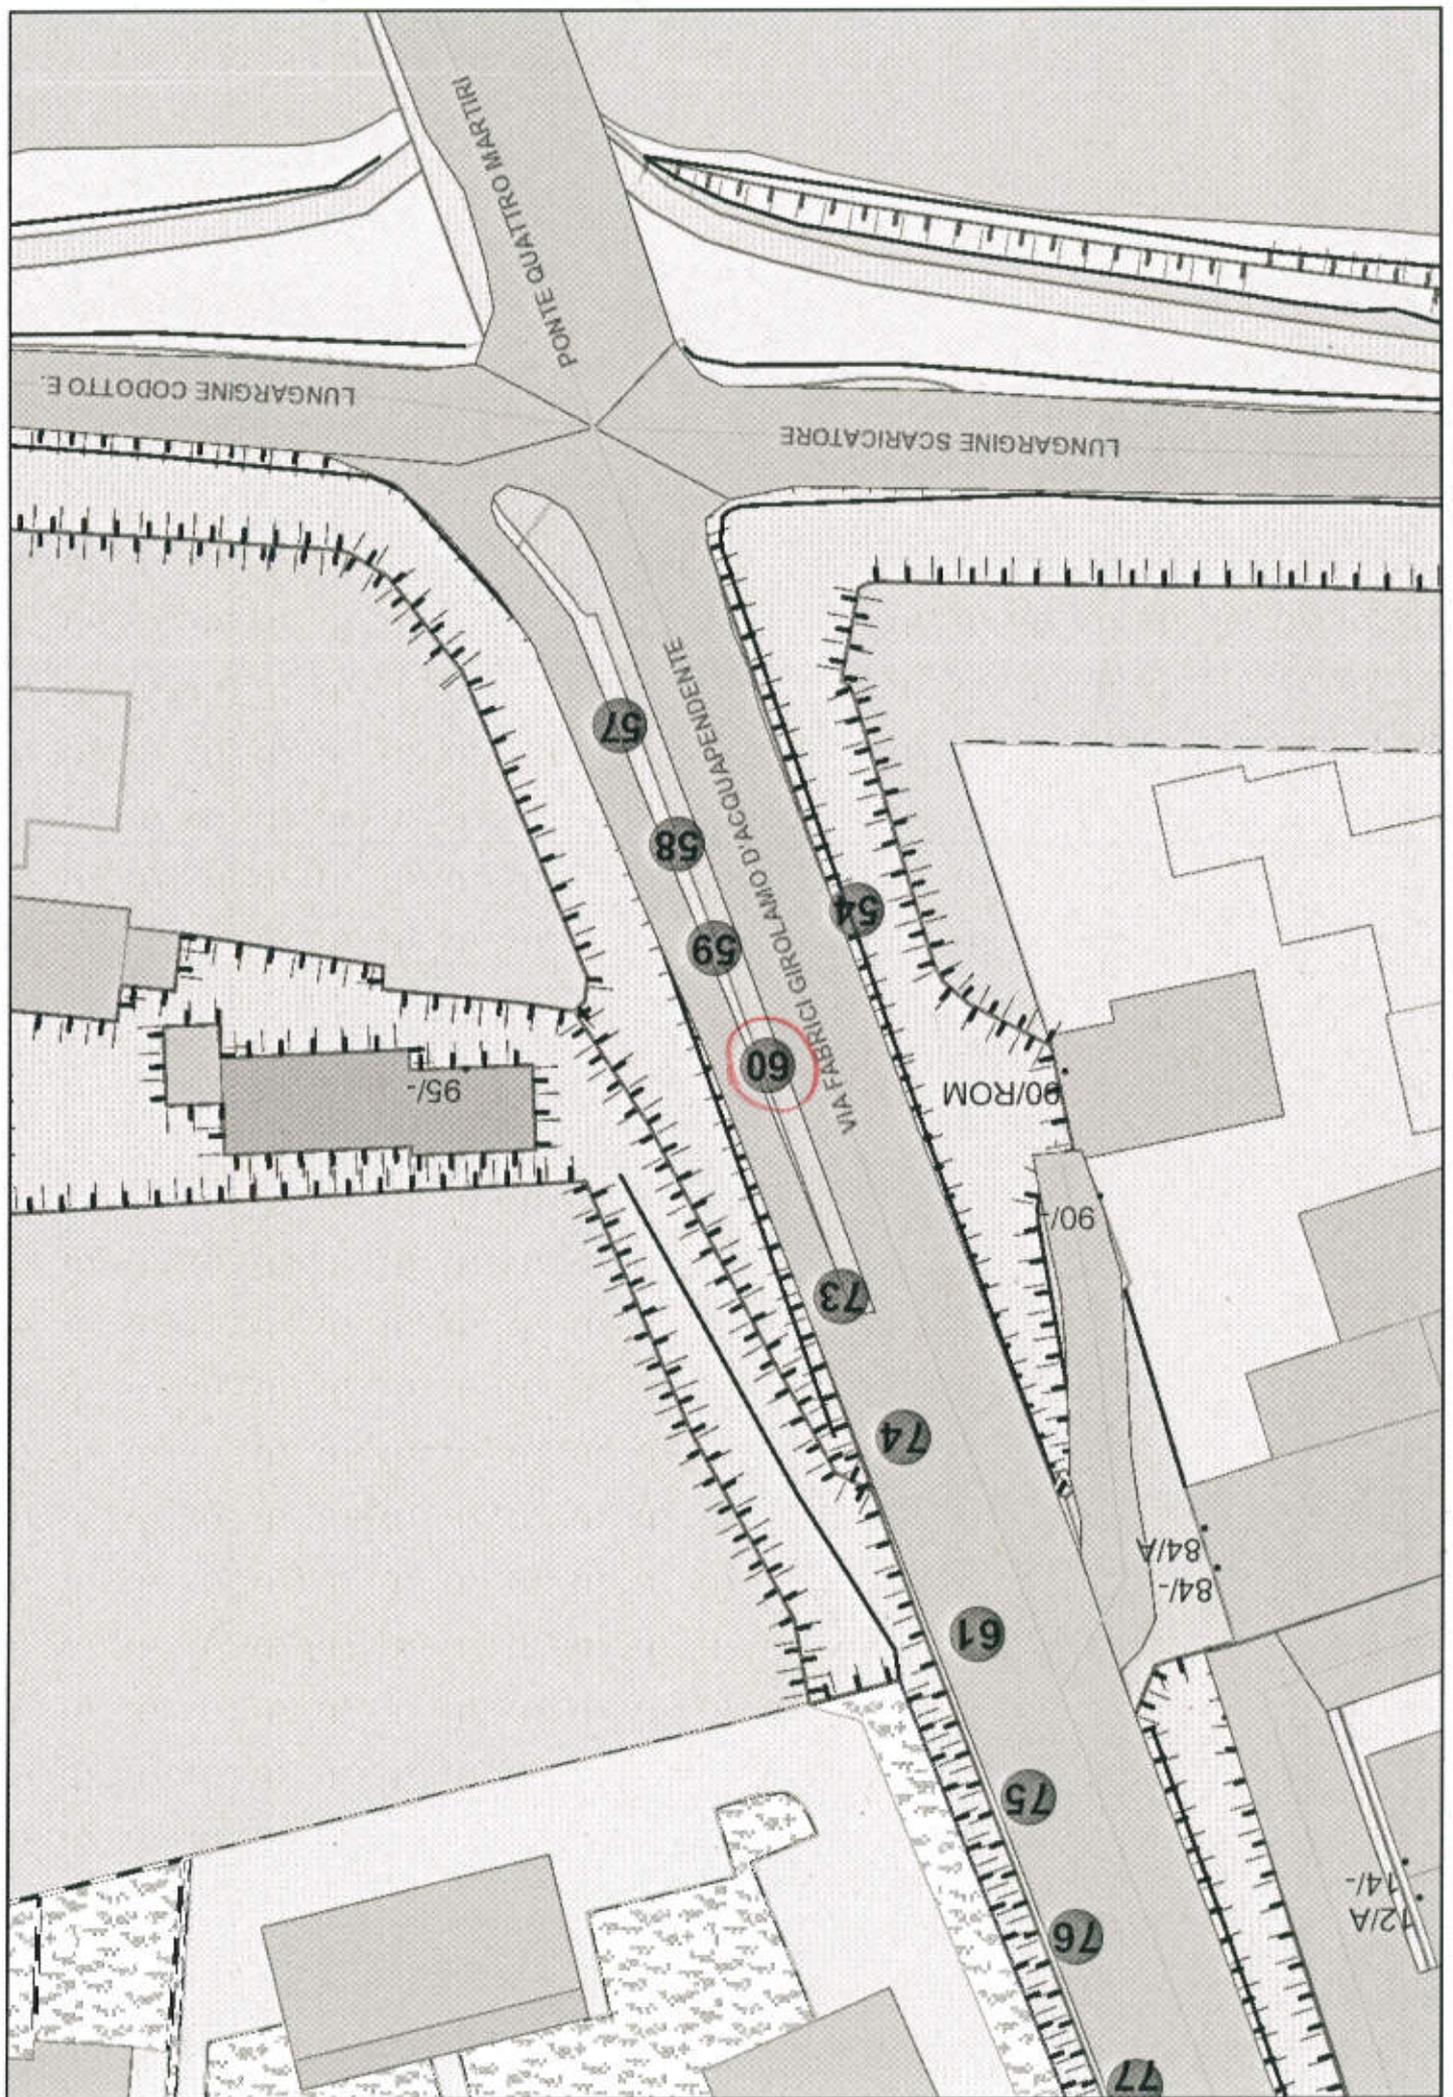



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Montà (n. inv. 64):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

334710 3/10/11

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
[pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it](mailto:forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it)
- al Quartiere n. 6 ovest
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di una pianta di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
64	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.


IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria

df
A



МОНТА no 140 64

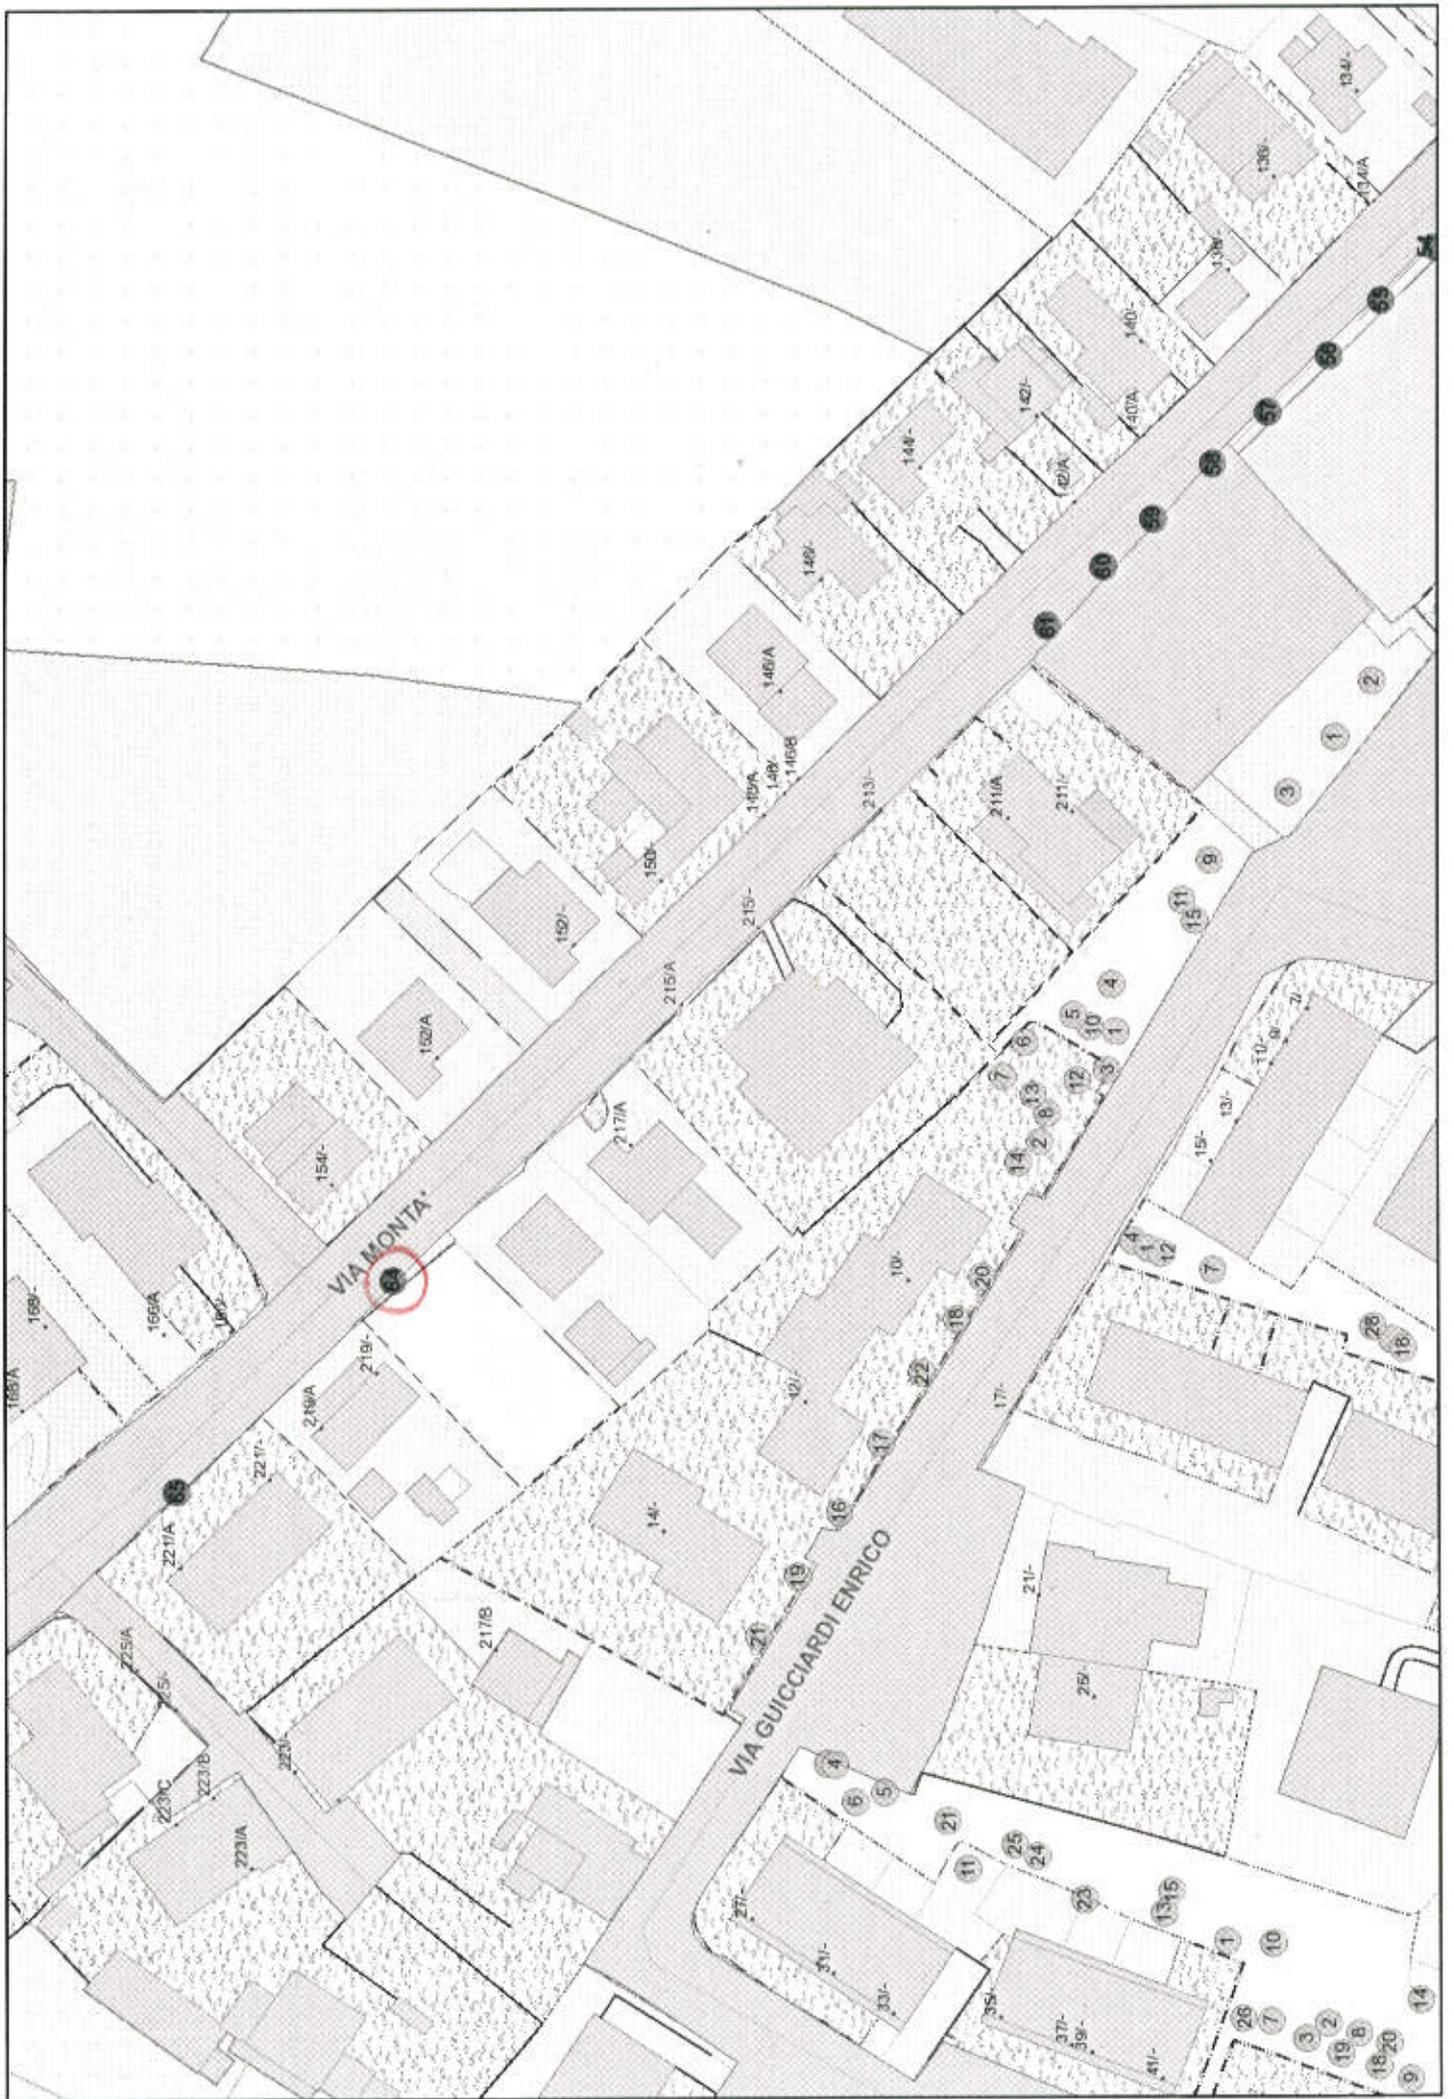



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di tre piante di platano in via Due Palazzi (non inventariate):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

33 4684 3/10/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 4 sud est
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di tre piante di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
Tre piante non inv.	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria




DUE PALAZZI PLATANO A



DUE PALAZZI PLATANO B



DUE PALAZZI PLATANO C

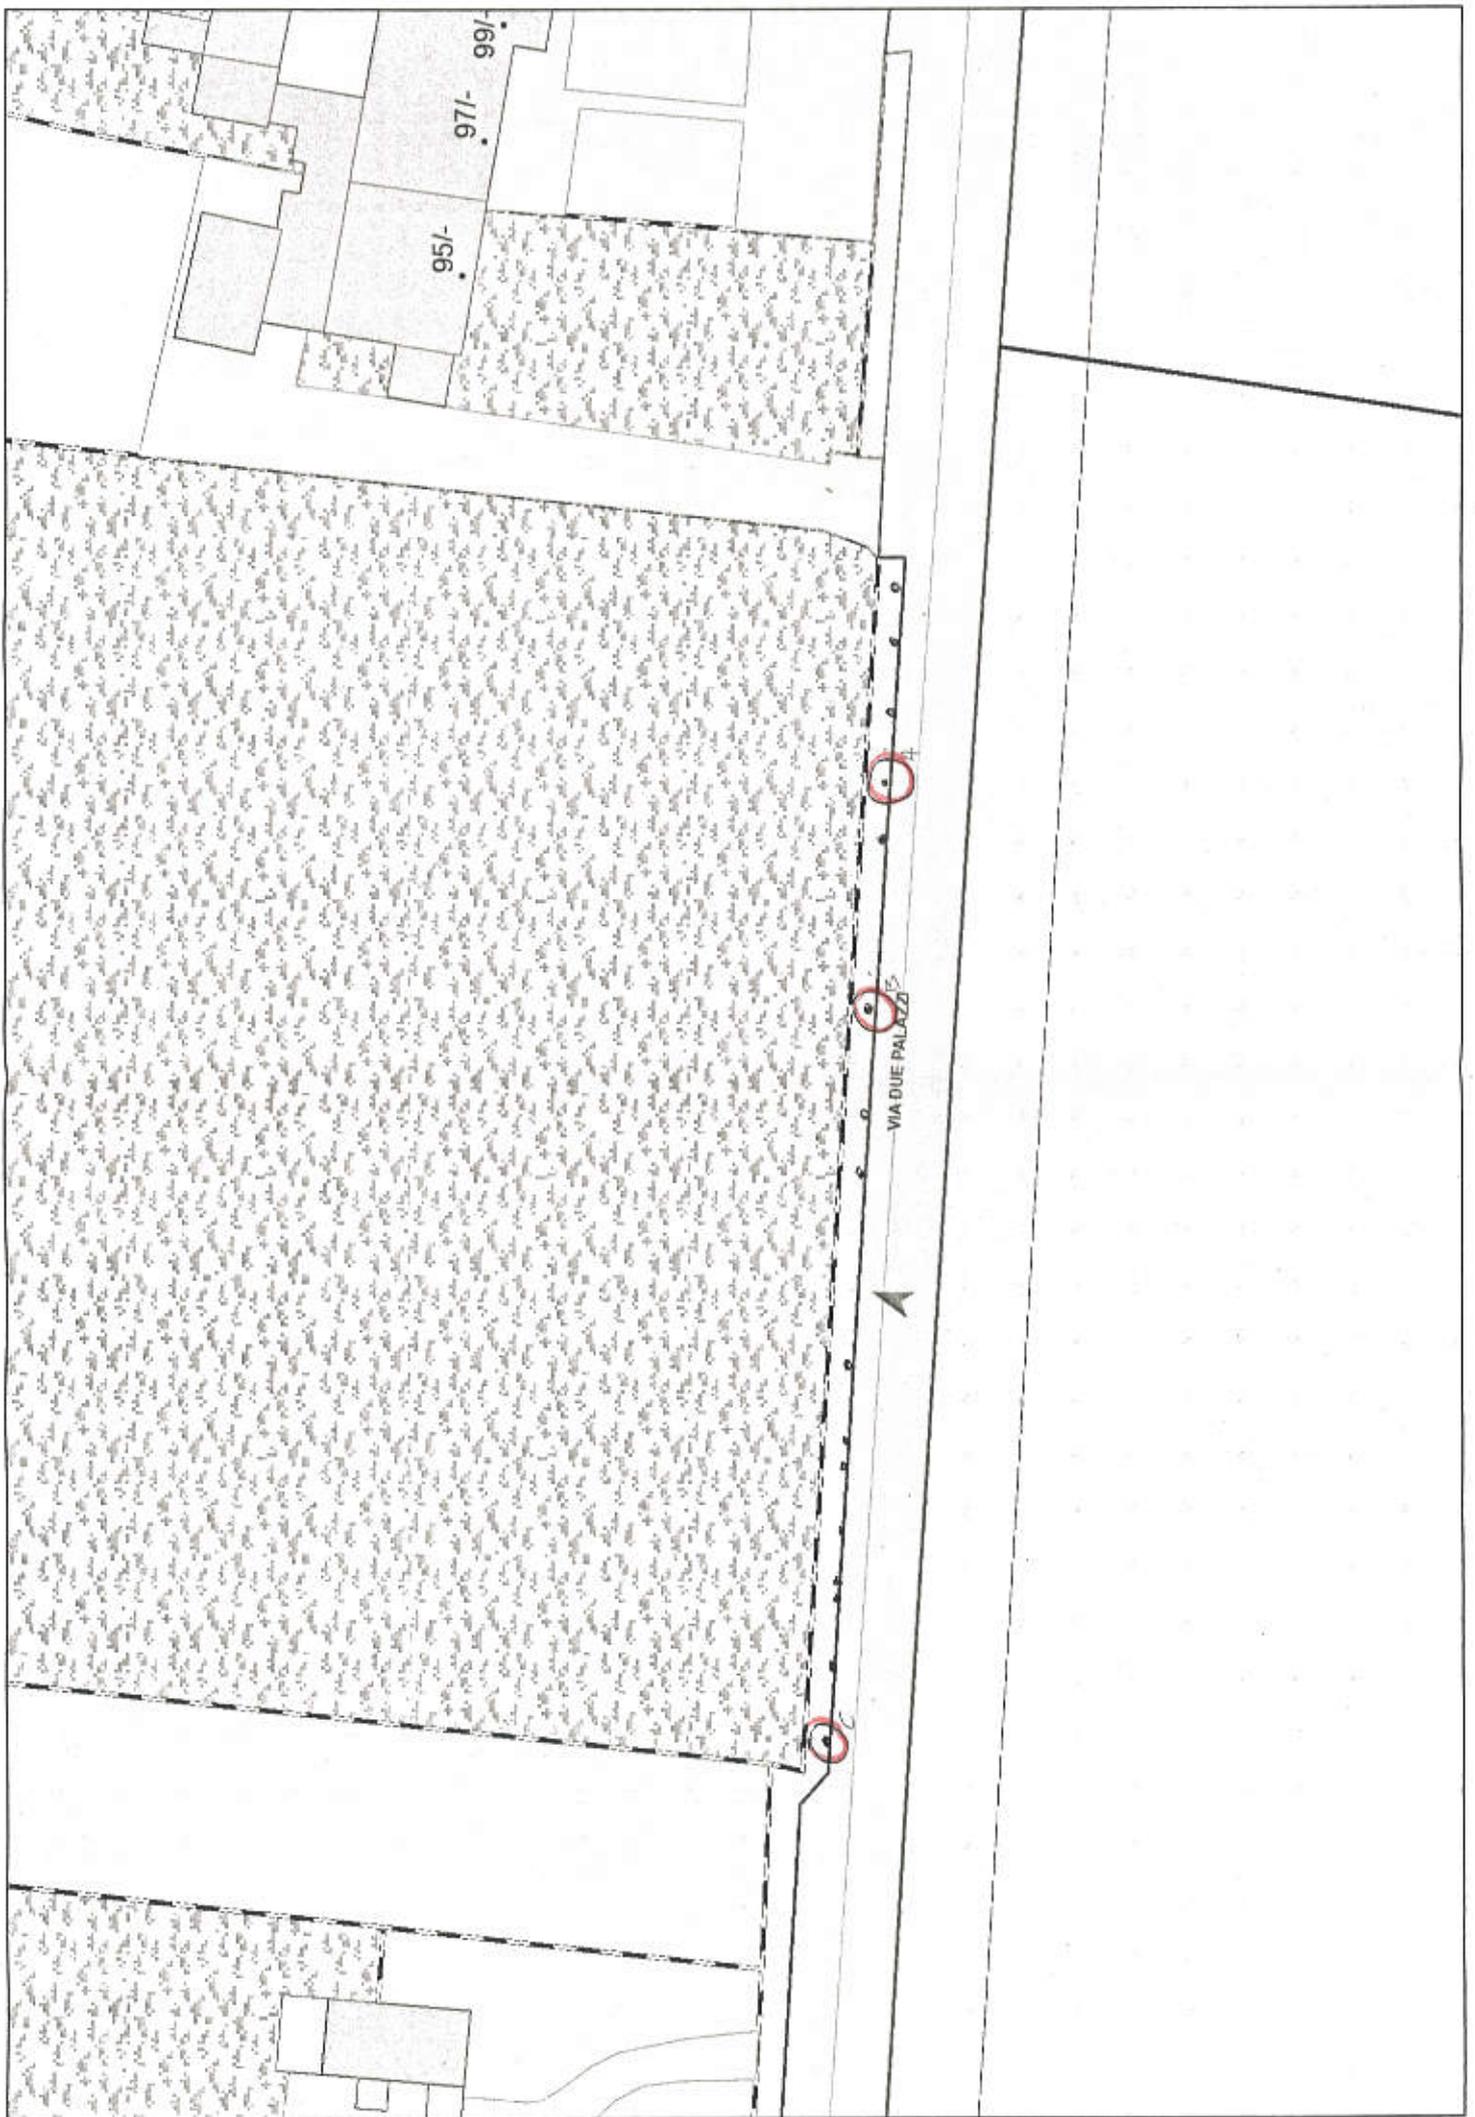



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in via Bembo (n. inv. 59):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

334606

3/10/12

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- all' Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 4 sud est
Sede

A seguito sopralluogo presso la via in oggetto si è riscontrata la presenza di una pianta di platano con sintomi attribuibili al cancro colorato del Platano. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà, nella prossima stagione invernale, all'abbattimento.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica anche ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
59	platano	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Dlgs 214/2005 ; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	Non prevista	


I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Salvagnini Paolo

Allegati : foto e planimetria



BEMBO n° INV 59

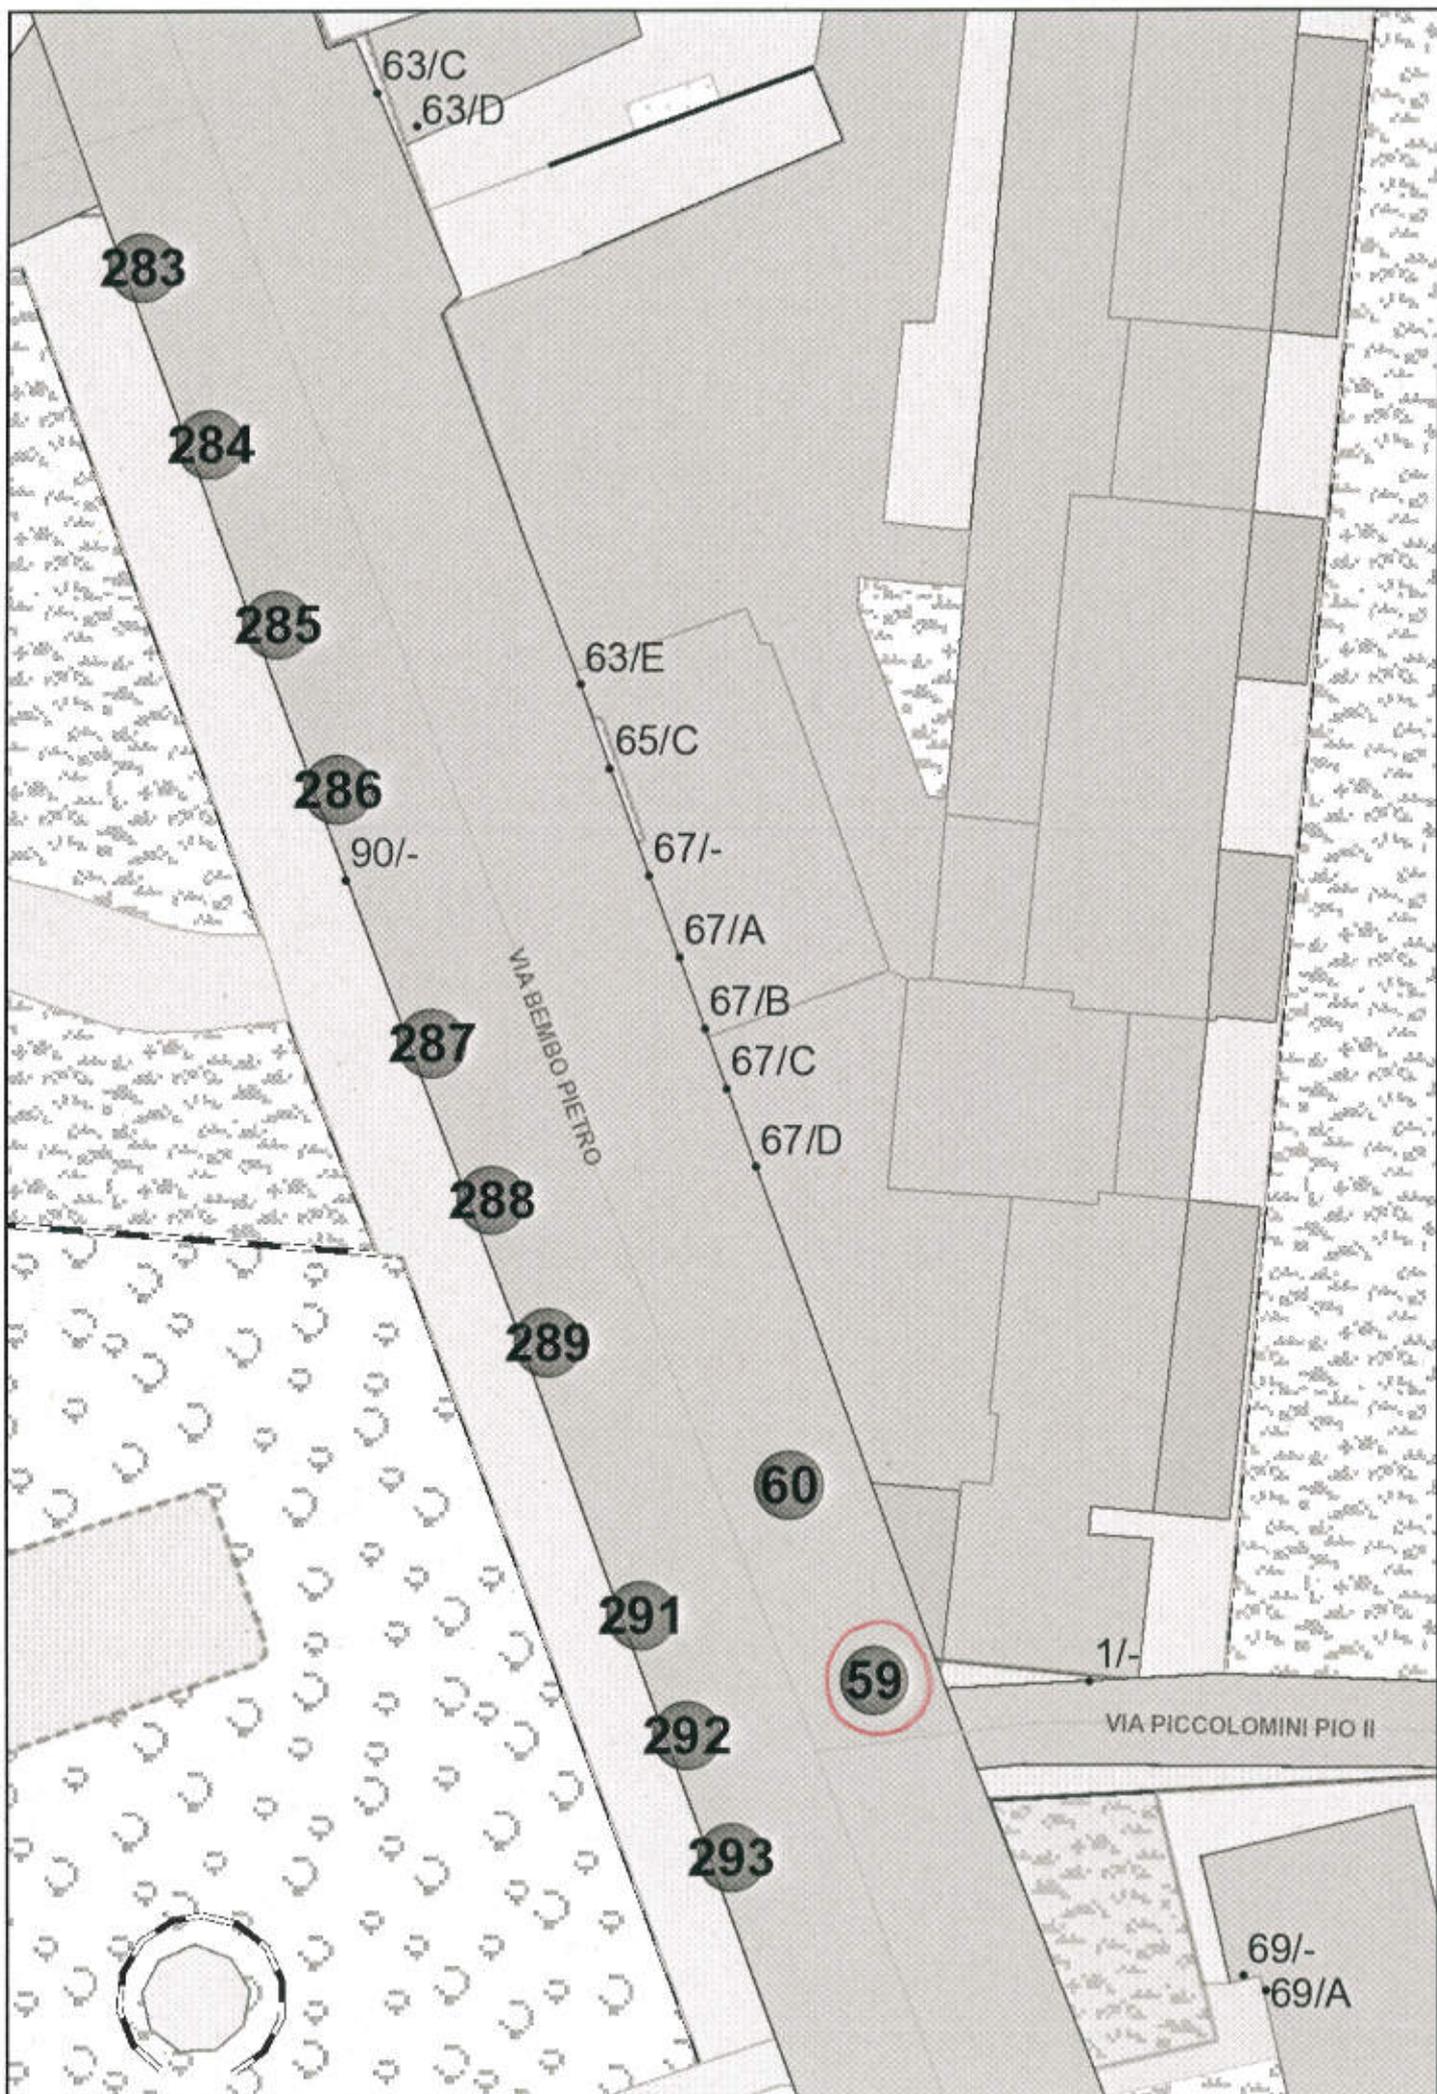

63/C
63/D

283

284

285

286

90/-

287

288

289

63/E

65/C

67/-

67/A

67/B

67/C

67/D

VIA BEMBO PIETRO

60

291

292


293

59

1/-

VIA PICCOLOMINI PIO II

69/-
69/A

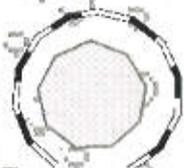



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Servizio Manutenzione Verde
Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di una pianta di Gleditschia (n inv 26) presente in via Piazza Barbato . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

33-1439 29/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 3 est
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella Piazza in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di gleditschia che manifestava la presenza di funghi, agenti di carie, alle radici e al colletto. Considerato lo stato compromissione della pianta si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
26	Gleditschia	Presenza di carpofori al colletto e sulle radici	prevista	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

AR

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : Gennaro

DATA :30.05.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : piazz. Barbato	N°ALBERO : 26	Q : 3
SPECIE VARIETA' :Gleditschia	ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avvertenze
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- f... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- rifirma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
 carpofori al colletto e alle radici
 pianta compromessa

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO
 A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
 sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA


* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



BARBATO 26

30.5.17



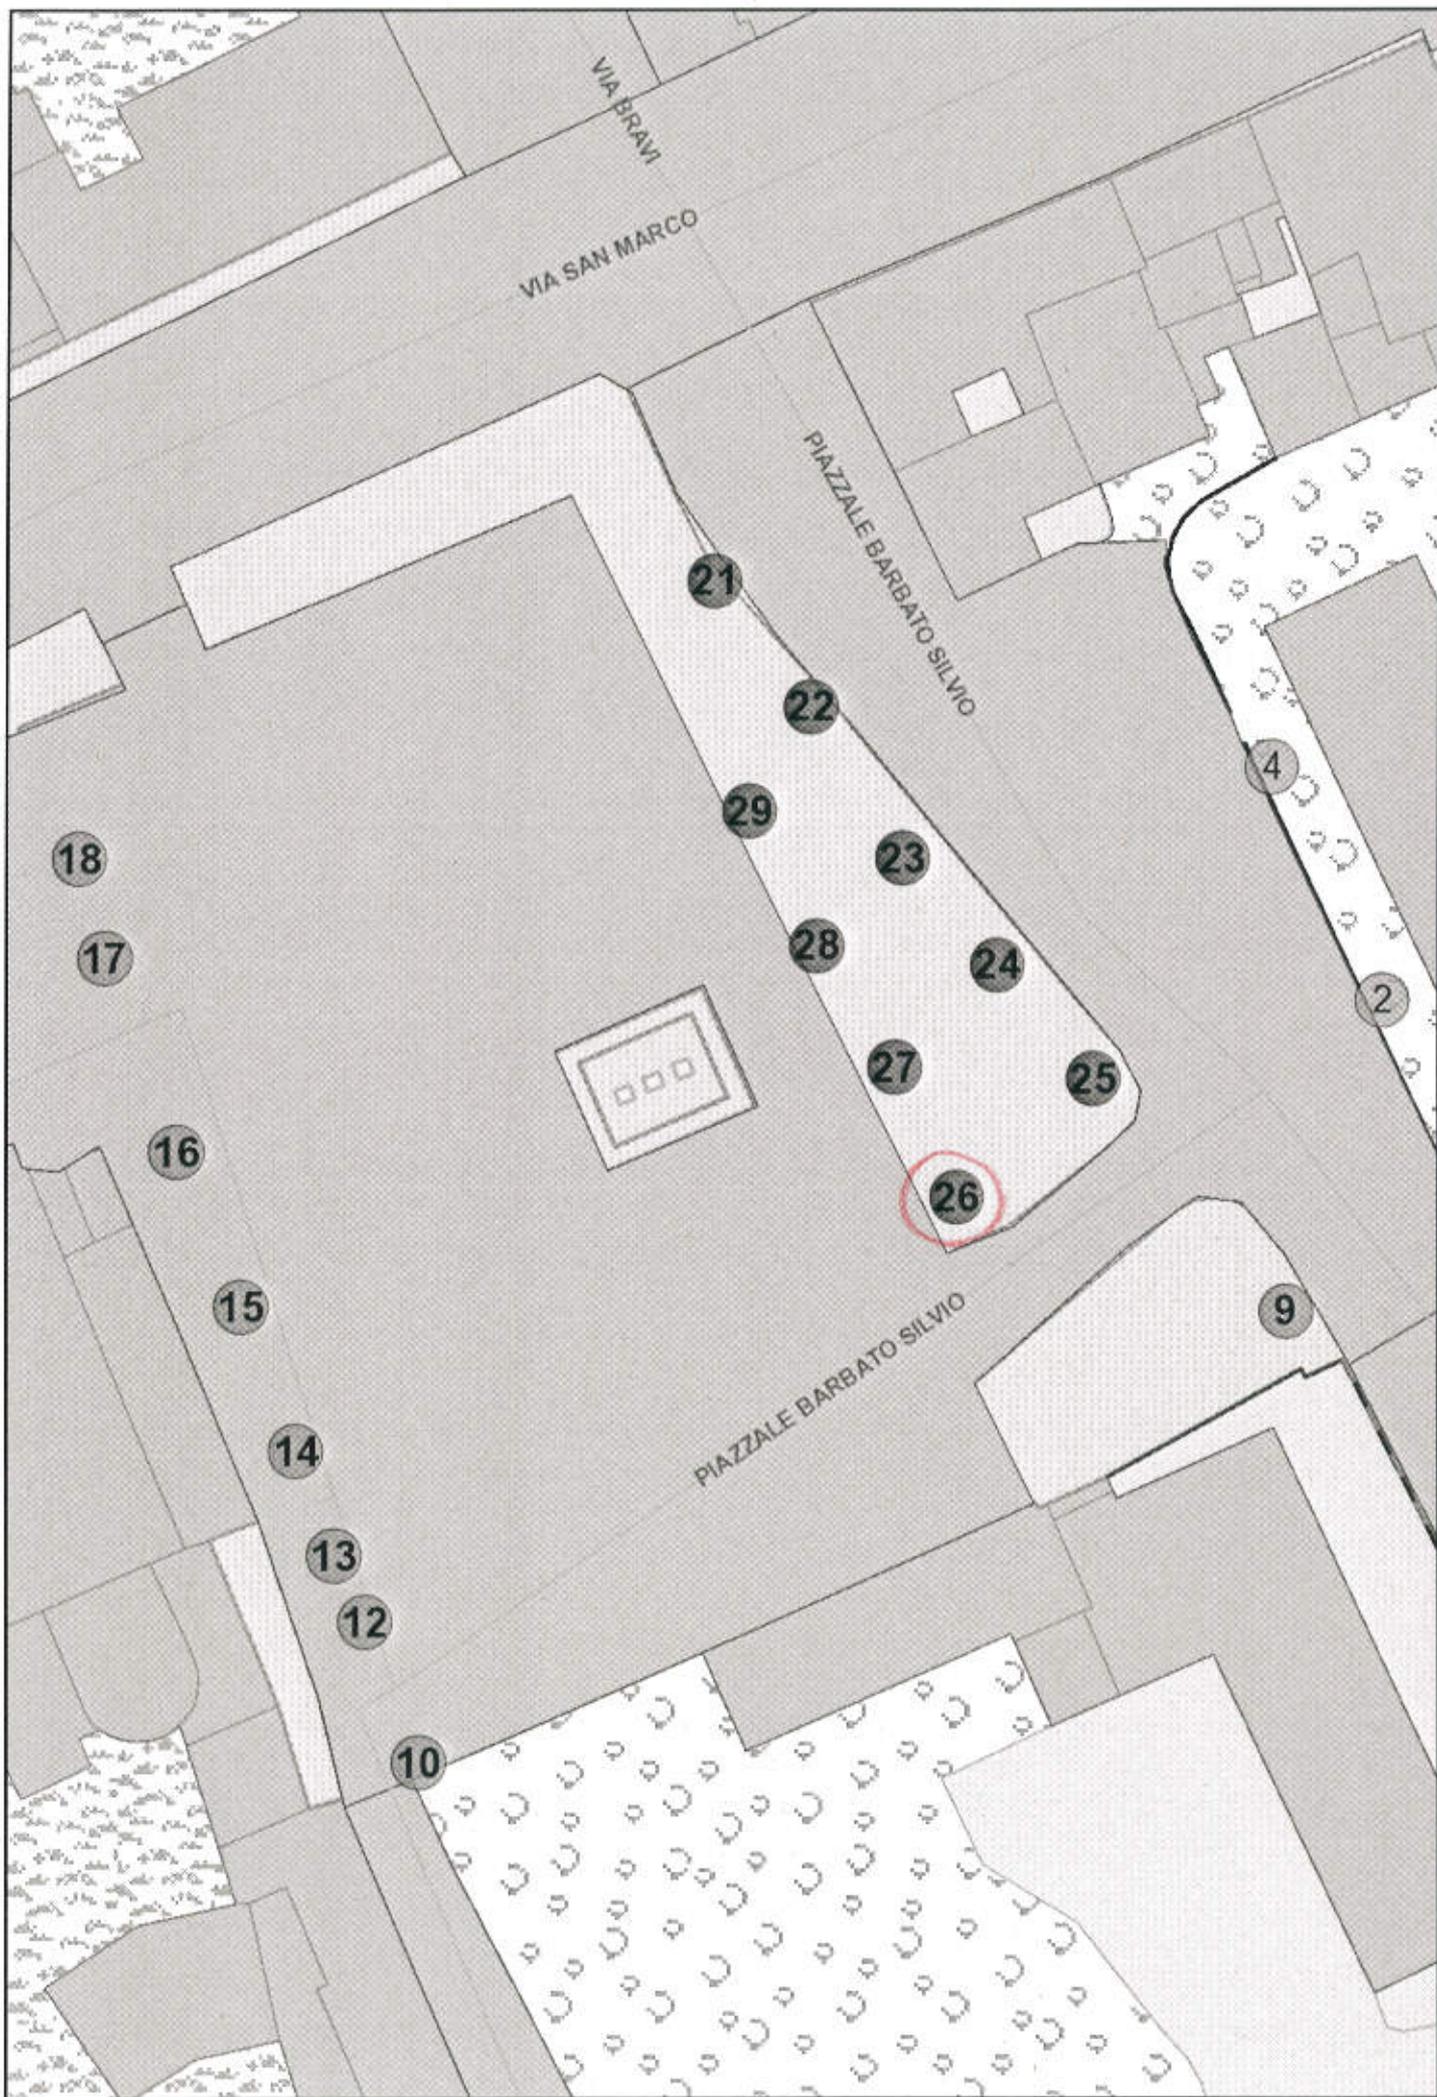



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Servizio Manutenzione Verde
Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di due piante di frassino (n inv 17-19) presenti in via Matteotti .
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042
del 05/06/06.**

331404 29/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 1 centro
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di due piante di frassino che mostrano autoriduzione della chioma . Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
17 e 19	frassino	Deperienti, piante compromesse	prevista	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: schede sopralluogo, foto e planimetria.

PA

PA

SCHEDE SOPRALLUOGO

RILEVATORE : Gennaro

DATA : 17.06.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Matteotti	N°ALBERO : 17	Q : 1
SPECIE VARIETA' : frassino	ANNO IMPIANTO : 1990	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- cortecchia inclusa tra corni
- cortecchia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- cortecchia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
- deperiente, pianta compromessa

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- ilneare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
.....

FREQUENZA
.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

Il rilevatore
Diego Gennaro



MATEOTTI 17

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA : 17.06.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Matteotti	N°ALBERO : 19	Q : 1
SPECIE VARIETA' : frassino	ANNO IMPIANTO : 1990	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES. GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ. GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS. SOST. PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ. PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND. FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori**
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori**
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori**
- nasi di pinochcio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori**
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori**
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- secchumi distali
- secchumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
- deperiente, pianta compromessa**

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori**
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori**
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D **D**

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
.....


FREQUENZA
.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

DG



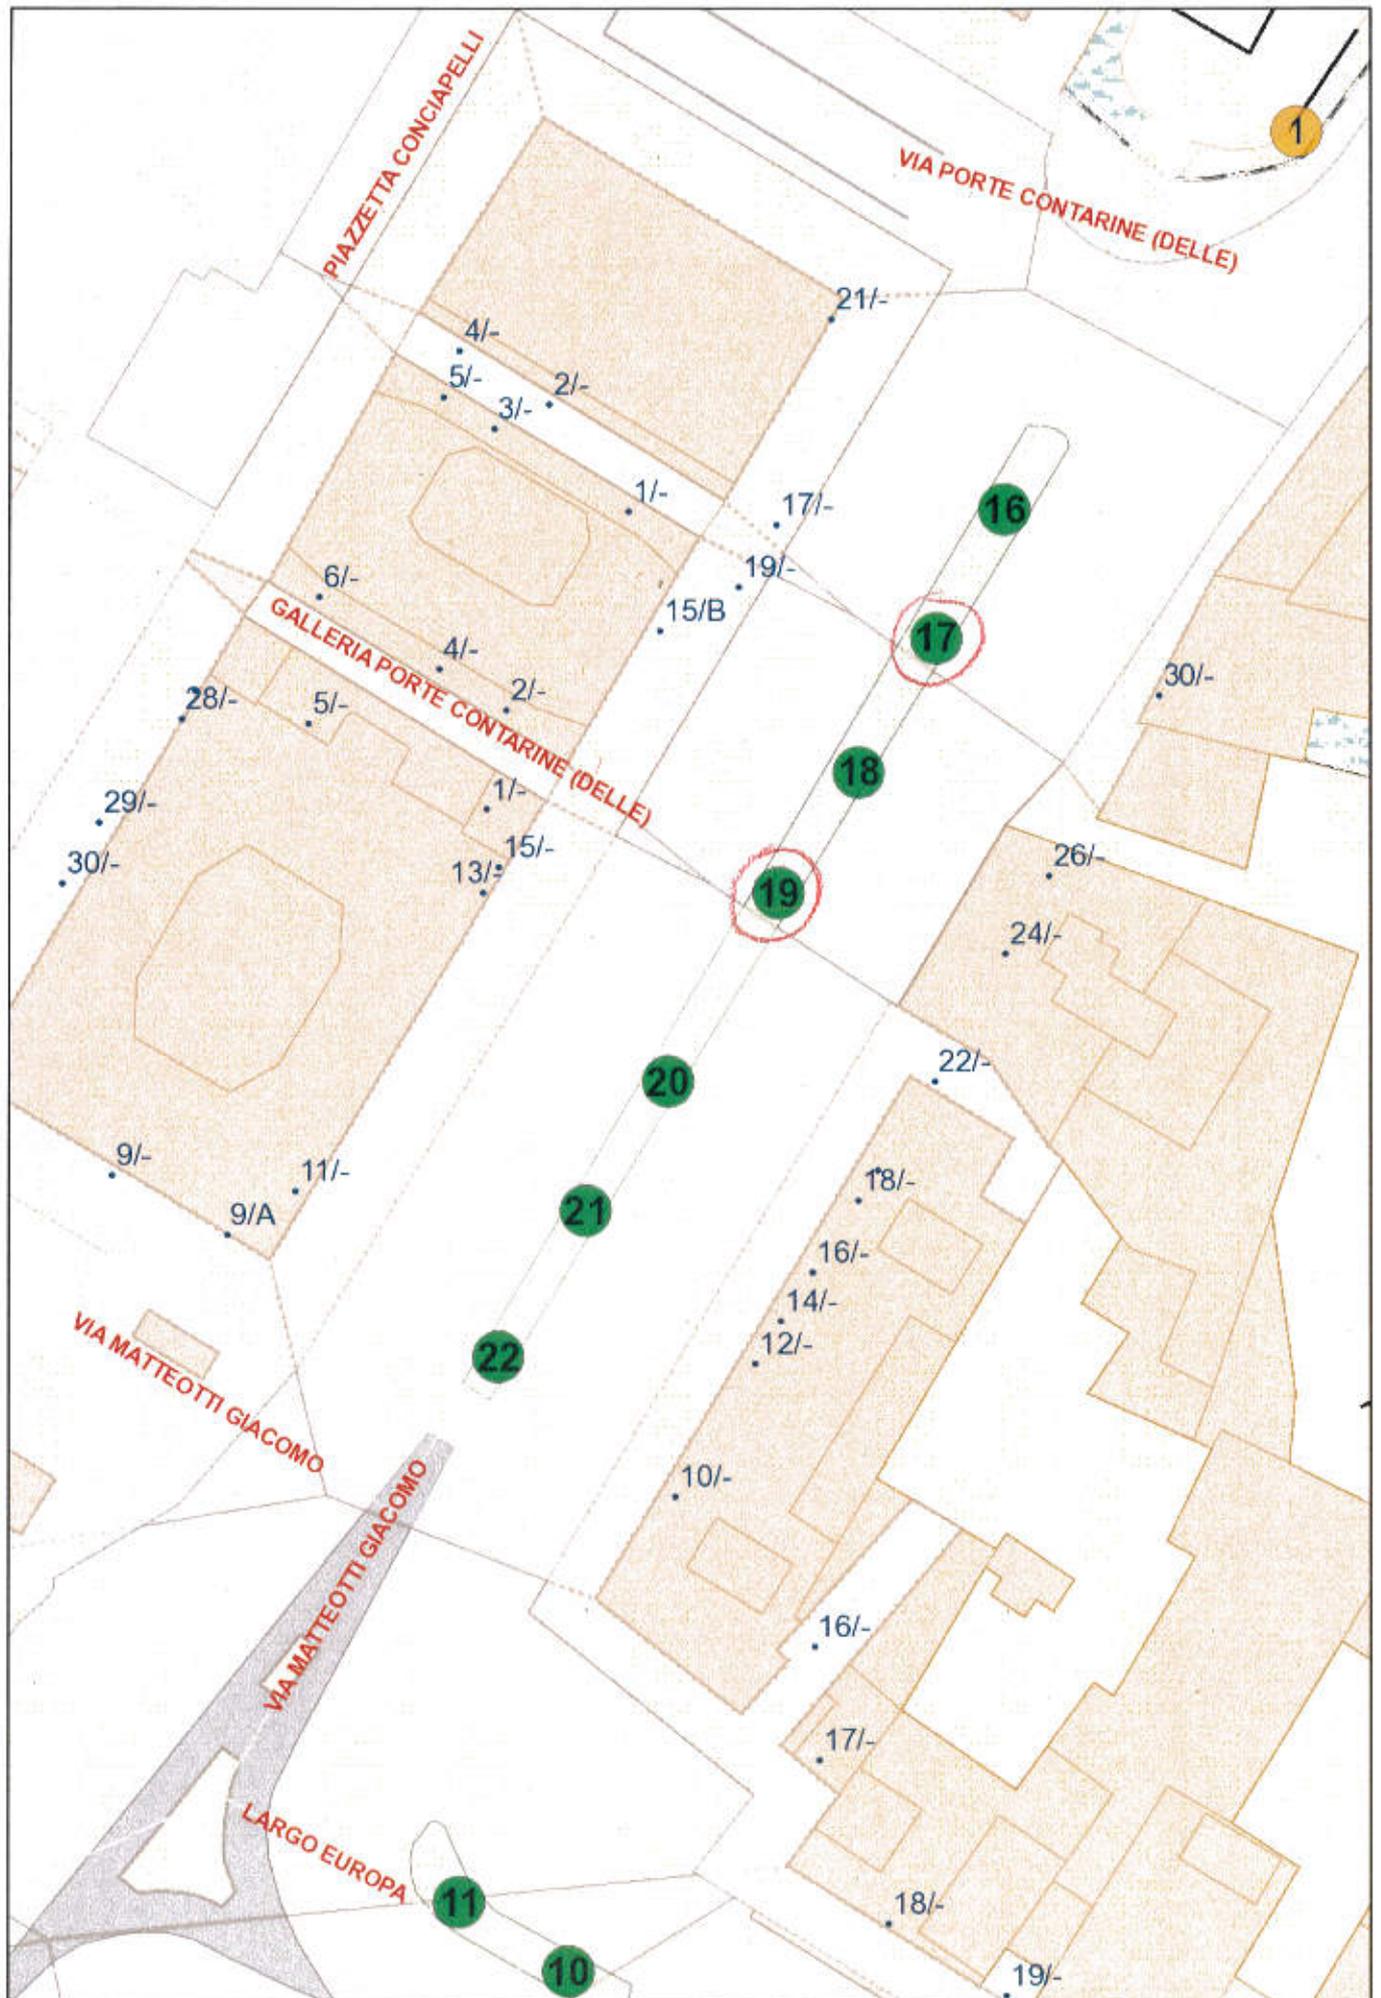



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

**Oggetto: Abbattimento di una pianta di ligustro (n inv 41) presente in via Cadorna .
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042
del 05/06/06.**

331347

29/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 4 sud est
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di ligustro gravemente deperiente con chioma in gran parte secca. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All'Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
41	Ligustro	Gravemente deperiente	Allo stato attuale non prevista*	

*La sostituzione potrà essere eseguita compatibilmente con la realizzazione di nuovi siti idonei ad ospitare alberi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.



SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA : 6.09.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Cadorna	N°ALBERO : 41	Q : 4
SPECIE VARIETA' : Ligustro	ANNO IMPIANTO : 1980	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT.STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarica di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- ... inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- ... inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
 gravemente deperiente

CONTROLLO ESEGUITO
 sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D


NOTE

sostituzione non prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



CADORNA no 1W 41

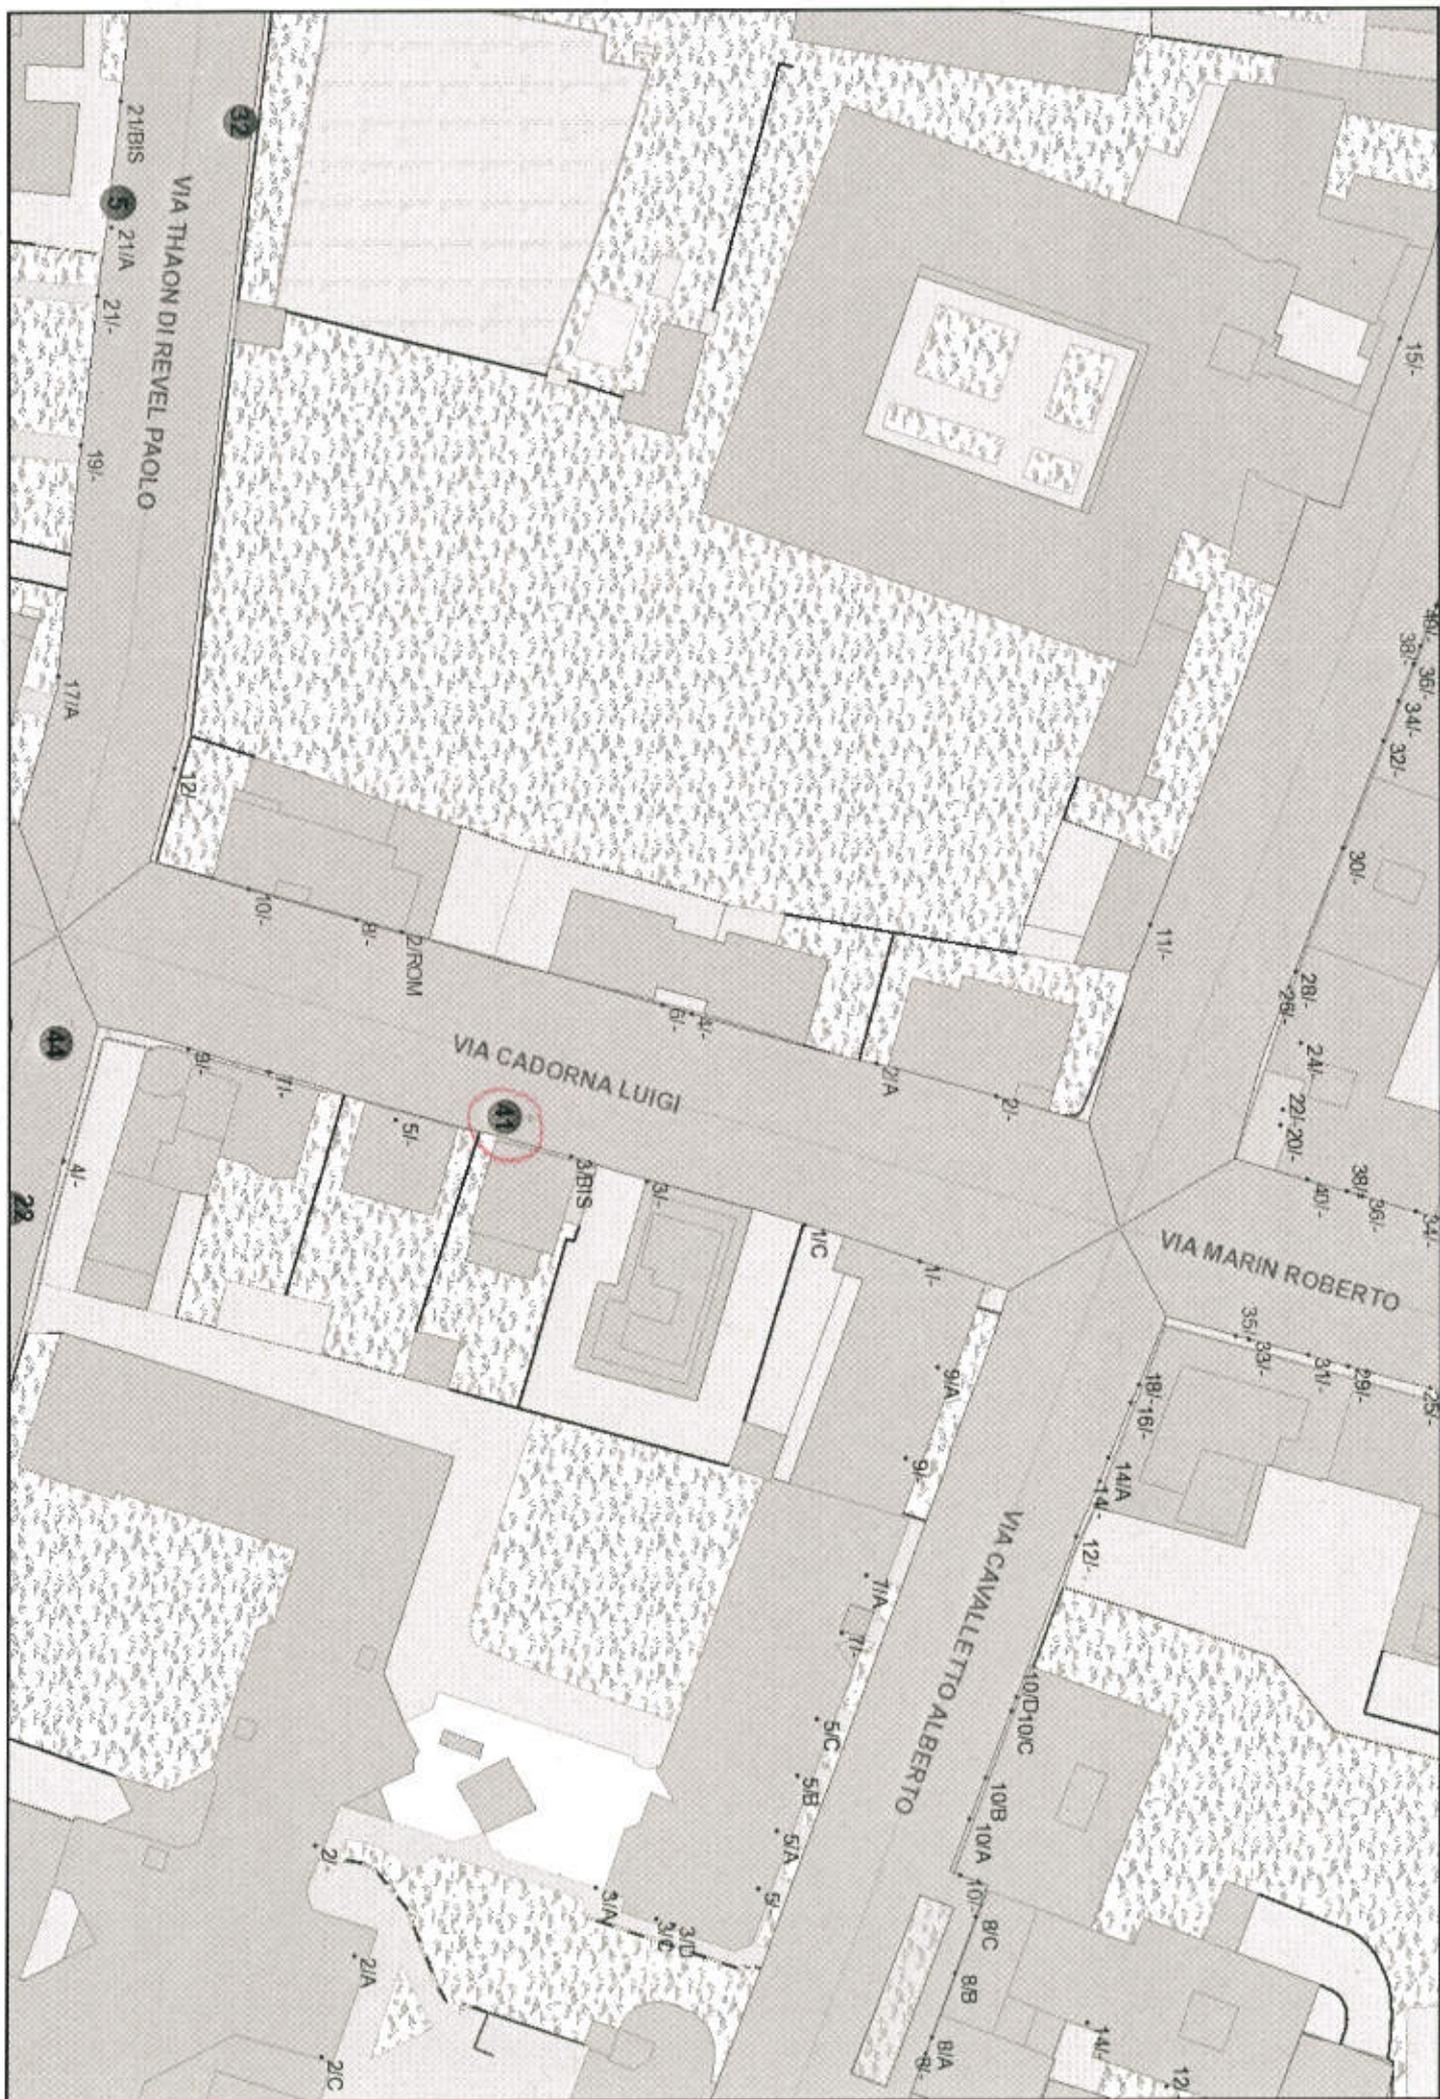



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova -

**Oggetto: abbattimento di 3 piante di robinia in via Colombo (n. inv. 22-25-48).
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n.
2006/0042 del 05/06/06.**

30388

8/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico di 3 piante di robinia. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che le piante n. inv. 22, 25 e 48 risultano compromesse. Visto lo stato fitosanitario le piante sono state classificate in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
22-25- 48	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :schede VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

Ufficio Alberature, via Tommaseo60: Dott. Claudia Alzetta - 049 8204483; Diego Gennaro 4469

A

Da

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i alberi/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avvertibile <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p>carpori</p> <hr/> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="1"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carpori</p> <hr/> <p>cavità alla corona <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>Inclinazione* <input type="text" value="1"/></p> <p>Insetti lignivori</p> <hr/> <p>nasi di pinocchio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p>carpori</p> <p><i>Laetiporus sulphureus</i></p> <p>clorosi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p>Insetti lignivori</p> <hr/> <p>microfilia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value=""/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p>PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p>D (pessima)</p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>intervento urgente <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/></p> <p>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p>pianta compromessa</p> <p>CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA</p> <p>FREQUENZA</p>
<p style="text-align: center;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carpori</p> <hr/> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/o aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/></p> <p>Insetti lignivori/rosure</p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>In abbattimento perché pianta compromessa.</p>		




LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa


DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE		<i>Via Colombo</i>						
GODALBERO	0022							
-	R01	05/07/2017	9	30	5	35	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	10	250	5	35	0	contrafforte
-	R03	05/07/2017	11	140	5	35	0	contrafforte


Measurement011

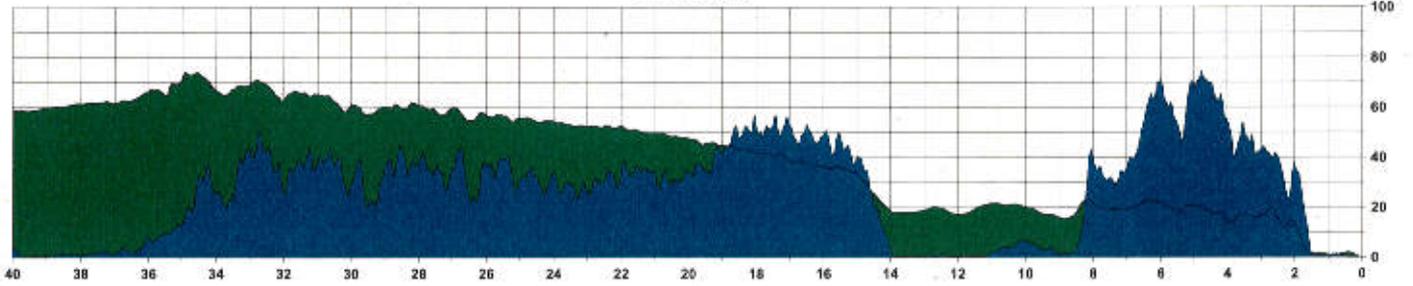

Measurement009

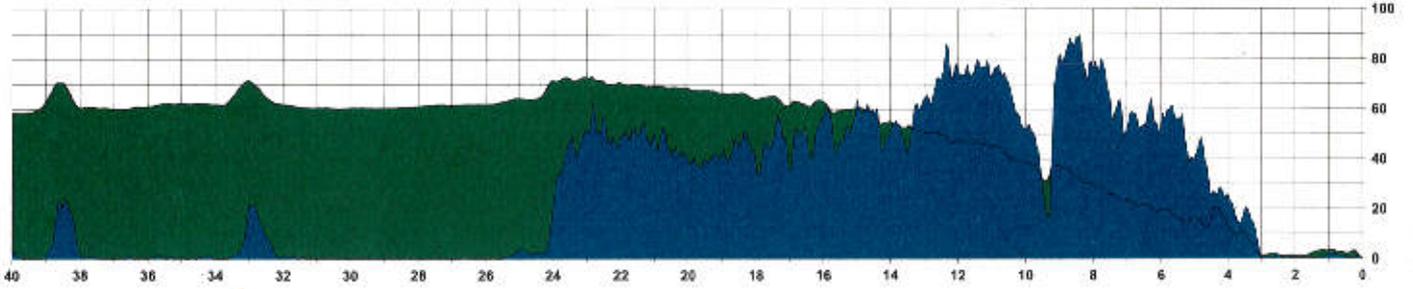

Measurement010

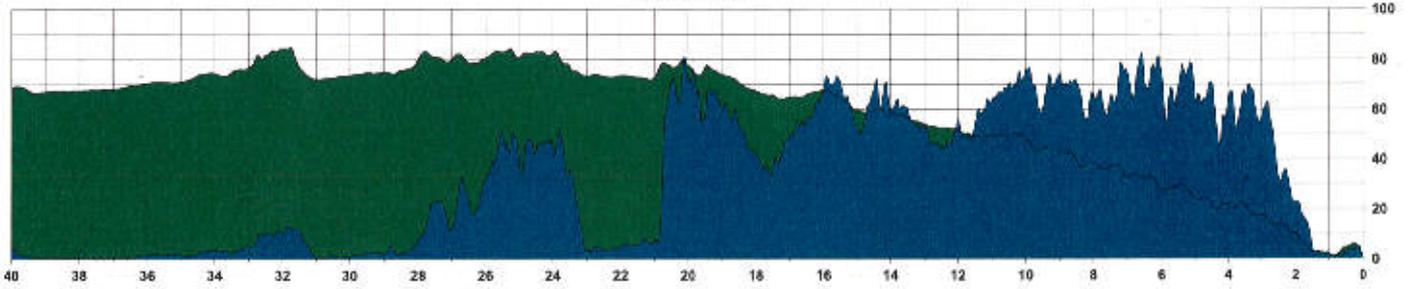





090700 22

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE
 SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/albero/ rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="-"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia indusa tra cormi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> <u>insetti lignivori</u> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input checked="" type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia indusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> <u>insetti lignivori</u> - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="1"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** pianta compromessa CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA FREQUENZA

NOTE
 In abbattimento perché pianta compromessa. INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA




LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa


DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	Indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE		<i>Via Colombo</i>						
CODALBERO	0025							
-	R01	05/07/2017	6	280	5	35	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	7	150	5	35	0	contrafforte
-	R03	05/07/2017	8	50	5	35	0	contrafforte


Measurement008

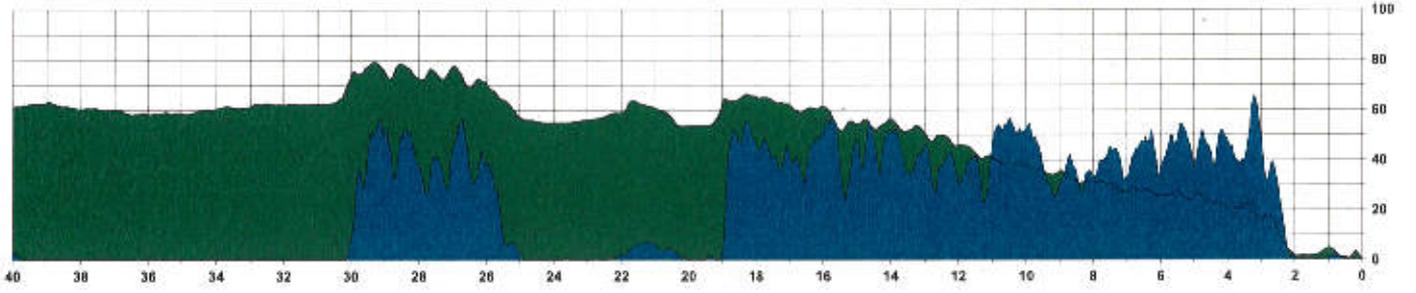

Measurement006

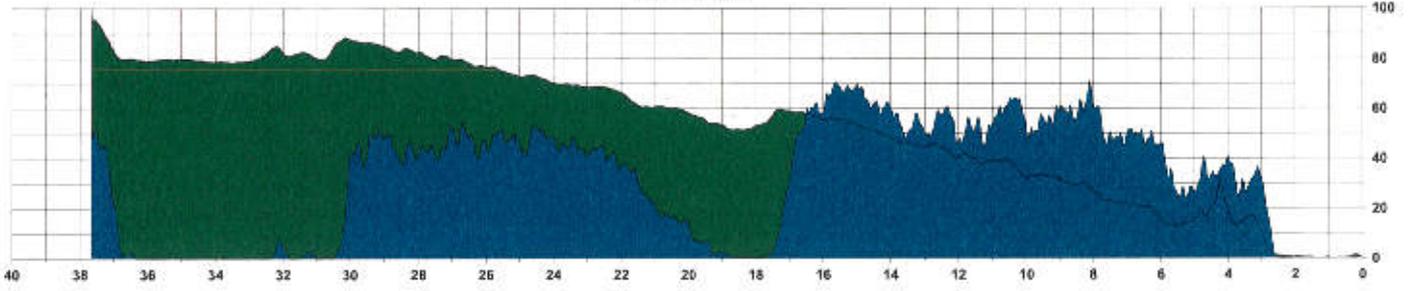

Measurement007

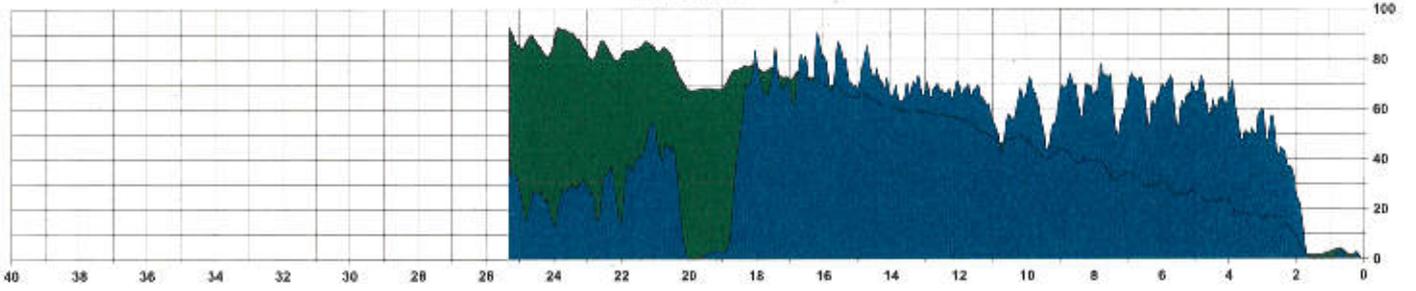



COLOMBO 25



COLOMBO 25

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	05/07/2017	CODALBERO	0048	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.
SPECIE	Fibria pseudoacacia			UBICAZIONE	Via Colombo				
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	aiuola	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti		
LIMITAZIONI									
manufatto	<input type="checkbox"/>	lampione	<input type="checkbox"/>	vicinanza altro/albero	<input type="checkbox"/>	rampicanti in chioma	<input type="checkbox"/>		
massiccio calpestio	<input type="checkbox"/>	cartellonistica/palera	<input type="checkbox"/>	assenti	<input type="checkbox"/>	pavimentazione	<input checked="" type="checkbox"/>		
cavi aerei	<input type="checkbox"/>	cavi inglobati	<input type="checkbox"/>	variazione piano di campagna	<input type="checkbox"/>	sede stradale	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	82	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	3
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monosormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	naturale/seminaturale				

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> 2 ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargate <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> <u>carpofori</u> non identificati - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="checkbox"/> - <u>insetti lignivori</u> - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sclabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> <u>carpofori</u> - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> <u>insetti lignivori</u> - microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> - necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** - pianta compromessa CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> consenso <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA - FREQUENZA - INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>

NOTE

In abbattimento perché pianta compromessa e per irrecuperabilità arboricoltura


LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	Indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>Via Colombo</i>								
CODALBERO	0048							
-	R01	05/07/2017	15	130	10	40	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	16	60	5	30	0	contrafforte
-	R03	05/07/2017	17	310	5	35	0	contrafforte


Measurement017

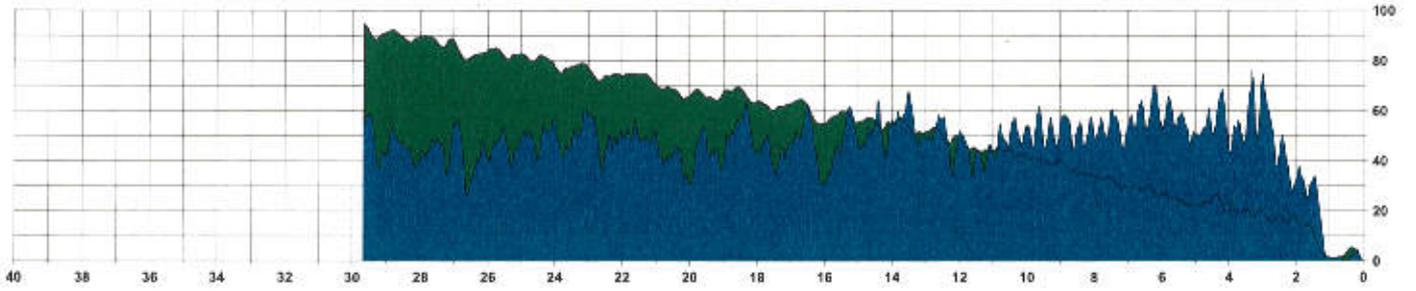


Measurement015

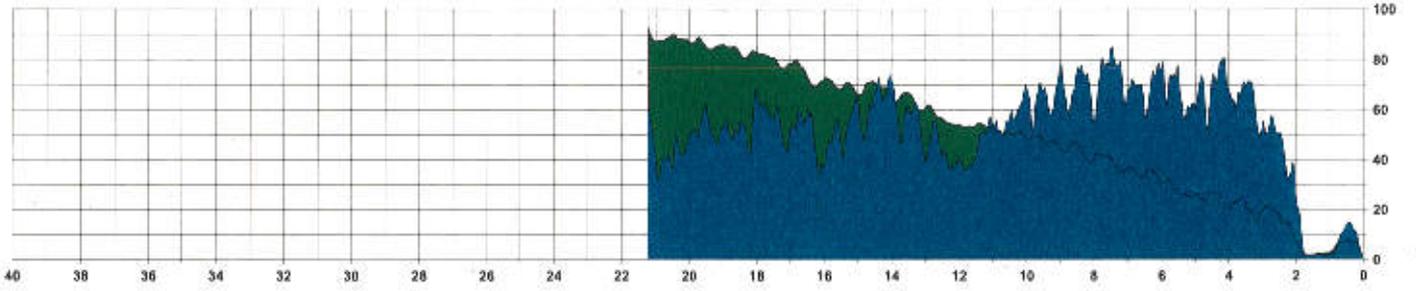

Measurement016

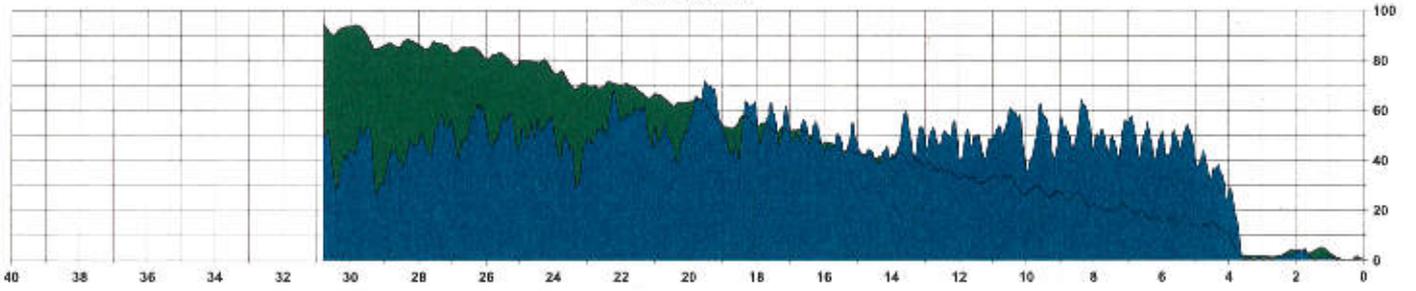


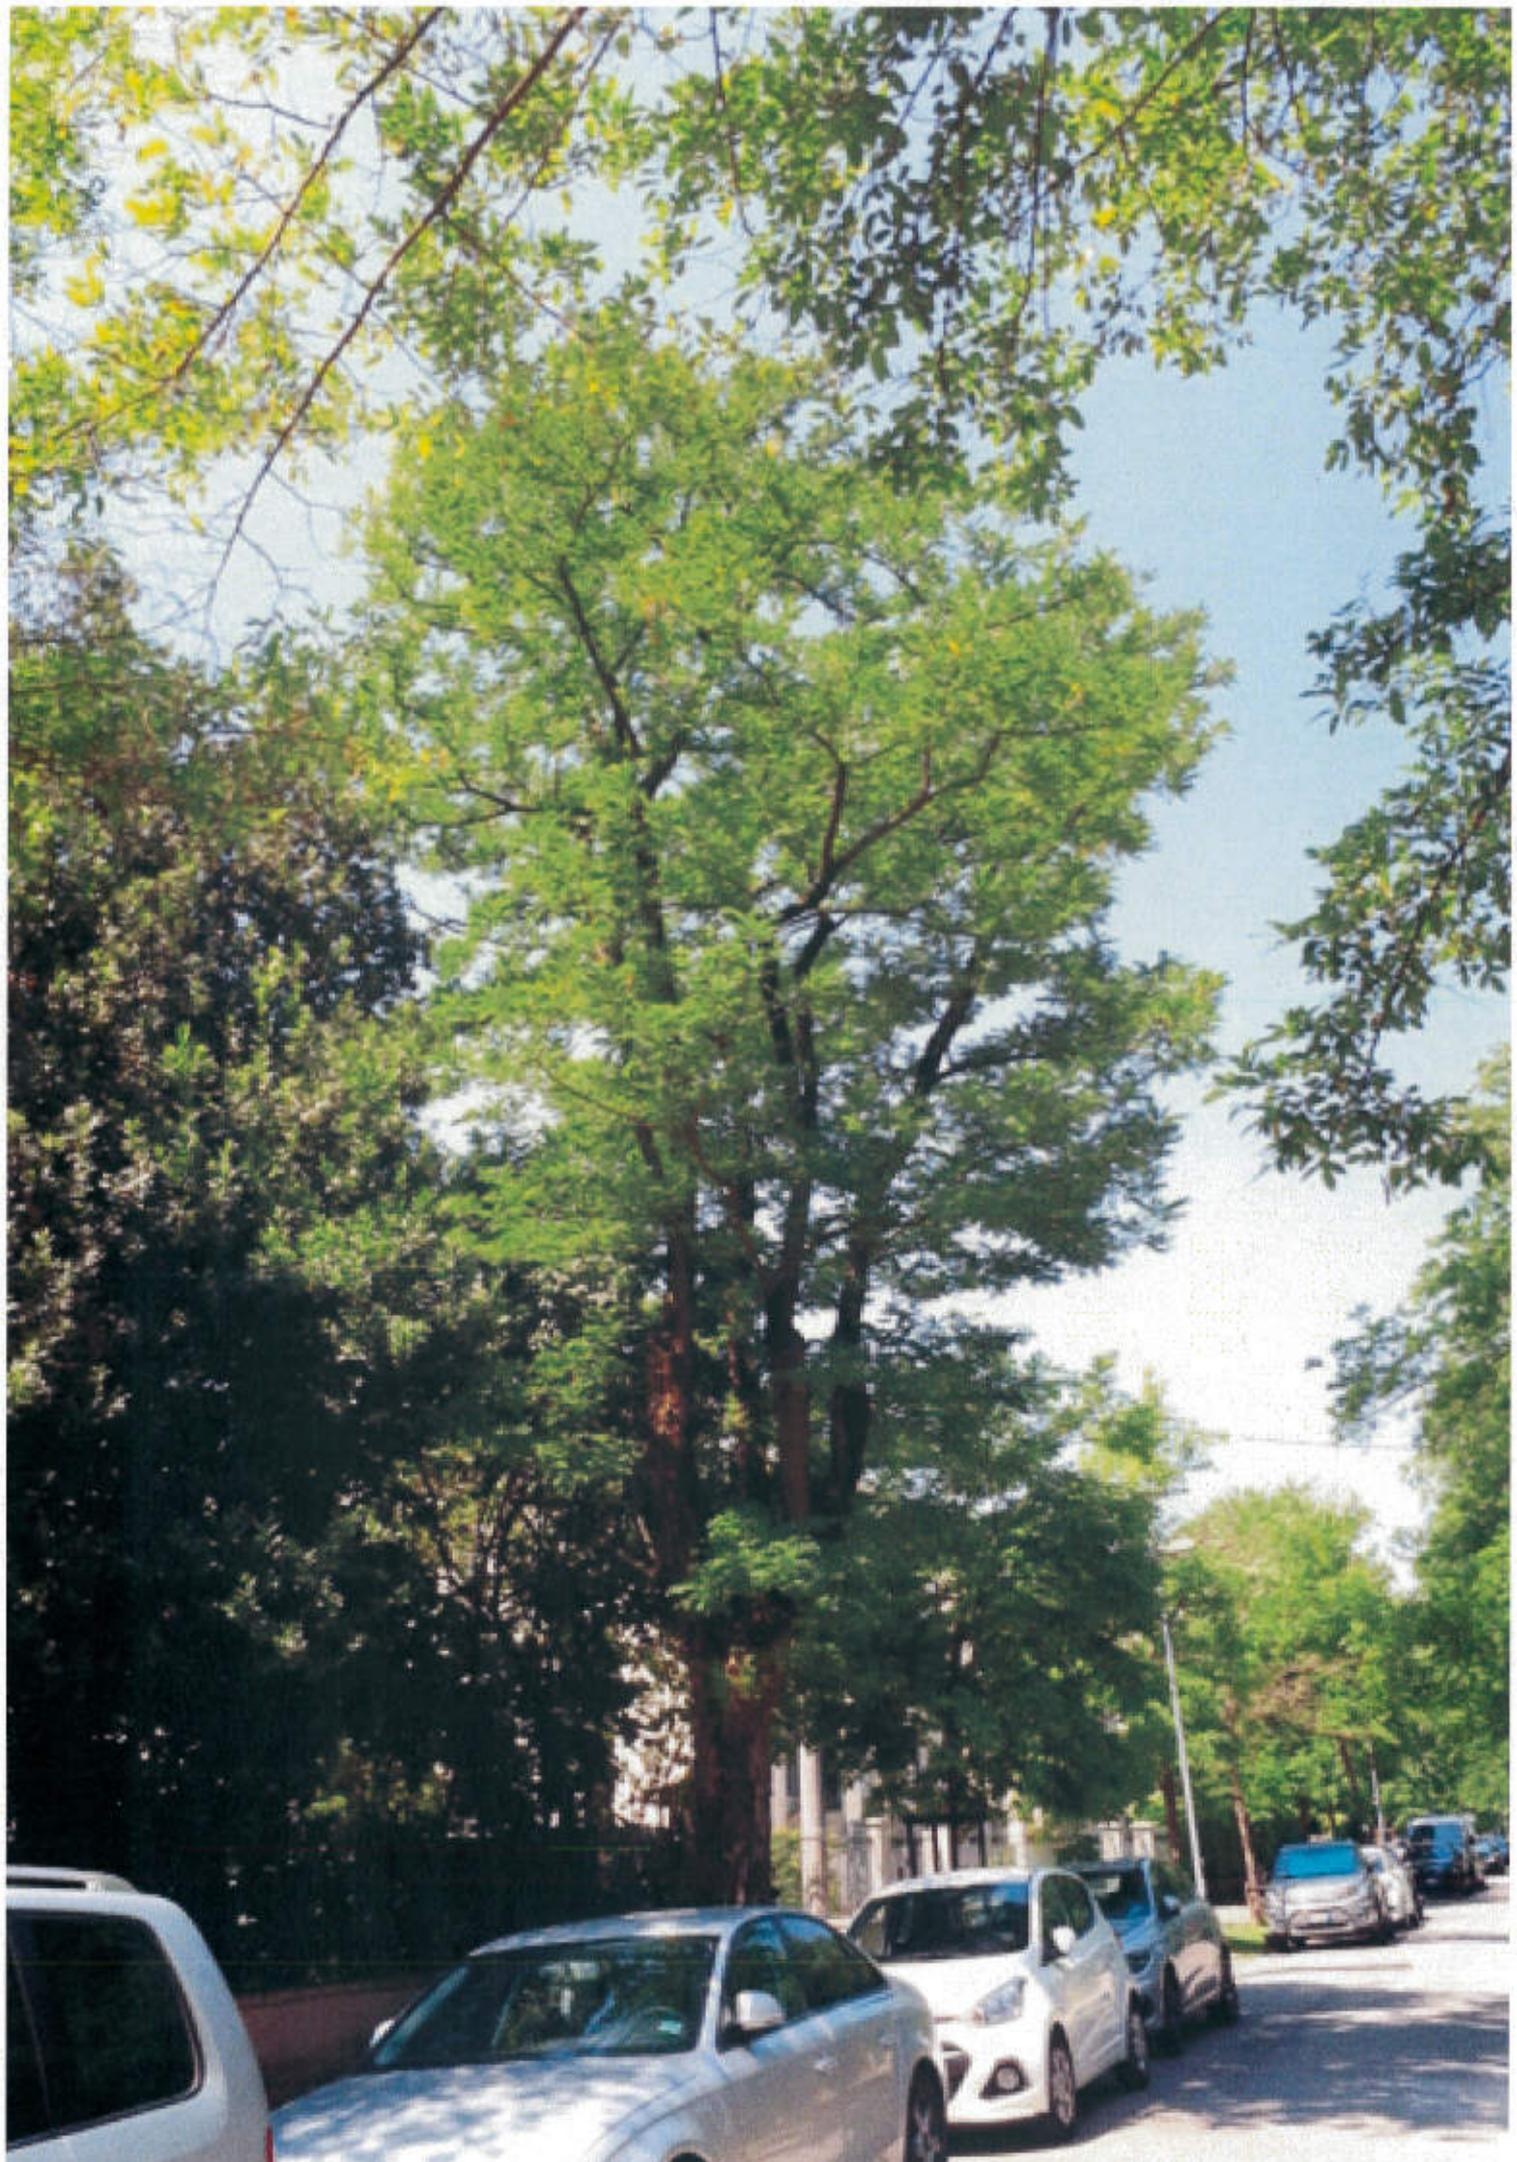

COLOMBO 48



COCOMBO 48

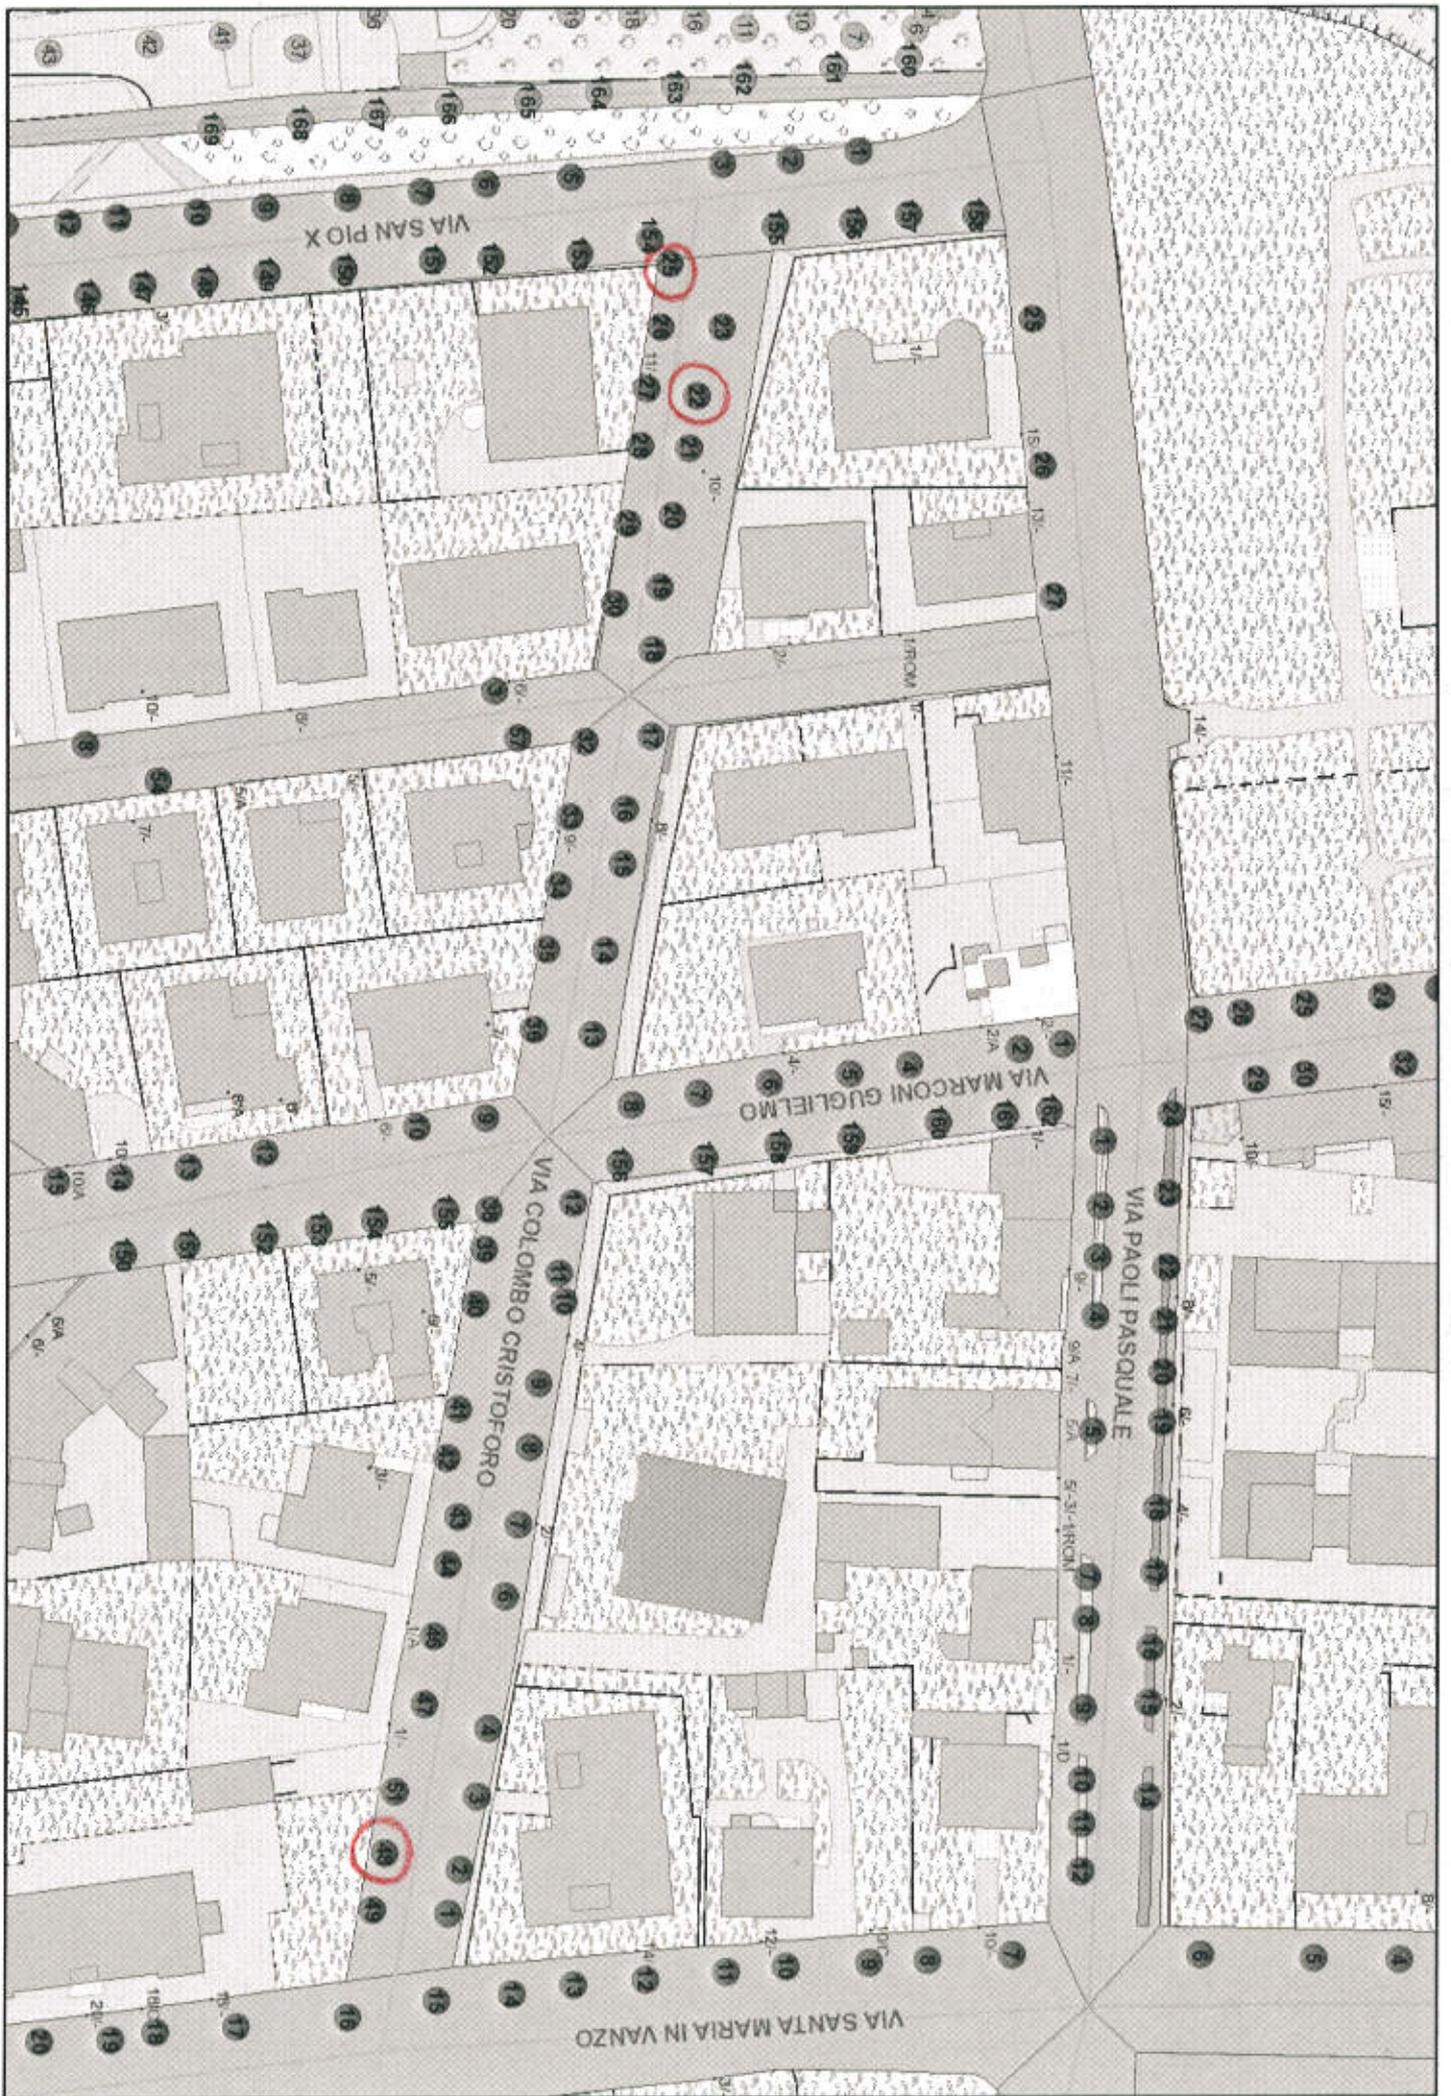



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE
Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 3 piante di robinia in via Ezzelino il Balbo (n. inv. 2- 3- 8). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

304416 8/9/17
All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su alcuni esemplari arborei della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico di tre robinie. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che le piante n. inv. 2, 3 e 8 risultano compromesse e/o presentano gravi lesioni. Le piante sono state classificate in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
2-3-8	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; salvaguardia pubblica incolumità	Allo stato attuale non prevista	

La sostituzione al momento non è prevista in quanto allo stato attuale le piante risultano su sede stradale. Si provvederà alla sostituzione compatibilmente con la realizzazione di nuovi siti idonei ad ospitare alberi. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati :schede VTA, indagini penetrometriche, foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA	05/07/2017	CODALBERO	0002	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	AR.ES. s.a.s.
SPECIE	Robinia pseudoacacia			UBICAZIONE	Via Ezzelino il Balbo				
TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	buco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti		
manufatto <input checked="" type="checkbox"/> lampione <input type="checkbox"/> LIMITAZIONI vicinanza altro/i albero/i <input type="checkbox"/> rampicanti in chioma <input type="checkbox"/> massiccio calpestio <input checked="" type="checkbox"/> cartellonistica/palera <input type="checkbox"/> assenti <input type="checkbox"/> scavi <input type="checkbox"/> pavimentazione <input type="checkbox"/> rampicanti al fusto <input type="checkbox"/> cavi aerei <input type="checkbox"/> cavi inglobati <input type="checkbox"/> variazione piano di campagna <input type="checkbox"/> sede stradale <input checked="" type="checkbox"/> rampicanti al colletto <input type="checkbox"/>									
ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	54	DIFETTI STRUTTURALI	2	STATO VEGETATIVO	2	VALORE ESTETICO	2
MORFOLOGIA DEL FUSTO	monocormico			MORFOLOGIA DELLA CHIOMA	naturale/seminaturale				

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti 1 avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input checked="" type="checkbox"/> carpofori - danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* 2 ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio 1 inclinazione* 2 insetti lignivori - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilla <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* - necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> strancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** - pianta compromessa
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carpofori - cavità <input checked="" type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)		
CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> consenso <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>			
MONITORAGGIO TIPOLOGIA _____ FREQUENZA _____			
NOTE In abbattimento perché pianta compromessa od irrecuperabilità arboricoltura.			
INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>			


LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>Via Ezzelino il Balbo</i>								
CODALBERO	0002							
-	R01	05/07/2017	18	70	20	40	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	19	190	5	30	0	contrafforte
-	R03	05/07/2017	20	320	15	40	0	contrafforte


Measurement020

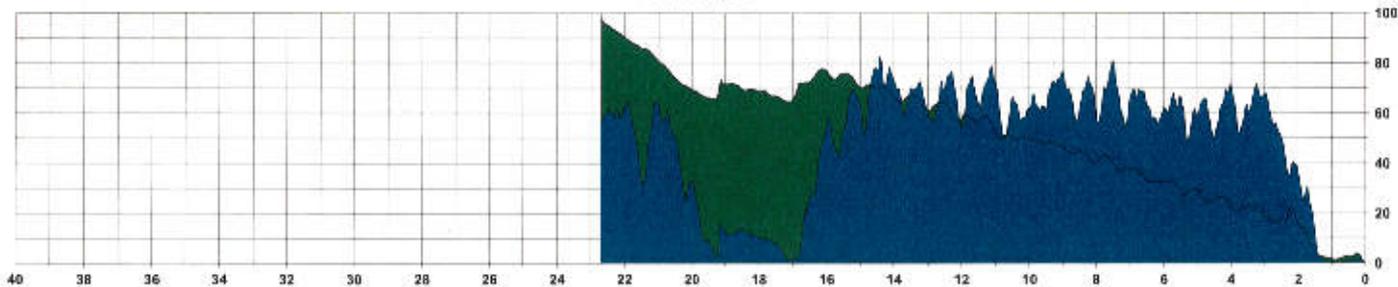

Measurement018

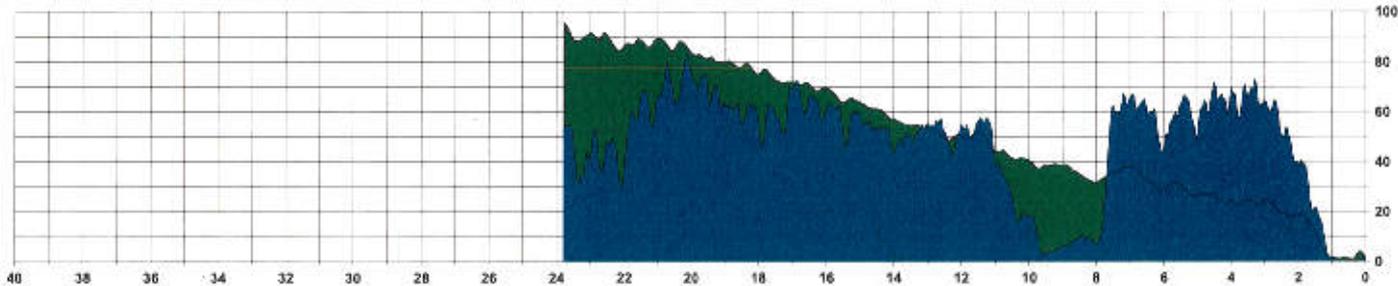

Measurement019

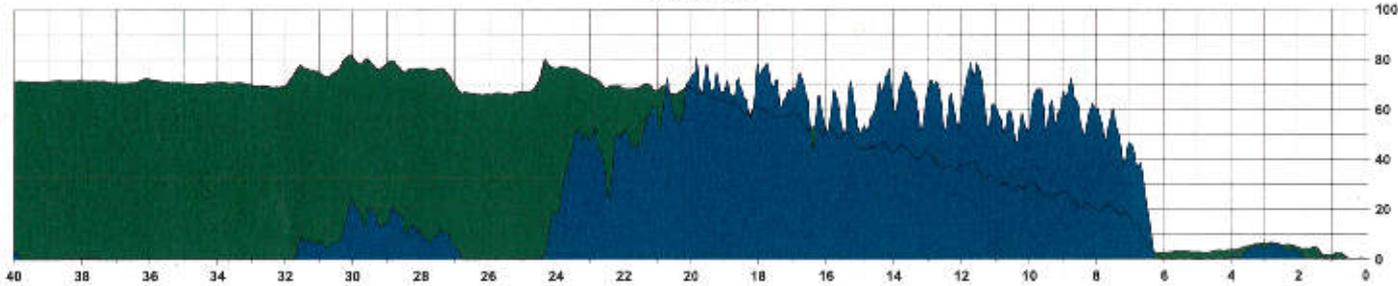



Бале 2



BACCO 2

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i alberi rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="2"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento coppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="1"/> Insetti lignivori <input type="text" value=""/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value=""/> microfilla <input type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value=""/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secconi distali <input checked="" type="checkbox"/> secconi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pessima)"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="pianta compromessa"/> CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/>

NOTE

In abbattimento perché pianta compromessa o per irrecuperabilità arboricoltura.

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA


LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>Via Ezzelino il Balbo</i>								
CODALBERO	0003							
-	R01	05/07/2017	21	70	15	40	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	22	330	15	40	0	contrafforte
-	R03	05/07/2017	23	210	5	30	0	colletto


Measurement023

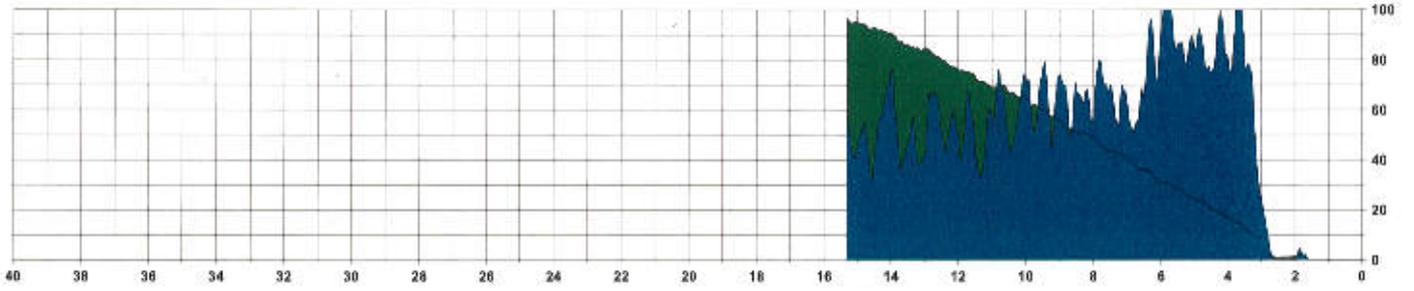

Measurement021

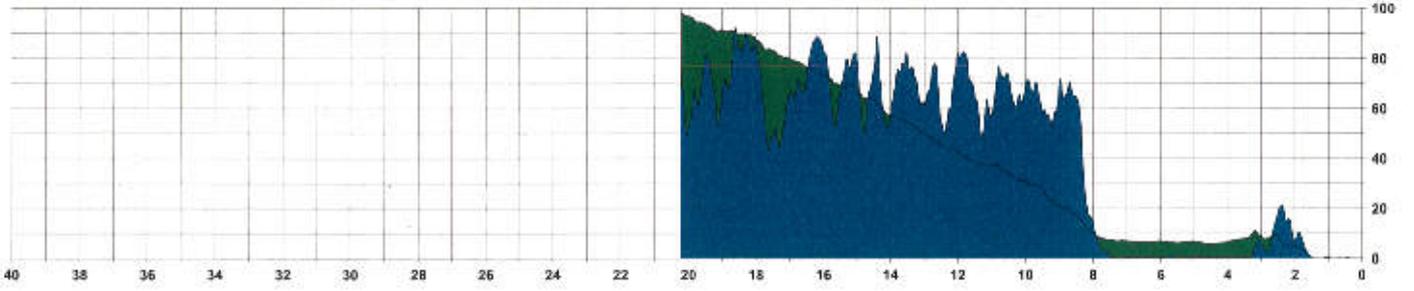

Measurement022

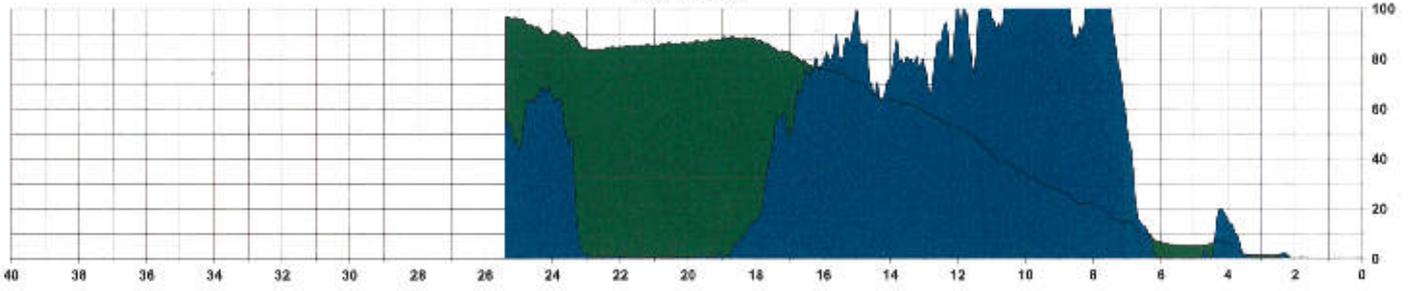



BALBO 3

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> danneggiate <input checked="" type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="1"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> cavità <input checked="" type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> insetti lignivori/osure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> insetti lignivori <input type="text" value=""/> nasi di picchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value=""/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value=""/> microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="1"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secconi distali <input type="checkbox"/> secconi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO <input type="text" value="D (pessima)"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligatoria <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione Impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="gravità lesioni"/> CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/> MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/> INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA <input type="checkbox"/>

NOTE
In abbattimento per gravità lesioni.


LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.




DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE <i>Via Ezzelino il Balbo</i>								
CODALBERO 00008								
-	R01	05/07/2017	24	320	15	35	0	contrafforte
-	R02	05/07/2017	25	70	10	35	0	colletto

Measurement025

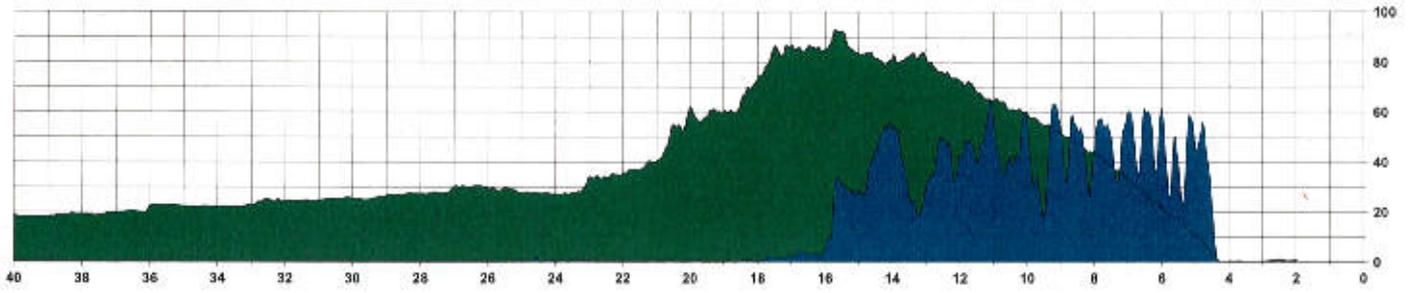


Measurement024

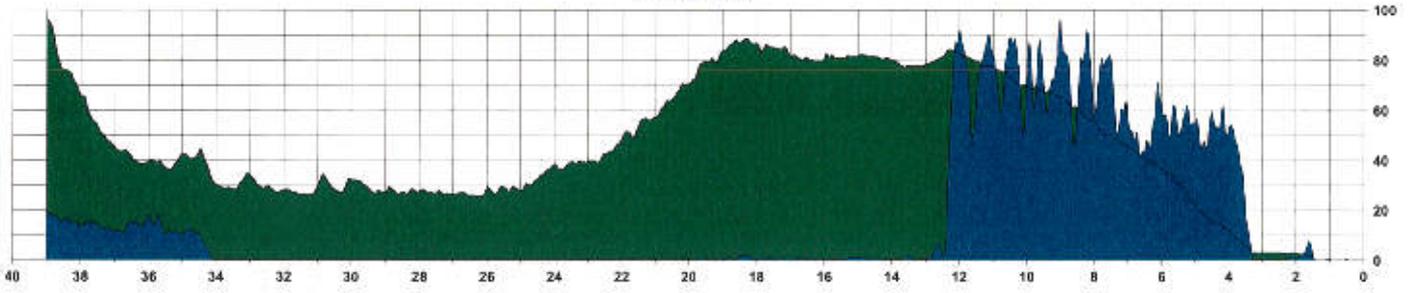



BA<BO 8

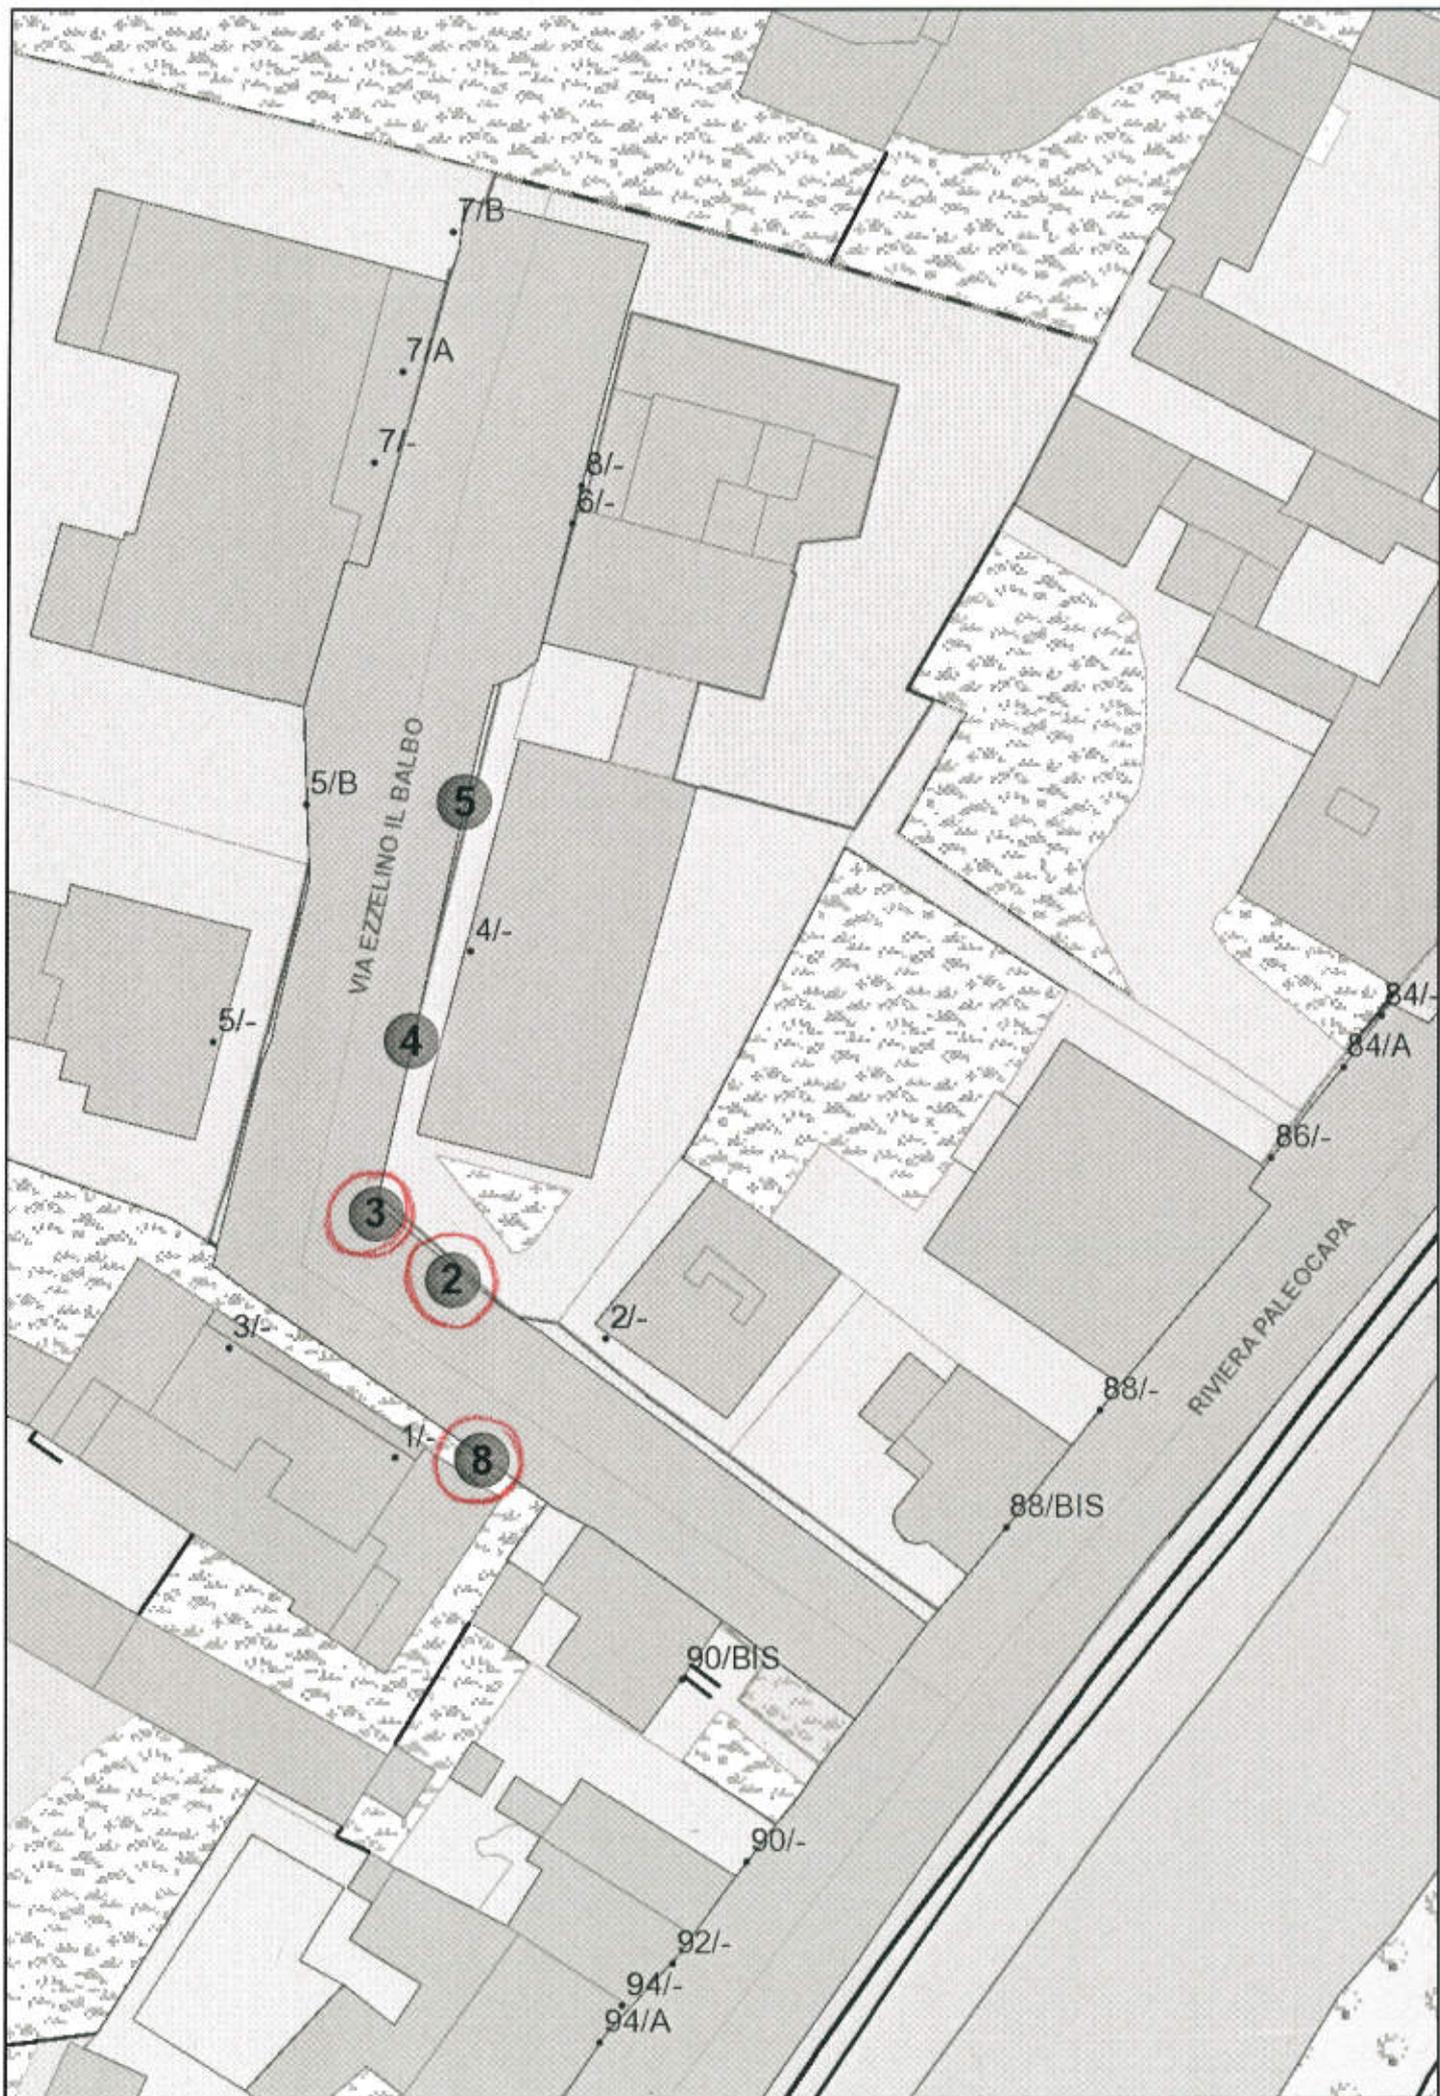



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in via Diaz (n. inv. 13). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06; D. Lgs 42/2004.

304429 8/9/17

- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770
30135 Venezia
pec : mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 13 presenta gravi lesioni. Considerato l'esito dell'indagine l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici si comunica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 42/2004. Si chiede riscontro in tempi brevi, se l'area risulta vincolata, al fine di procedere con l'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
13	celtis	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	Celtis	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Ufficio Alberature, via Tommaseo 60: Dott. Claudia Alzetta - 0498204483; Gennaro Diego 4469

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 25/05/2017 CODALBERO 0013 CODAREA - ULTIMO VTA - RILEVATORE AR.E.S. s.a.s.
 SPECIE Celtis australis UBICAZIONE Via Diaz

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA frutola POSIZIONE filare ANCORAGGI assenti

manufatto lampione **LIMITAZIONI** vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma
 massiccio calpesto cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA 16 - 24 m Ø FUSTO 104 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 2 VALORE ESTETICO 4

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico MORFOLOGIA DELLA CHIOMA ricostruita

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <u>1</u> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento coppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input checked="" type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra comi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input checked="" type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <u>2</u> insetti lignivori - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input checked="" type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input checked="" type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/fluxo batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <u>2</u> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/> PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scoperta radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** gravità lesioni CONTROLLO ESEGUITO visiva <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input checked="" type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input type="checkbox"/> in quota MONITORAGGIO TIPOLOGIA FREQUENZA
<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>Cretti al fusto. In abbattimento per gravità lesioni.</p>			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa



Picus: PD via Diaz

Committente:
Comune di Padova




Tel: +39 0532 792102
Fax: +39 0532 798190
Domain: www.arbestense.it
email: ares@arbestense.it

Specie dell'albero : Bagolaro
Provincia: PD
Via: via Diaz
Chilometro:

Altezza albero [m]:
Nord al punto di misurazione: 1
Diametro chioma [m]:
Posizione del MP 1: **NORD**
Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:
Livello di misurazione [cm]: 10

Numero d'albero: 13
Data di misurazione: 30/05/2017 17.12.13

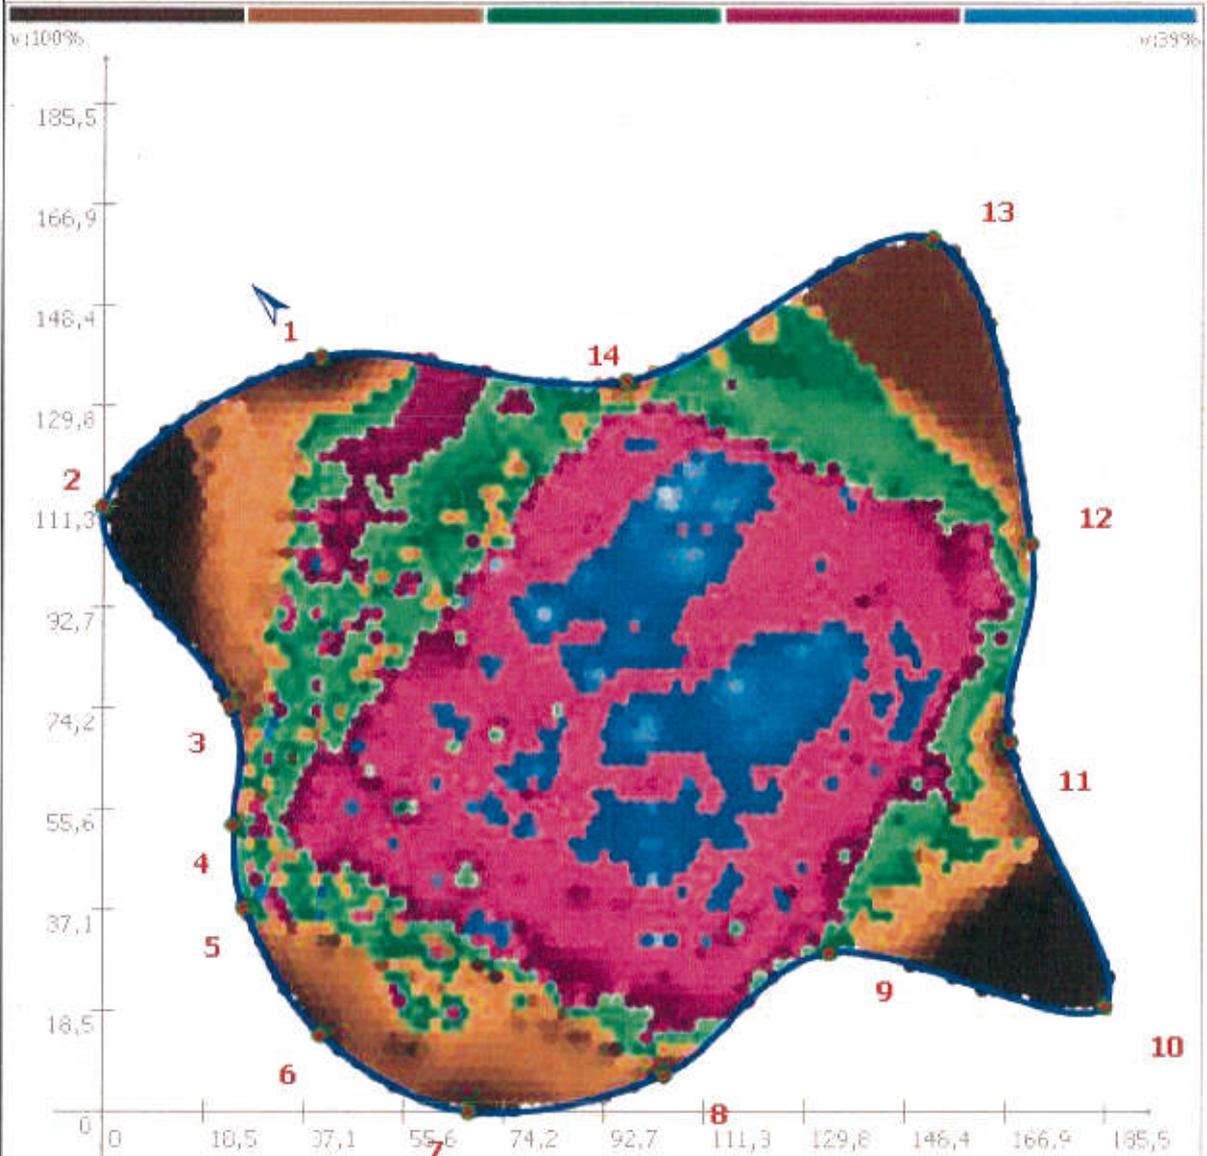

Picus: PD via Diaz

Committente:
Comune di Padova





Tel: +39 0532 792102
Fax: +39 0532 798190
Domain: www.arbestense.it
email: ares@arbestense.it

Specie dell'albero : Bagolaro
Provincia: PD
Via: via Diaz
Chilometro:

Altezza albero [m]:
Nord al punto di misurazione: 1
Diametro chioma [m]:
Posizione del MP 1: NORD
Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:
Livello di misurazione [cm]: 210


Numero d'albero: 13
Data di misurazione: 30/05/2017 17.37.11

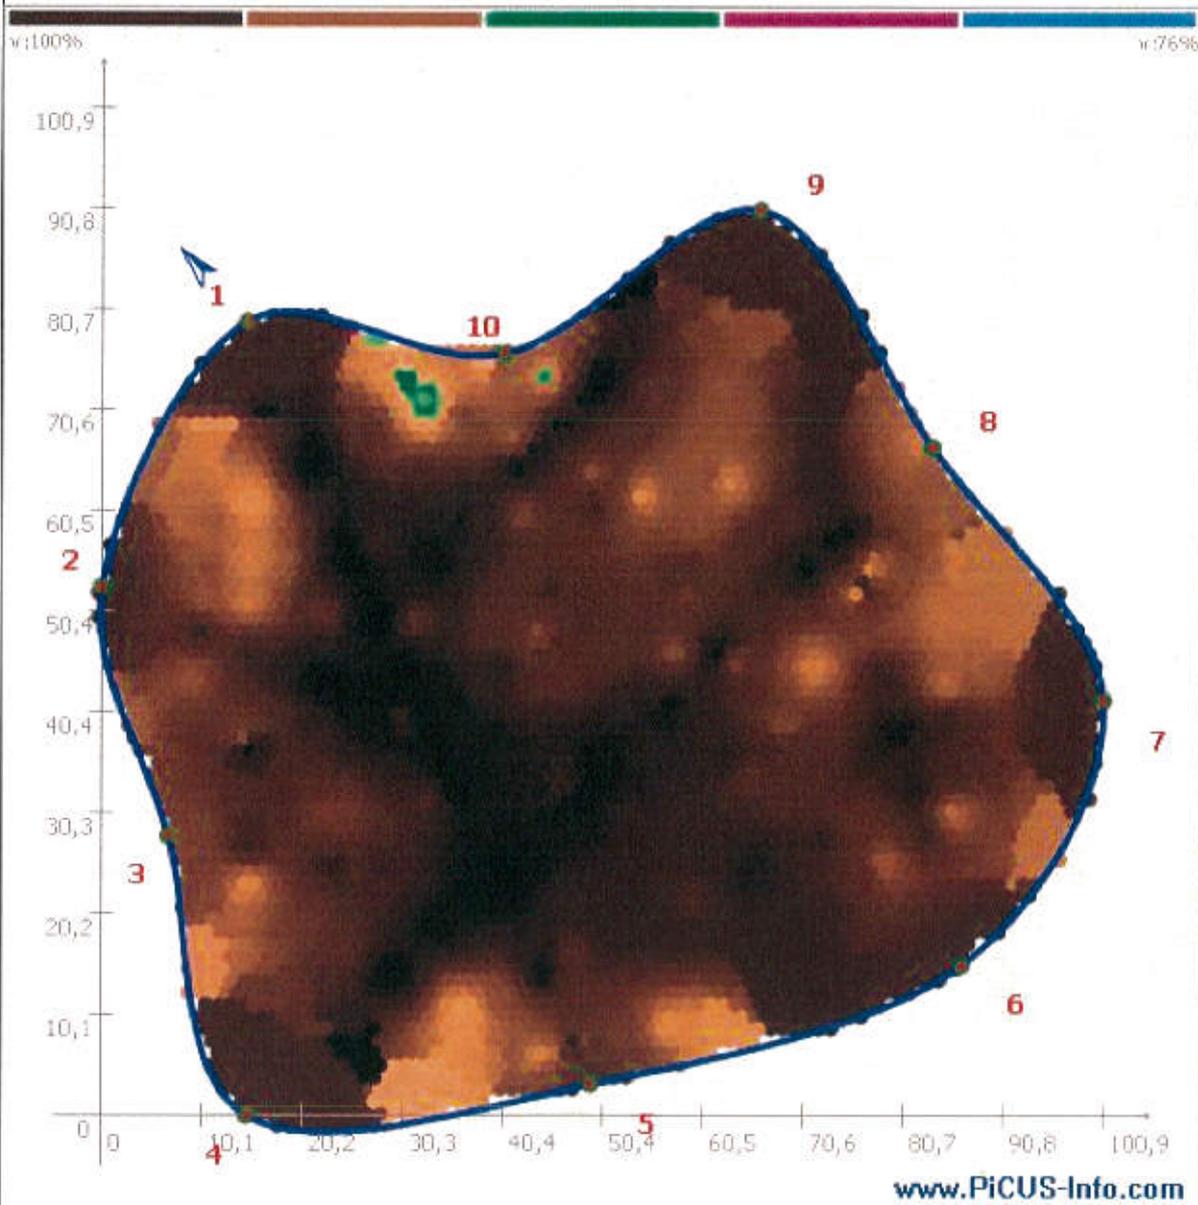

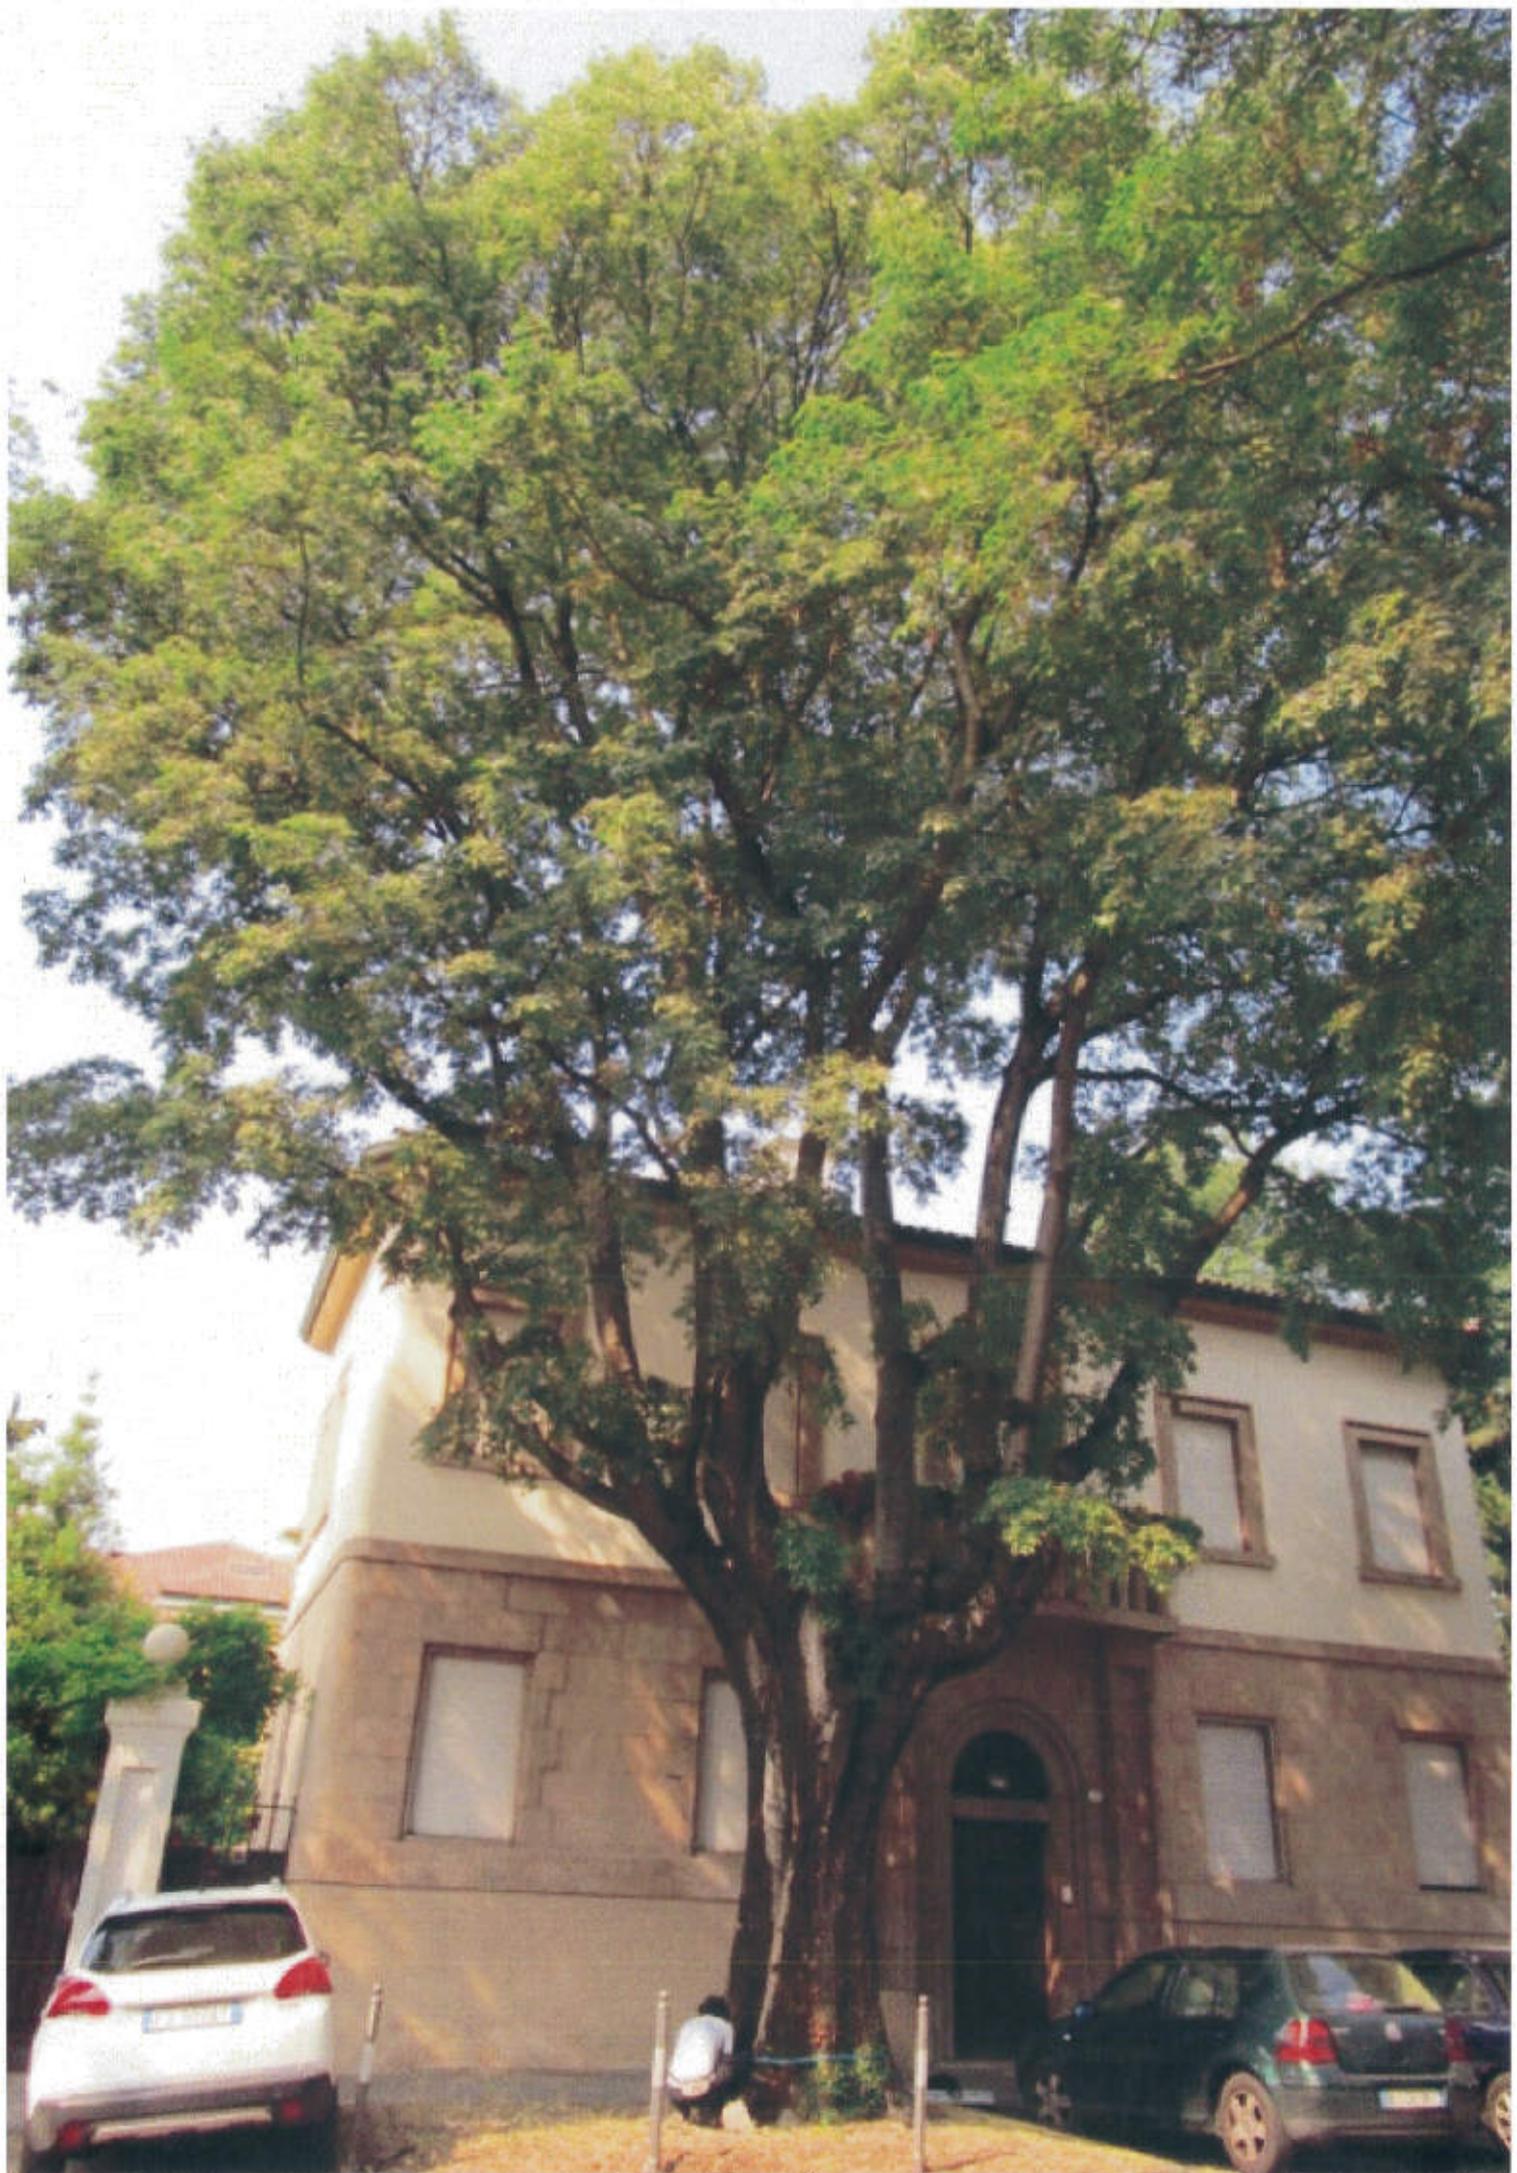

DIAZ 13



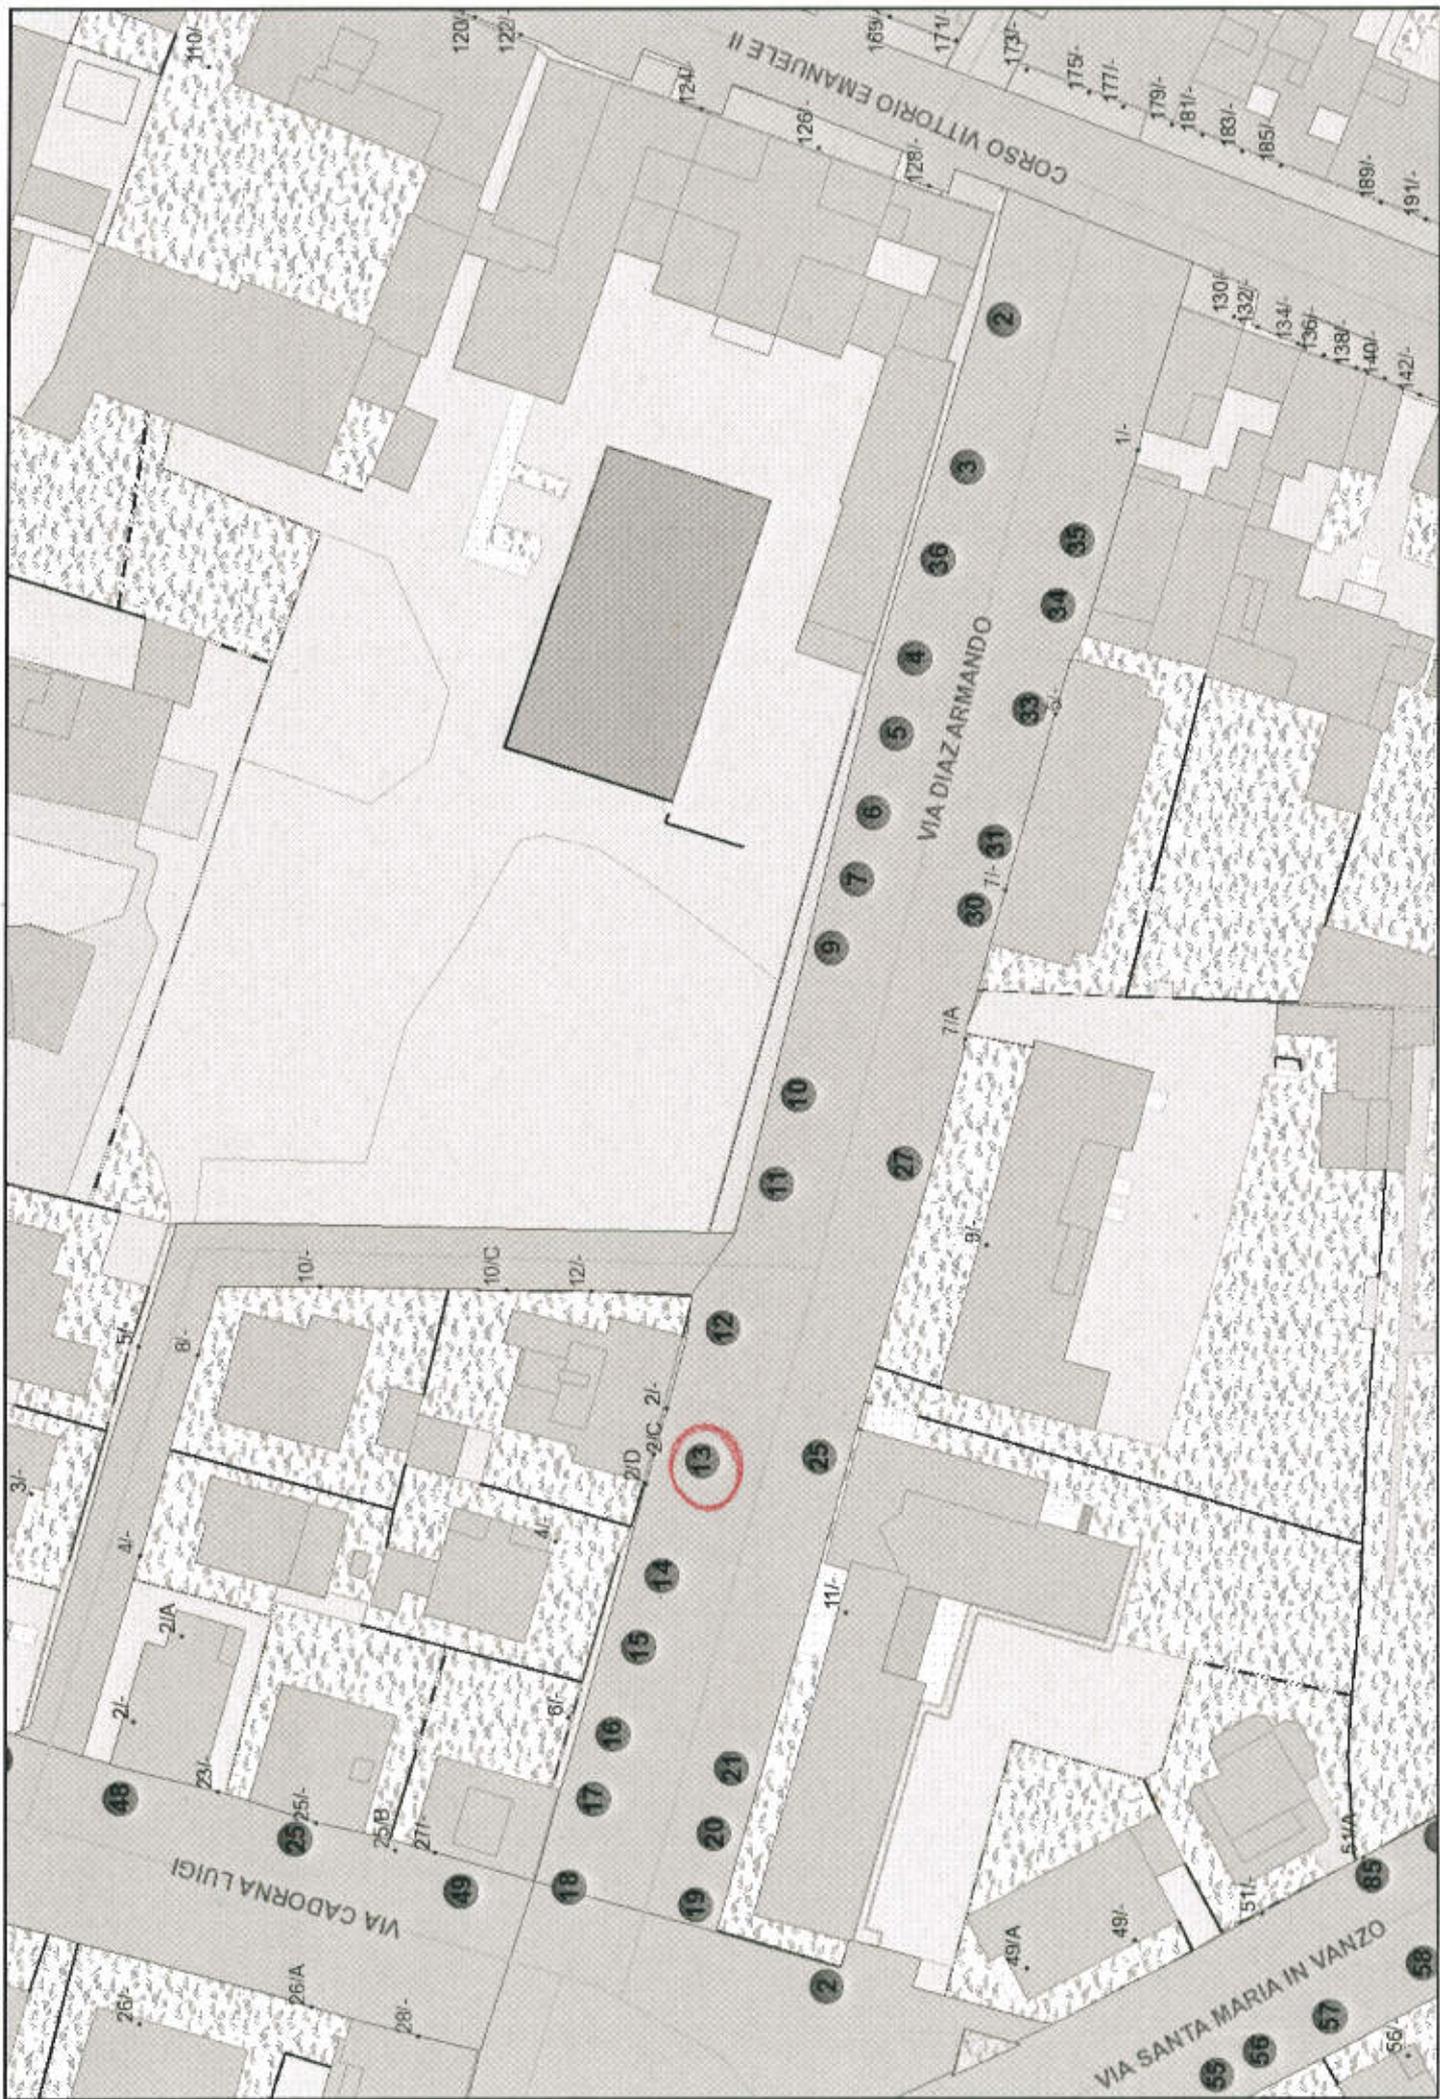



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE

Via Tommaseo 60- 35131 Padova
verdepubblico@comune.padova.it
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Manfroni (n. inv. 9). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

304450 8/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il frassino n. inv. 9, risulta compromesso ed irrecuperabile con interventi arboricolturali. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
9	Frassino	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	tiglio	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Ufficio Alberature, via Tommaseo 60: Dott. Claudia Alzetta -, 0498204483; Diego Gennaro -, 0498204469-

DL

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI
 manufatto lampione vicinanza altri alberi rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori - danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="1"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori - cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fitato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="1"/> insetti lignivori - nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input checked="" type="checkbox"/> sclabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> S - branca compromessa <input checked="" type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input checked="" type="checkbox"/> carpofori - clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori - microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value=""/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rmonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** - pianta compromessa
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori - cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> Insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)	CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>	MONITORAGGIO TIPOLOGIA - FREQUENZA -
NOTE In abbattimento perché pianta compromessa ed irrecuperabile con interventi arboreo-culturali			

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante, ** anche in caso di abbattimento in alternativa



DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE		<i>Via Manfroni</i>						
CODALBERO	0009							
-	R01	04/07/2017	87	35	5	30	0	colletto
-	R02	04/07/2017	88	300	5	35	0	contrafforte
-	R03	04/07/2017	89	190	5	35	0	colletto

Measurement089



Measurement087



Measurement088





HANFROM 9





COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di una pianta di Cercis (n inv 10) presente in via Pizzolo . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

30 21 96 31/7/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 2 nord
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di Cercis deperiente con presenza di carpoforo agente di carie al colletto. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All'Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
10	Cercis	Deperiente, carpoforo al colletto	Non prevista, sito di ridotte dimensioni, non idoneo	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

DA

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA :26.08.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Pizzolo	N°ALBERO : 10	Q : 2
SPECIE VARIETA' : Cercis sil.	ANNO IMPIANTO : 1990	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizio
- avvolgenti
- carpofori**
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. coppia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile**

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori**
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori**
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori**
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e**
- ferita/e cicatrizzata/e**
- fori di picchio
- insetti lignivori**
- microfilia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali**
- seccumi interni**
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento**
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

Ganoderma al colletto
 pianta compromessa

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori**
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori**
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
 sopralluogo


MONITORAGGIO

TIPOLOGIA


FREQUENZA

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

Il rilevatore
 Diego Gennaro

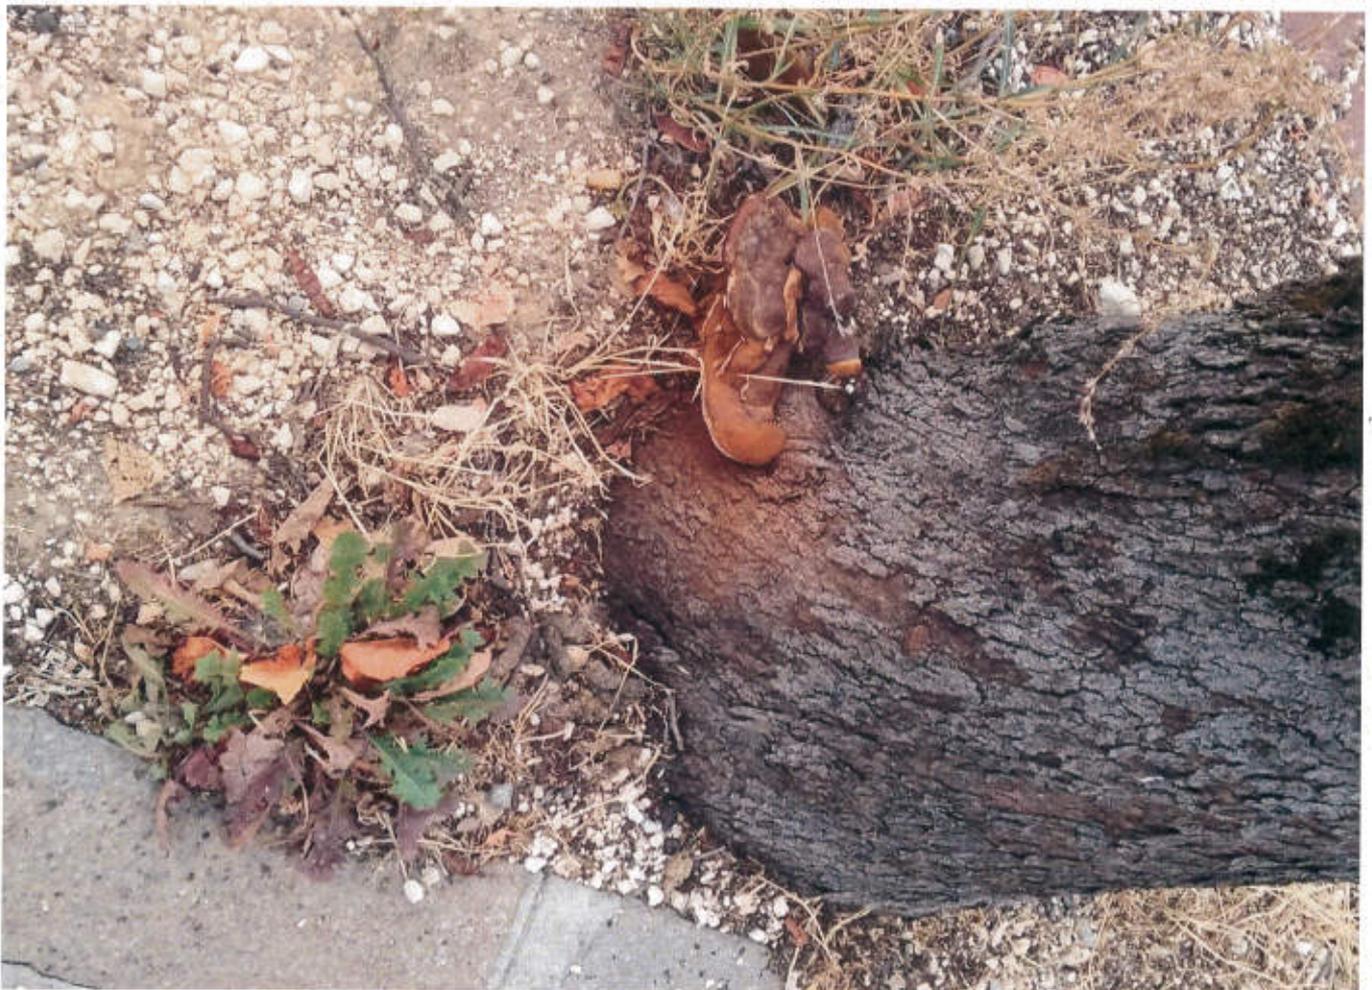

PIR206 n° INV 10

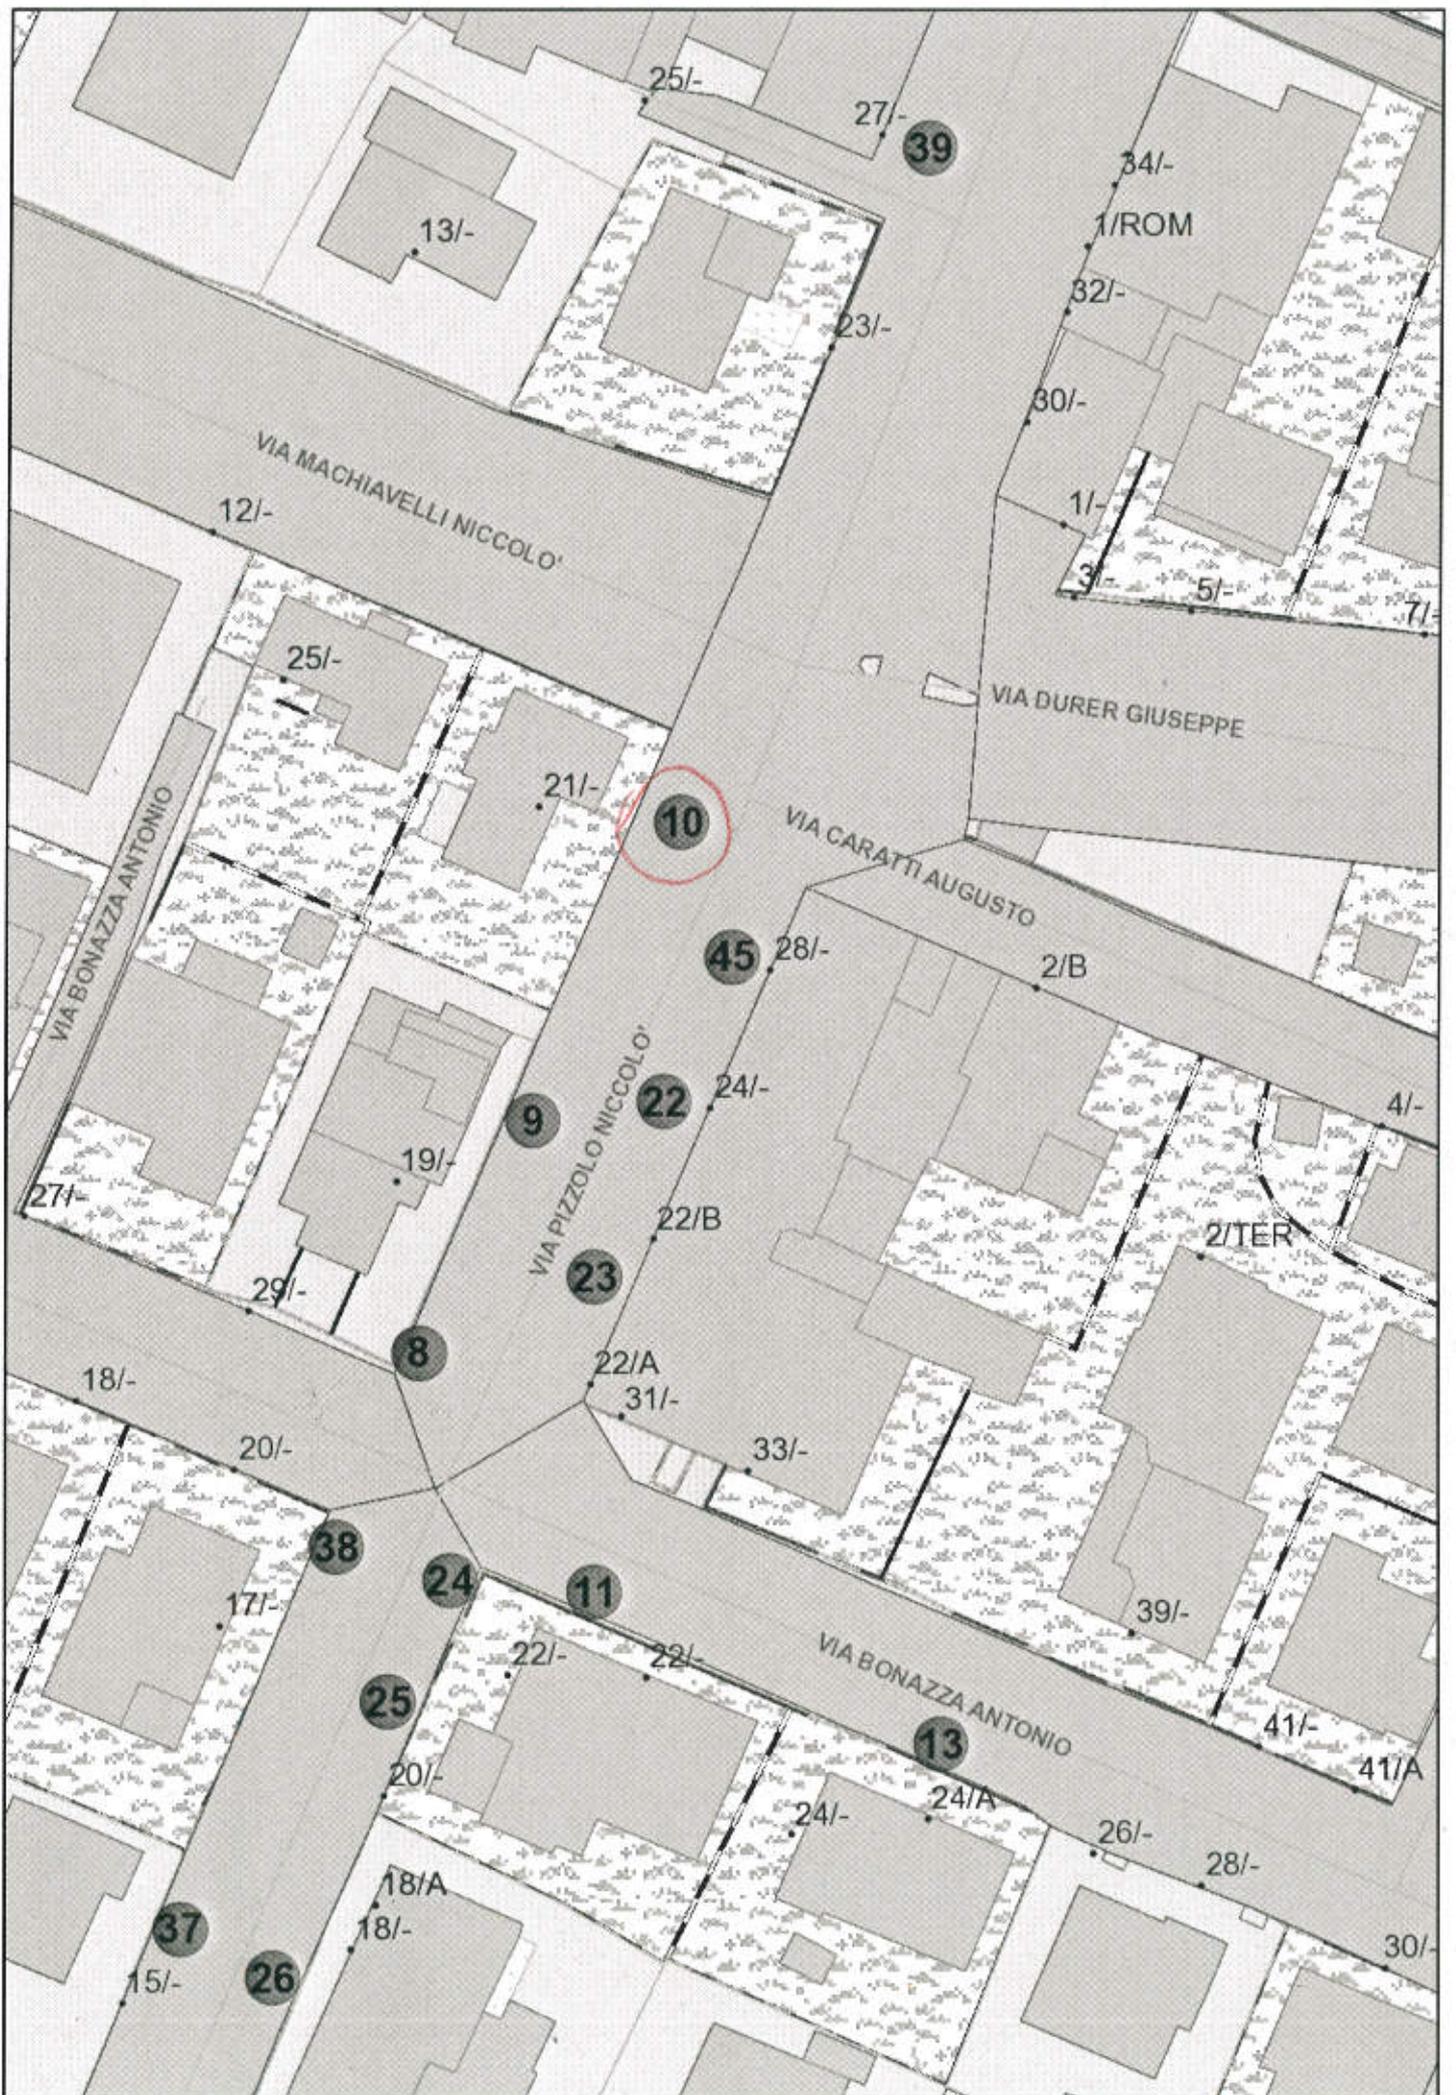



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di una pianta di robinia (n inv 6) presente in via Sondrio . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

28 92 41 2818117

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 5 sud ovest
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di robinia gravemente deperiente con chioma in gran parte secca. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
6	robinia	Gravemente deperiente	Prevista con specie di 2° grandezza	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

Dh

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : Gennaro

DATA : 18.08.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Sondrio	N° ALBERO : 6	Q : 5
SPECIE VARIETA' : Robinia	ANNO IMPIANTO : 2000	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA.PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	


RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="checkbox"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevam. ceppaia <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici ancoragg. non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra corni <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato flusso batterico <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inclinazione* <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione tumori batterici non ispezionabile	<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di tagli <input type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori microfilia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali seccumi interni non ispezionabile	<input type="checkbox"/> nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminazione branche a rischio <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/2 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> abbattimento abbattimento urgente MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO gravemente deperente
<input type="checkbox"/> COLLETO <input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batter. <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali tumori batterici non ispezionabile		CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO A B C C/D D	CONTROLLO ESEGUITO sopralluogo MONITORAGGIO TIPOLOGIA FREQUENZA

sostituzione prevista (specie da definire)

* DOVE 1 = limitata ; 2 = media ; 3 = elevata



Soledad 10/10/10

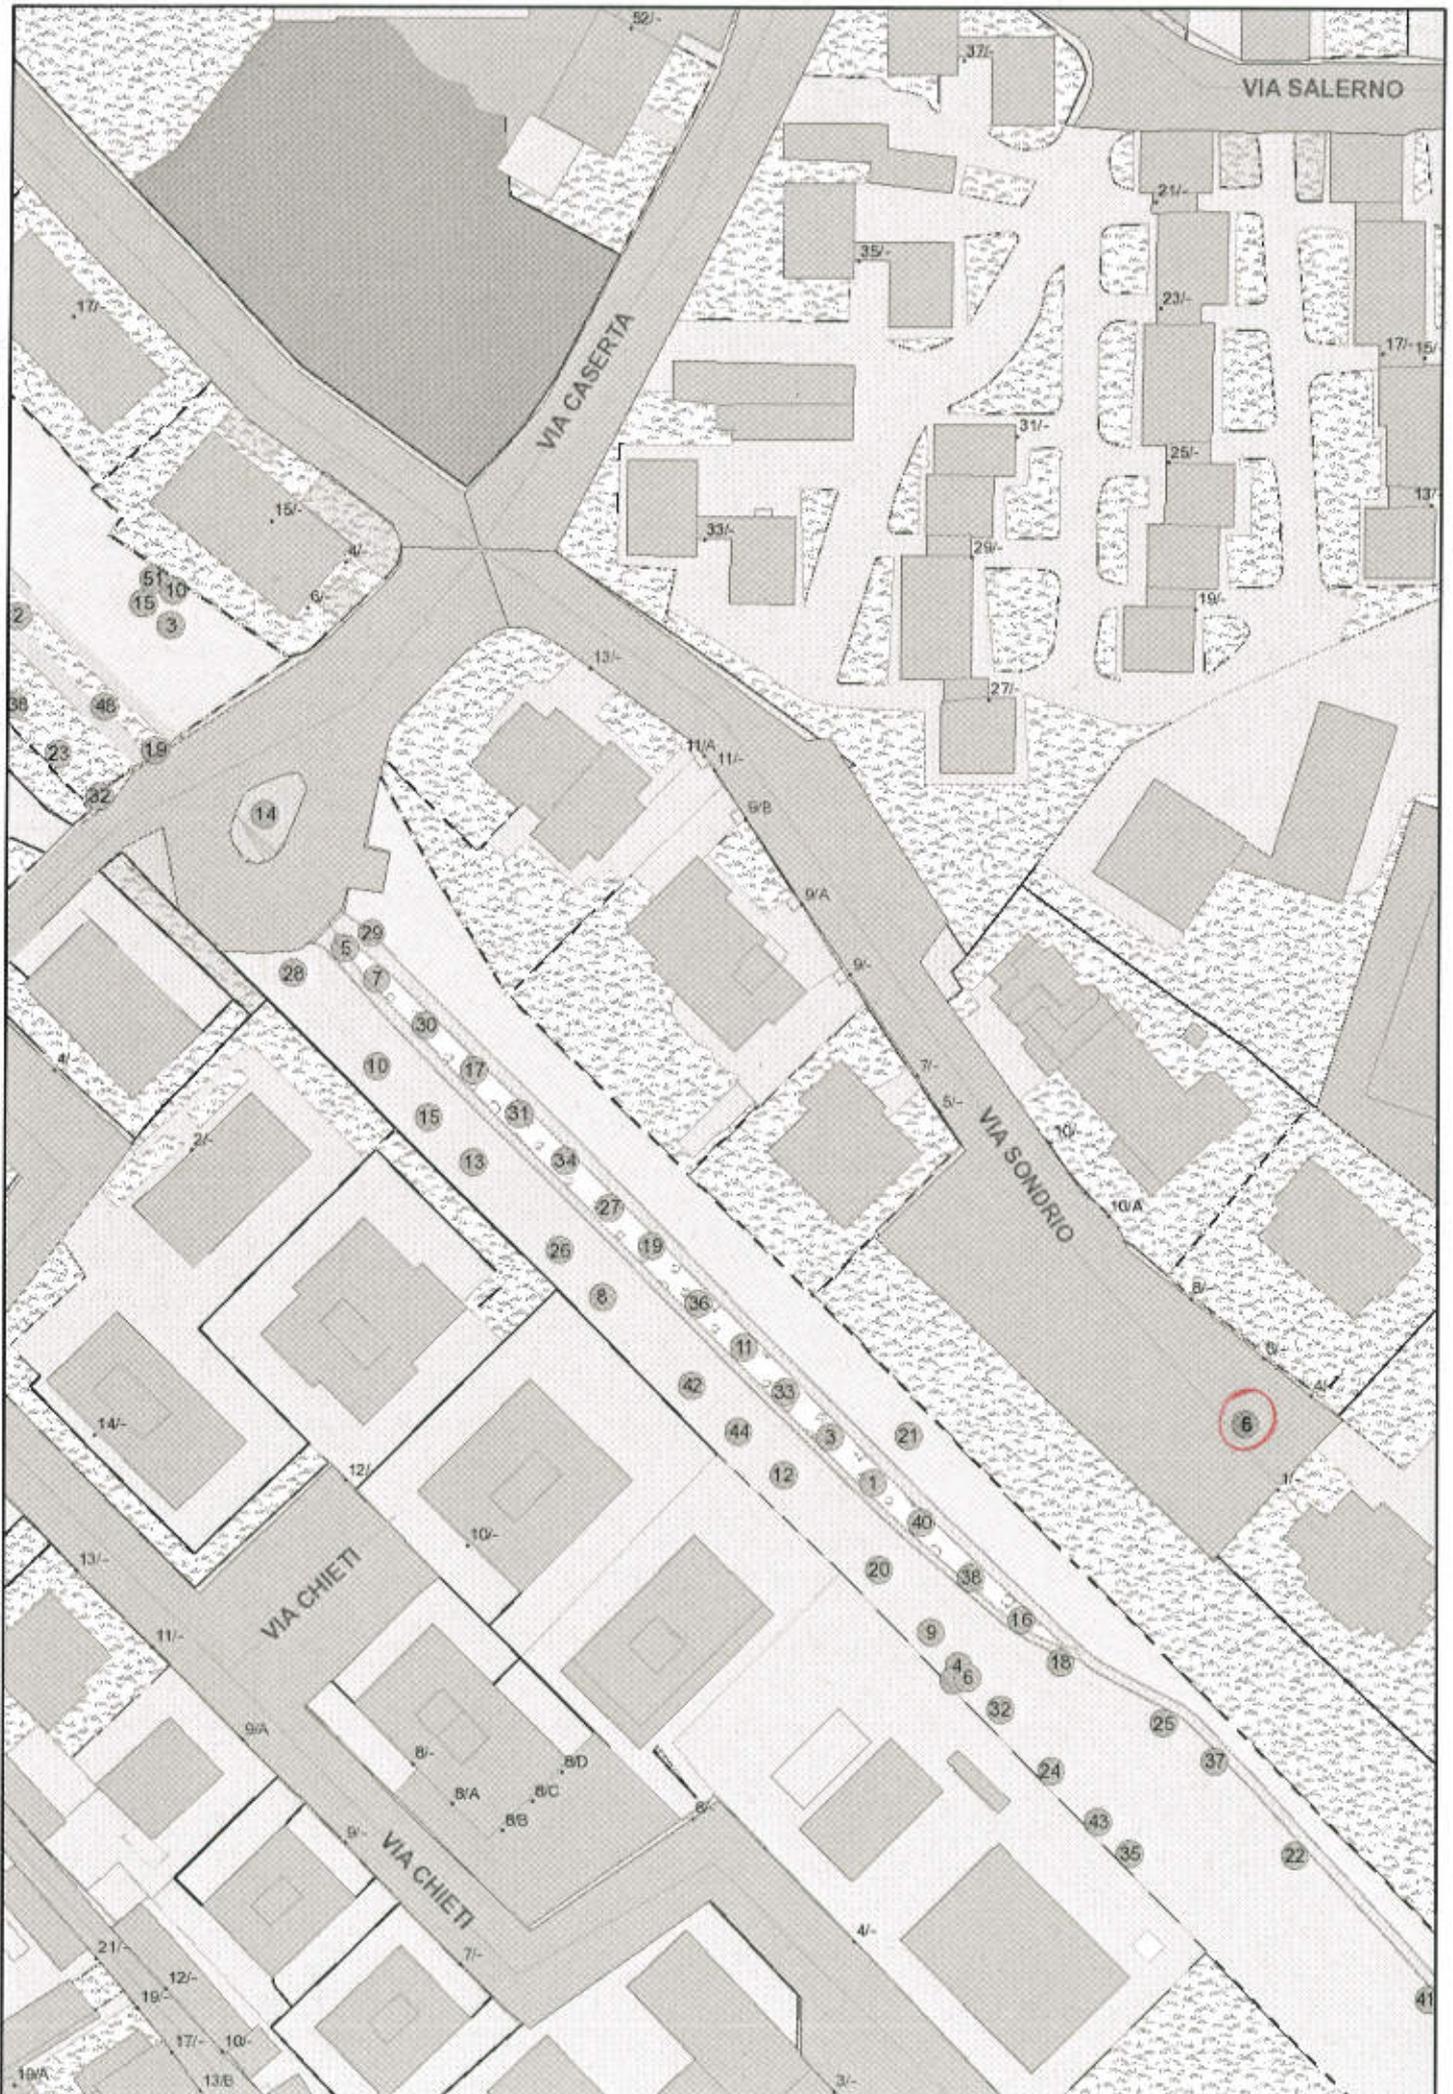



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di robinia in via Dimesse (n. inv. 20). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

289163

28/8/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare arboreo della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che la pianta n. inv. 20 presenta gravi lesioni. Visto lo stato fitosanitario l'albero è stato classificato in classe D, corrispondente alla necessità di procedere all'abbattimento. Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
20	robinia	Esito VTA e strumentale classe D; tutela pubblica incolumità	robinia	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegato :scheda VTA, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI

manufatto lampione vicinanza altri alberi rampicanti in chioma
 massiccio calpestio cartellonistica/paleria assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto
 cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti <input type="checkbox"/> avventizie <input checked="" type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> danneggiate <input type="checkbox"/> esposizione* <input type="text" value="1"/> ricarico di terreno <input type="checkbox"/> sollevamento ceppala <input type="checkbox"/> sollevamento pavimentaz. <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità alla corona <input type="checkbox"/> cavità al fusto <input type="checkbox"/> corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/> costolature <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> inclinazione* <input type="text" value="2"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsione <input type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> autoriduzione <input checked="" type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input checked="" type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> clorosi <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori di picchio <input type="checkbox"/> fuori sagoma <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="text" value="-"/> microfilia <input checked="" type="checkbox"/> monconi secchi <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento* <input type="text" value="-"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	nessuno <input type="checkbox"/> consolidamento <input type="checkbox"/> conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/> diradamento chioma <input type="checkbox"/> elevazione impalcatura <input type="checkbox"/> eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/> eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/> eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/> eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/> formazione <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/> riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/> riforma <input type="checkbox"/> rimonda secco <input type="checkbox"/> scopertura radicale <input type="checkbox"/> trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/> abbattimento <input checked="" type="checkbox"/> intervento urgente <input type="checkbox"/> abbattimento in alternativa <input type="checkbox"/> MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** <input type="text" value="gravità lesioni"/>
COLLETO difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input type="text" value="-"/> cavità <input checked="" type="checkbox"/> contrafforti lesionali <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input checked="" type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input checked="" type="checkbox"/> tumori batterici <input type="checkbox"/> non ispezionabile <input type="checkbox"/>	NOTE In abbattimento per gravità lesioni.		
PROPENSIONE AL CEDIMENTO D (pessima)			CONTROLLO ESEGUITO visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/> tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/> PENETROMETRO: da terra <input checked="" type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/>
			MONITORAGGIO TIPOLOGIA <input type="text" value=""/> FREQUENZA <input type="text" value=""/>




LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa

DATI INDAGINI PENETROMETRICHE

codarea	indagine	data	msmt	angolo	h (cm)	in basso	in alto	posizione
UBICAZIONE Via Dimesse								
CODALBERO 00210								
-	R01	01/08/2017	51	270	5	40	0	contrafforte
-	R02	01/08/2017	52	70	5	40	0	contrafforte

LEGENDA: MSMT = numerazione progressiva dei traccati; ANGOLO = angolo magnetico; H (cm) = altezza dal suolo; IN BASSO/IN ALTO = inclinazione in gradi del penetrometro.

Measurement051

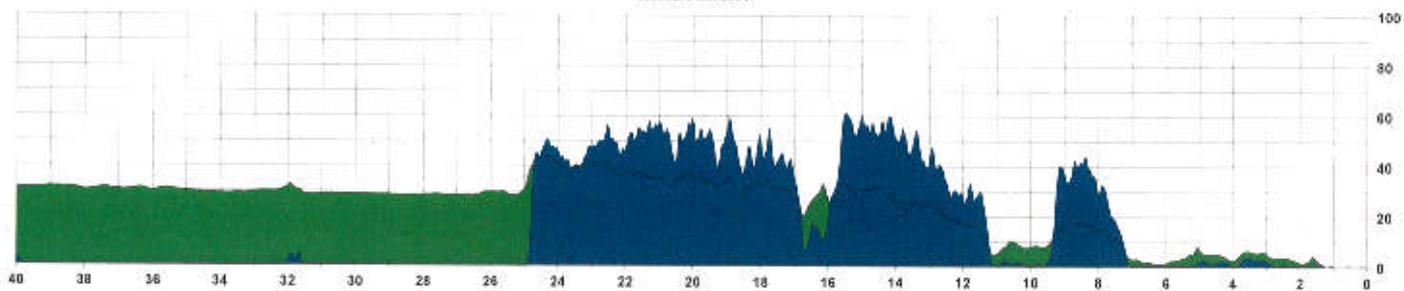

Measurement052

