



**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI**

**RIVIERA DEI MUGNAI riferimento censimento albero 9991642/1 Quartiere 1 Specie OLMO**

**Sito impianto**  aiula spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  parco  parterre  altro

**Classi altezza pianta (m)**  0/7  7/18 x 18/25  > 25 **Classi diametro fusto (cm)**  0/20  21/40  > 40

**Conformazione generale**  normale  inclinata  sbilanciata  inclinata/sbilanciata **Conflitti**  assente  sottoservizi  manufatti  altro

**Condizione generale**  normale  deperiente  gravemente deperiente  morta

**Irrigazione**  impianto  soccorso  assente **Dissesti marciapiede**  si  no **Altro**

**Radici**

difetti assenti  asimmetriche  avventizie  avvolgenti  carie  carpofori  danneggiate  esposte  ricarico terreno  
 sollevamento ceppaia  sollevamento radicale  strozzanti  taglio rad. ancoraggio  altro

**Note: CONSIDERANDO LA PRESENZA DI CARPOFORI E MICELIO AL COLLETO E AL FUSTO, LE RADICI POTREBBERO ESSERE GRAVEMENTE COMPROMESSE**

**Giudizio stato radici**      1  regolare      2  mediocre      4  grave      5 x  molto grave

**Colletto**

difetti assenti  allargato  carie  carpofori  cavità  contraff. lesionati  depressione  effetto botte  essudato/flusso batteri  
 ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  insetti lignivori  lineare  necrosi corticali  non ispezionabile  
 rigonfiamenti  riscoppi  screpolature corticali  tumori  altro

**Note: COLLETO INTERESSATO DA CARPOFORI E MICELIO**

**Giudizio stato del colletto**      1  regolare      2  mediocre      4  grave      5 x  molto grave

**Fusto**

difetti assenti  arcuato  cancro  carie  carie sedi di taglio  carpofori  cavità  cort. inclusa tra cormi  costolature  
 depressione  effetto botte  essudati  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  filato  flusso batterico  
 sbilanciata  insetti lignivori  nasi di pinocchio  necrosi corticali  riscoppi  sciabolato  sinuoso  spiralato  
 non ispezionabile  altro

**Note: LA PIANTA E' SBILANCIATA VERSO I NEGOZI DELLA RIVIERA -IL FUSTO E' INTERESSATO DA CARPOFORI**

**Giudizio stato del fusto**      1  regolare      2 x  mediocre      4  grave      5  molto grave

**Castello/Chioma**

difetti assenti  anastomosi  asimmetrica  autoriduzione  branca compromessa  branche secche  cancro  carie sedi taglio  
 carie all'inserz.branche  carie su grosse branche  carpofori  clorosi  compressione  corteccia inclusa  
 crescita compensata  ess./flusso batterico  disseccamenti  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  
 fori picchio  insetti lignivori  microfilia  monconi secchi  necrosi corticali  sbilanciamento  
 sbrancamento  seccumi distali  seccumi interni  torsioni  altro

**Note:**

**Giudizio stato castello/chioma**      1  regolare      2 x  mediocre      4  grave      5  molto grave

**Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate**

dendrodensimetria  trazione controllata  tomografia elettrica  tomografia sonica  indagine fitopatologica  altro

**Indagine strumentale con dendrodensimetro**

ispezione in quota  si  no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	h da terra	diametro	note
1					
2					
3					
4					

**Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico**

**Valutazione qualitativa del rischio**

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
<b>Immediata (classe D)</b>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<b>molto probabile</b>	basso	moderato	alto	estremo
<b>Probabile (classe C/D)</b>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<b>probabile</b>	basso	moderato	alto	alto
<b>Probabile (classe C)</b>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<b>poco probabile</b>	basso	basso	moderato	moderato
<b>Improbabile (classi A-B)</b>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<b>improbabile</b>	basso	basso	basso	basso

**Interventi consigliati**

**intensità intervento mitigazione con potatura**  leggero  medio  severo **ricontrollo**  1 anno  2 anni  3 anni  > 3 anni  
**urgenza intervento**  urgente  differibile  consigliato  nessun intervento

**Classe propensione cedimento(1)**

**A**

**B**

**C**

**C/D**

**X D**

**GIUDIZIO FINALE ABBATTIMENTO URGENTE PER ELEVATO RISCHIO DI SCHIANTO PER LA PRESENZA DI CARPOFORI E MICELIO AL COLLETO E AL FUSTO. IN CASO DI CADUTA, IL BERSAGLIO E' DATO DALLA STRADA E DAI NEGOZI PRESENTI CON POSSIBILI GRAVI CONSEGUENZE**

<b>DATA</b>	<b>RILEVATORE</b>	<b>FIRMA</b>
-------------	-------------------	--------------

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

**A. trascurabile** assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

**B. bassa** presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

**C. moderata** presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

**C/D elevata** presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.


**D estrema** presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.







# RIVIERA DEI MUGNAI OLMO CENSITO AL 9991642/1

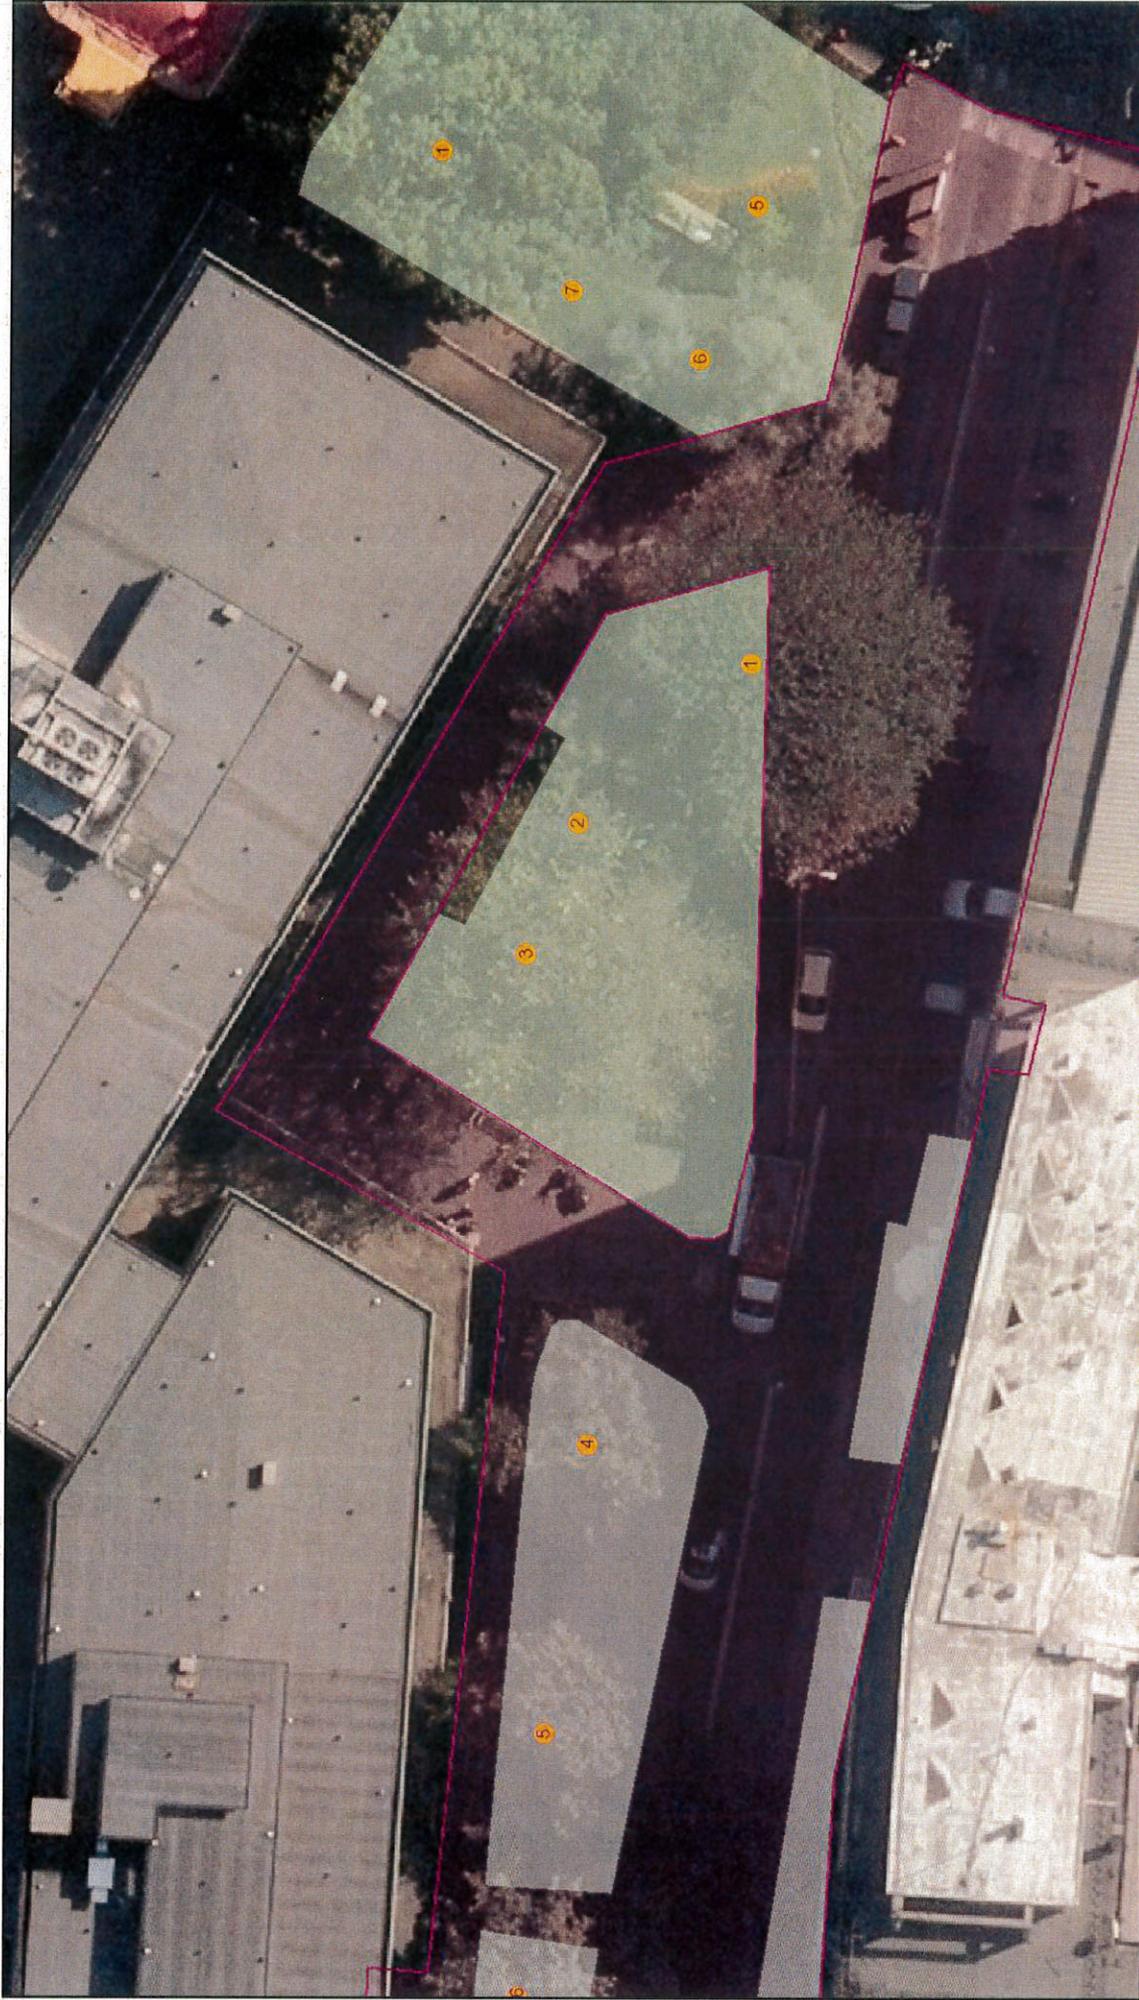

giugno 14, 2018

**polygonLayer** Override 1  
**polygonLayer** Override 1

 Alberature stradali  
 Alberature parchi  
 Giochi  
 Ciglii stradali

 AREE VERDI  
 AREA CANI  
 AREA GIOCHI  
 PARCO GIOCHI

1:300

