



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

prot. n. 0542565
del 22.11.2022

Al Quartiere n. 1 Centro
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Ligustro in via Marin Roberto (n. inv. 1). Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Ligustro presente sulla via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che l'albero n. inv. 1 presenta carie e carpofori al castello. Considerato lo stato fitosanitario è stato classificato in classe D (gravità estrema), indicandone l'abbattimento.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
1	Ligustro	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista	Sito non idoneo; buco su asfalto

La sostituzione sarà possibile solamente previa realizzazione di nuovo sito idoneo ad ospitare un nuovo albero. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
21.11.2022 07:37:25
GMT+00:00

Allegato :scheda rilevamento dati e specifiche penetrometriche , tracciato, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Stampa dati scheda VTA

Località 1.46907 - Via Marin Roberto
Nr. albero 1
Cartellino
Tassonomia Ligustrum japonicum

VTA - Data: 07/11/2022 **CPC:** D - Gravità estrema

Rilevatore Sgrò Sergio	Tipo Primo controllo
Sito di crescita Banchina	Fase fisiologica adulto
Stato vegetativo 5 presenza di carie o carpofori	
Altezza 13,00 m	Ø chioma 9,00 m
Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
Altezza castello 4,00 m	
Circ. tronco 157 cm	Ø tronco 50,00 cm
Note	Diffusi processi di carie con carpoforo al castello causa eliminazione di branca primaria. Fusto in torsione con aree fortemente depresse e appiattite. Evidenti tensioni da carico comunicate da depressioni longitudinali e crack orizzontali su rigonfiamenti. Aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi strutturali. Rischio elevato e non riducibile.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Radici presenza gravi danni (1)
Colletto Depressione (2)
Tronco depressione (3), cavità (3), costolature (3), torsione (3), Carie (3), Carpofori (3), Cavità (3), Ferita (3)
Castello Cavità (3), ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (3)
Chioma seccumi (1)
Agenti patogeni Phellinus (3)
Interferenze Ostacoli per edifici (2)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
6	07/11/2022	Castello	270	200,00				



Note Primi 17 cm fortemente degradati. La restante porzione è esigua e danneggiata. Grave anomalia.

Lavori proposti

Tipo lavoro	ABB - Abbattimento pianta	Data fine prevista	25/11/2022
--------------------	---------------------------	---------------------------	------------


Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	07/11/2022 12:16:36	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	08/11/2022 14:45:14	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	08/11/2022 14:45:14	Sgrò Sergio	Validata

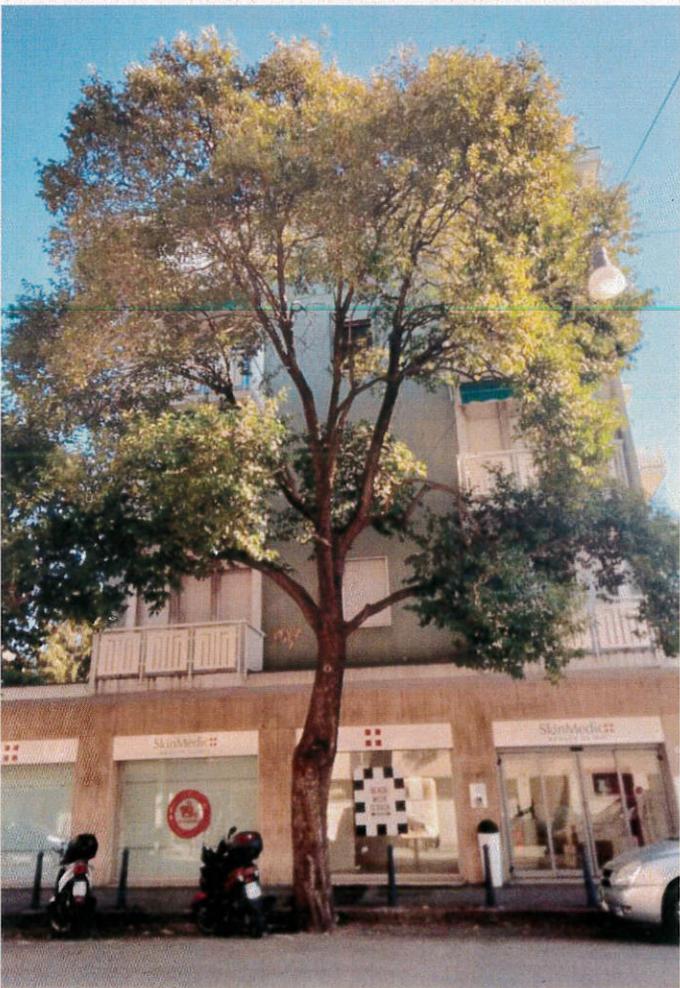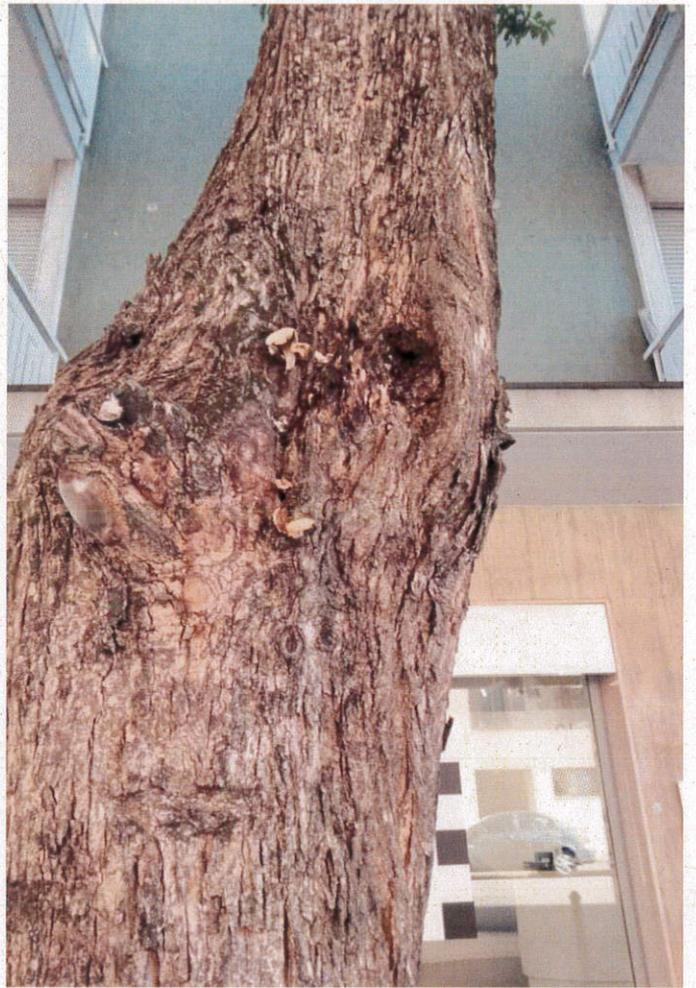

Measuring / object data

Measurement no.: 6 Speed : 2500 r/min Diameter:
ID number : Needle state: ok Level : 200
Drilling depth : 17.02 cm Tilt : --- Direction: 270
Date : 07.11.2022 Offset : 87 / 252 Species : Iguastro
Time : 13:11:01 Avg. curve : off / off Location : 1.46907
Feed : 100 cm/min Name : 1

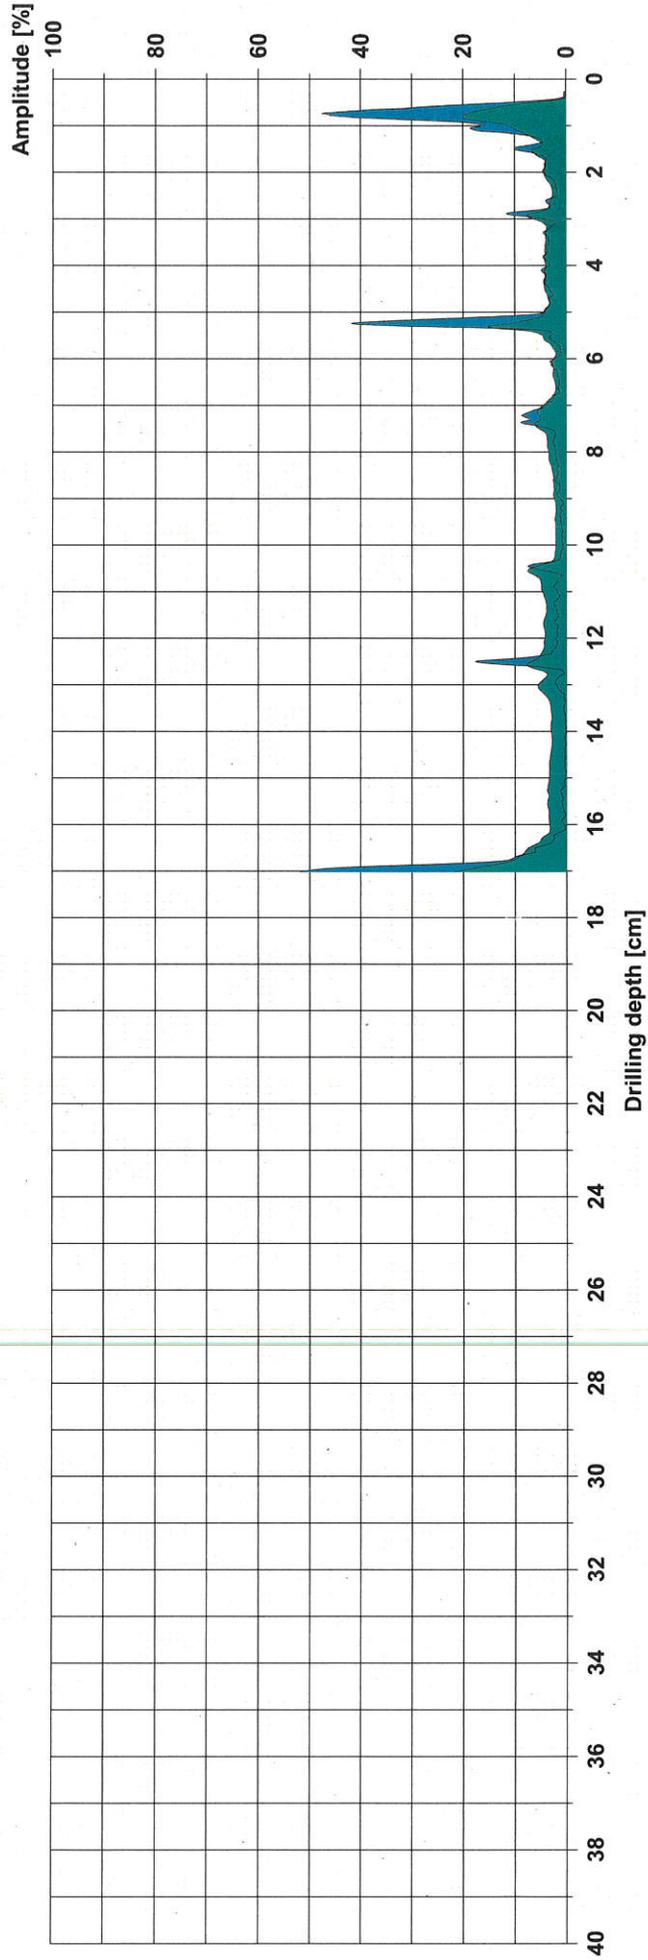

Assessment

Comment

