

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VIA: P. Fambri Q: 3 N° ALBERO: 1004
SPECIE VARIETA': Acer spp. ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

difetti assenti
 affioranti
 avventizie
 avvolgenti
 carpofori
 danneggiate
 ricarico di terreno
 sollevam. ceppaia
 strozzanti
 taglio radici ancoragg.
 non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETO

difetti assenti
 allargato
 carie
 carpofori
 cavità
 contrafforti lesionati
 effetto botte
 essudati/flusso batterico
 depressione
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 insetti lignivori
 lineare
 necrosi corticale
 rigonfiamenti
 riscoppi
 screpolature corticali
 tumori batterici
 non ispezionabile
GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

difetti assenti
 arcuato
 cancro
 carie
 carie su sedi di taglio
 carpofori
 cavità al castello
 cavità al fusto
 corteccia inclusa tra corni
 corteccia inclusa al castel
 costolature
 depressione
 effetto botte
 essudati
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 filato
 flusso batterico
 fusto policormico
 inclinazione
 insetti lignivori
 nasi di pinocchio
 necrosi corticali
 riscoppi
 rigonfiamenti
 sciabolato
 sinuoso
 spiralato
 torsione
 tumori batterici
 non ispezionabile
GIUDIZIO: non grave

CHIOMA

difetti assenti
 anastomosi
 asimmetrica
 autoriduzione
 branca compromessa
 branche secche
 cancro
 carie su sedi di tagli
 carie all'inserzione di
branche
 carie su grosse branche
 carpofori
 clorosi
 corteccia inclusa
 essudati/flusso batterico
 ferita/e aperta/e
 ferita/e cicatrizzata/e
 fori di picchio
 insetti lignivori
 microfillia
 monconi secchi
 sbilanciamento
 seccumi distali
 seccumi interni
 non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

NOTE

INTERVENTI

nessuno
 consolidamento
 diradamento chioma
 elevazione impalcatura
 eliminaz. branche a rischio
 eliminaz. polloni colletto
 eliminaz. polloni fusto
 eliminaz. polloni chioma
 eliminaz. rampicanti
 formazione
 riduzione chioma 1/2
 riduzione chioma 1/3
 riduzione chioma 1/4
 riforma
 rimonda secco
 scopertura radicale
 abbattimento
 abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Interferenza con muretto e
recinzione privata,
ramificazioni che invadono i
balconi dei condomini. Non
risolutive eventuali potature di
contenimento della chioma

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
07.03.2023 14:48:50
GMT+00:00



Data Rilievo: 07/03/23

Il Rilevatore:

Allegato fotografico



SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: Verde generico 4.122 VIA: Pesaro Q: 4 N° ALBERO: 1002
SPECIE VARIETA': Ligustrum japonicum ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/fluxo batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/fluxo batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Interferenza con muretto e recinzione privata, con chioma che invade la proprietà. Non sono possibili potature di contenimento della chioma

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA




Data Rilievo:

Il Rilevatore:

Allegato fotografico

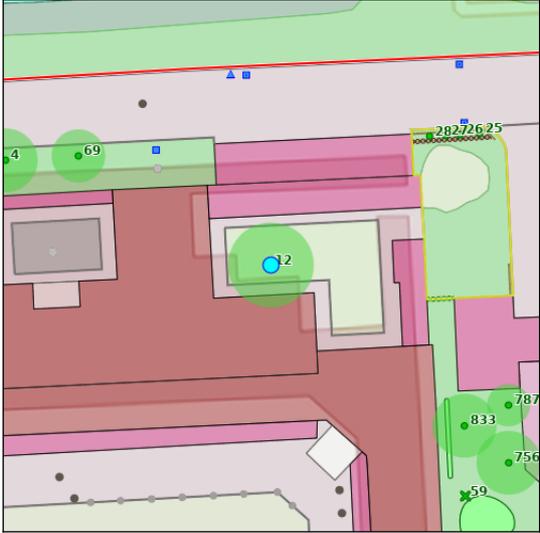

Nr. albero 12	Cartellino
Coordinate 723028,51 / 5033147,32	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Morus alba (Gelso bianco)	
Sito di crescita	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Limitazione da edifici/muro	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 12,00 m	Ø chioma 8,00 m
Altezza castello	
Circ. tronco 110 cm	Ø tronco 35,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

VTA - Data: 09/03/2023

CPC: A - Nessun difetto


Rilevatore Giulio Lunardi	
Tipo Primo controllo	
Fase fisiologica adulto	
Altezza 12,00 m	
Ø chioma 8,00 m	
Ø tronco 35,00 cm	
Circ. tronco 110 cm	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Note albero di grandi dimensioni cresciuto in luogo non idoneo a causa di gravi interferenze con edifici circostanti

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Interferenze** Edifici - muri (3)**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	09/03/2023 08:34:42	Giulio Lunardi	In lavorazione
2	09/03/2023 08:36:38	Giulio Lunardi	Richiesta validazione (Applicativo)
3	09/03/2023 08:36:38	Giulio Lunardi	Validata

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
13.03.2023 13:31:34
GMT+00:00

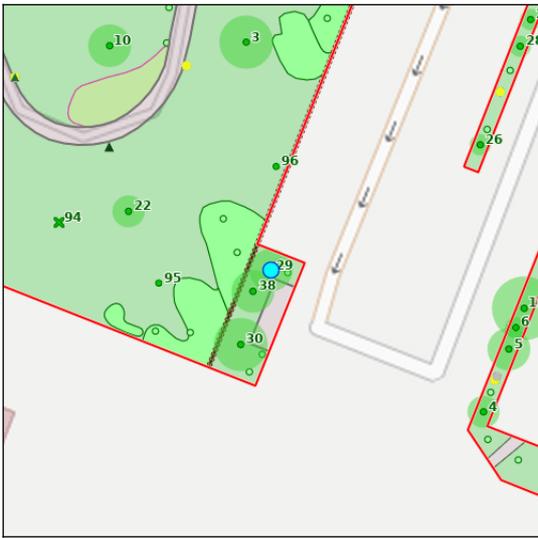Nr. albero 29	Cartellino
Coordinate 725742,15 / 5034576,00	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Populus nigra italica (Pioppo cipressino)	
Sito di crescita Parterre	Fase fisiologica adulto
Accessibilità	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 15,00 m	Ø chioma 4,00 m
Altezza castello 0,00 m	
Circ. tronco 132 cm	Ø tronco 42,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

VTA - Data: 13/01/2023

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore Sgrò Sergio	
Tipo Primo controllo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Parterre	
Stato vegetativo 5 presenza di carie o carpofori	
Altezza 15,00 m	
Ø chioma 5,00 m	
Altezza castello 0,00 m	
Ø tronco 42,00 cm	
Circ. tronco 132 cm	

Note Strumentali rilevano carie di entità non trascurabili in risalita dagli apparati radicali. Aspettative di vita condizionate da problemi fitosanitari e strutturali e da caratteristiche genetiche in relazione alle infezioni fungine presenti.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave								
Radici Carie (3), Superficiali (2)								
Colletto Carie (3), Cavità esposta (2)								
Fusto Normale (3)								
D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
8	13/01/2023	Colletto	30	5,00				
9	13/01/2023	Colletto	217	5,00				
10	13/01/2023	Colletto	110	5,00				
Lavori proposti								
Tipo lavoro					Impresa		Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta							29/01/2023	
Iter								
#	Data esecuzione		Eseguito da			Stato VTA		
1	13/01/2023 11:29:40		Sgrò Sergio			In lavorazione		
2	19/01/2023 19:10:55		Sgrò Sergio			Richiesta validazione (Applicativo)		
3	19/01/2023 19:10:55		Sgrò Sergio			Validata		

RICHIESTA TAGLIO ALBERATURE

Da: segretec<segretec@cert.acegasapsamga.it>

A: <verde@pec.comune.padova.it>

Cc:

Data: 03/03/2023 12:07:37

Tipo: Posta Certificata

Allegati: attach_n_1.asc, attach_n_2.htm, attach_n_3.htm, 1.jpg, 2.jpg, daticert.xml, smime.p7s

Gentilissimo Comune di Padova Settore Verde,

(ACQUEDOTTO)la presente è per comunicare la nostra esigenza di ripristinare l'anello idraulico tra via Friburgo e via Colonnello Arimondi. La condotta è stata interrotta al fine di poter far proseguire il Settore lavori Pubblici con i lavori di posa delle barriere fonoassorbenti. Lo scavo è stato richiesto con permesso 205/2023 sul portale Gaseo e risulta un'interferenza con l'alberatura (vedi foto sotto)

(FOGNATURA)Sempre per poter dare possibilità di realizzare le barriere fonoassorbenti abbiamo spostato un pozzetto di ispezione su fognatura.

La nuova posizione dello stesso, è incompatibile con le pulizie trimestrali indispensabili al corretto deflusso delle acque e per evitare allagamenti nella zona delle vie Dabormida – Arimondi.

Chiediamo quindi per conto del Settore Lavori Pubblici, il taglio di un caco presente alla fine di via Colonnello Dabormida (vedi foto sotto). Questo taglio consentirà allo Stessi Settore Lavori Pubblici, la realizzazione di una strada di accesso al pozzetto.

Si chiede quindi con la massima urgenza il taglio delle due alberature richieste.

Cordialmente

Matteo Lombardo

AcegasApsAmga S.p.A. Società a socio unico e soggetta alla direzione

ed al coordinamento di HERA SpA

Reparto Manutenzioni Reti Idriche e Fognarie Padova

Via Corrado, 1 Padova

Cell. 346.81.11.123

--

Distinti Saluti

Mirco Grigolon

Segreteria Acqua e Fognatura Padova

AcegasApsAmga SpA

Società a socio unico e soggetto alla direzione ed al coordinamento di HeraS.p.A.

Direzione Acqua Padova

Via J. Corrado 1 – 35128 Padova

Tel. 049-8200182 fax 049-8200495

e-mail: mgrigolon@acegasapsamga.it PEC: segretec@cert.acegasapsamga.it



